

DJI High-Bright Remote Monitor

User Guide

使用说明

使用说明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Handbuch

Guía de usuario

Guide d'utilisateur


Guida per l'Utente

Gebruikershandleiding

Manual do utilizador

Руководство пользователя

v1.0 2022.02

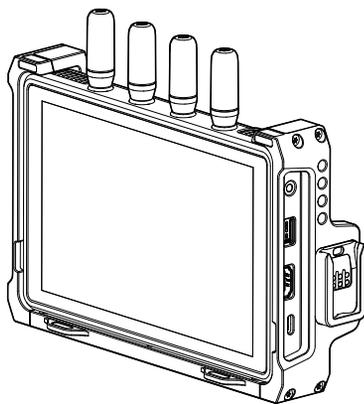

Contents

EN	User Guide	3
CHS	使用说明	16
CHT	使用说明	29
JP	ユーザーガイド	42
KR	사용자 가이드	55
DE	Handbuch	68
ES	Guía de usuario	81
FR	Guide d'utilisateur	94
IT	Guida per l'Utente	107
NL	Gebruikershandleiding	120
PT	Manual do utilizador	133
RU	Руководство пользователя	146
	Compliance Information	159



Disclaimer and Warning

Carefully read this entire document and all safe and lawful practices provided before use.

Introduction

Boasting DJI's O3 Pro Video Transmission technology, the DJI™ High-Bright Remote Monitor can connect wirelessly to Ronin 4D when used with the Ronin 4D Video Transmitter. The monitor enables users to follow the live view of the camera and to control the camera remotely. An expansion plate can be mounted to the monitor to expand the DC and CAN input and HDMI and SDI output. The hand grip ports on the remote monitor cage can be used to mount the grips for remote control. The remote monitor supports DJI WB37 batteries and also NP-F series batteries when used with the NP-F battery adapter.

Overview

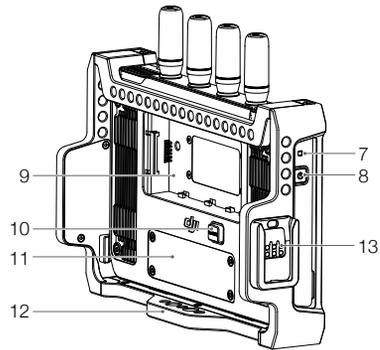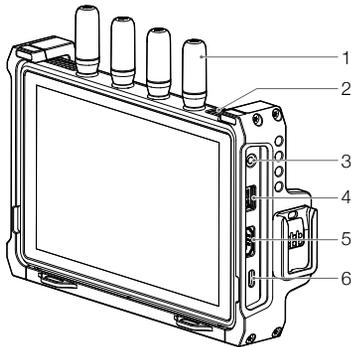

- 1. Detachable Antennas**
- 2. Ventilation Holes**
- 3. 3.5mm Audio Output Jack**

Monitors the audio recorded by Ronin 4D when a monitoring device is connected. The audio output syncs with the audio input set on the audio settings on Ronin 4D.
- 4. microSD Card Slot**

The slot supports a microSD card of up to 512 GB. When using with Ronin 4D, the remote monitor can record proxy files to the microSD card and play back the files independent of Ronin 4D. Recording and playback functions will be supported later with a remote monitor firmware update. Check the release notes on the official DJI website for up-to-date information.
- 5. HDMI Port**

The remote monitor can be used as an independent monitor when not used with a video transmitter. The video input signal can be received through the HDMI port and the frame guide and safety zone settings, exposure assistant, and focus assistant are available. HDMI input will be supported later with a remote monitor firmware update. Check the release notes on the official DJI website for up-to-date information.
- 6. USB-C Port**

Connect to the DJI Assistant 2 (Ronin Series) software using a USB-C cable for device

activation and firmware update.

7. Power Indicator

The indicator will light up when powered on and will turn off when powered off.

8. Power Button

Press once to power on. Press and hold to power off. When powered on, press the power button once to lock the touch screen and all touch operations will be disabled. Press again to unlock the touch screen.

9. Battery Slot

The WB37 Intelligent Battery is used for power supply by default. The NP-F series batteries can be used for power supply when the NP-F battery adapter is mounted.

10. WB37 Battery Release Button

11. Expansion Plate Port Cover


The expansion plate port under the cover is used to mount the remote monitor expansion plate to expand the DC and CAN input and HDMI and SDI output.

12. Cage

Accessories can be mounted to the cage using the 1/4" screw holes, 1/8" screw holes, and hand grips port (13 on overview illustration).

Mounting/Removing the Battery

1. Insert the WB37 battery into the battery slot and push it to the end. Make sure that the WB37 battery release button pops up, indicating the battery is firmly in place.

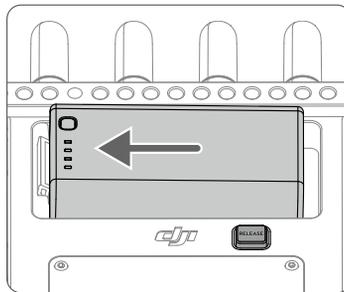

Press and hold the WB37 battery release button and push the battery in the opposite direction to remove it.




Make sure to use the WB37 battery within the operating temperature range. DO NOT disassemble or pierce a battery in any way or it may leak, catch fire, or explode. Refer to the WB37 Intelligent Battery Safety Guidelines for more information.



Use the WB37 Battery Charging Hub (USB-C) to charge the WB37 batteries. Refer to the WB37 Battery Charging Hub (USB-C) User Guide for more information.

2. When using the NP-F series batteries, remove the four M2×5 countersunk screws on the back of the remote monitor, mount the NP-F battery adapter to the battery slot, and tighten the four M2×6 socket cap screws. Insert the battery and push it to the end with the connector. Make sure that the NP-F battery release button pops up, indicating the battery is firmly in place.

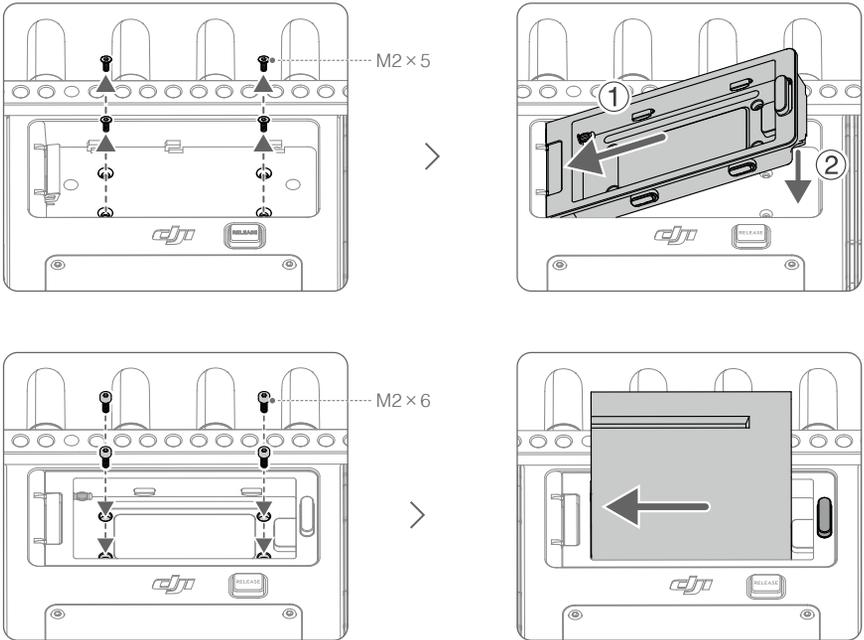

Press and hold the battery release button on the battery adapter and push the battery in the opposite direction to remove it.

Activation

Activation is required when using the remote monitor for the first time. Power on the monitor and connect it to the computer. Launch DJI Assistant 2 (Ronin Series), click the corresponding device icon, and follow the instructions onscreen to activate the device. Download the software from:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>


- ☀️ Make sure to connect the device to the DJI Assistant 2 software and log in with your DJI account to make sure it is correctly recognized when the device is used in a country or region that is different from where it was activated.

Linking

The monitor and video transmitter must be linked before use. Make sure that the video transmitter is mounted to a compatible device before linking. The video transmission system of the remote monitor offers Control mode and Broadcast mode, which use different linking methods.

Control Mode


1. Power on the remote monitor. Tap ●●● to enter System Settings and then Connection Settings. Select Control Mode, set the monitor as Control Monitor A or Control Monitor B, and tap Link to Control Monitor A/B to enter linking status.

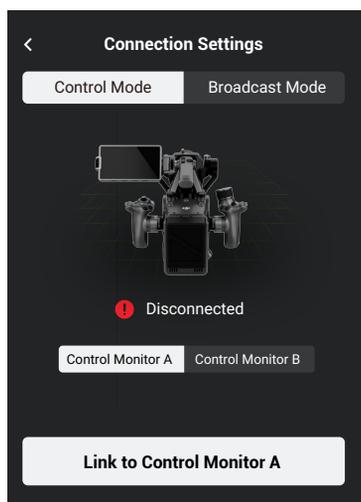


2. To start linking, hold the link button on the video transmitter or go to menus on the Ronin 4D High-Bright Main Monitor, tap Transmission, and Link Device. The linking status indicator on the video transmitter blinks red and green alternately, indicating the device is linking.
3. Once linked, the remote monitor will show a connected status, the control monitor A/B on the Ronin 4D main monitor will have a connected status, and the linking status indicator on the video transmitter will glow solid green.


Broadcast Mode

1. Enable Broadcast Mode in Transmission settings on the Ronin 4D High-Bright Main Monitor. Make sure that at least one remote monitor is powered on and connected to Ronin 4D before enabling Broadcast mode.
2. Power on the high-bright remote monitor. Tap ●●● to enter System Settings and then Connection Settings. Select Broadcast Mode and the monitor will automatically search for nearby devices with Broadcast mode enabled. Tap a device to monitor and the live view from the corresponding device will display on the remote monitor. Tap the camera number on the right side of the screen to refresh the live view or switch between the monitored devices.

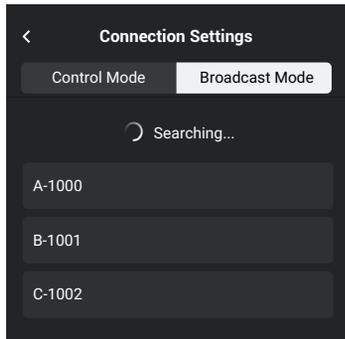

Monitoring Interface

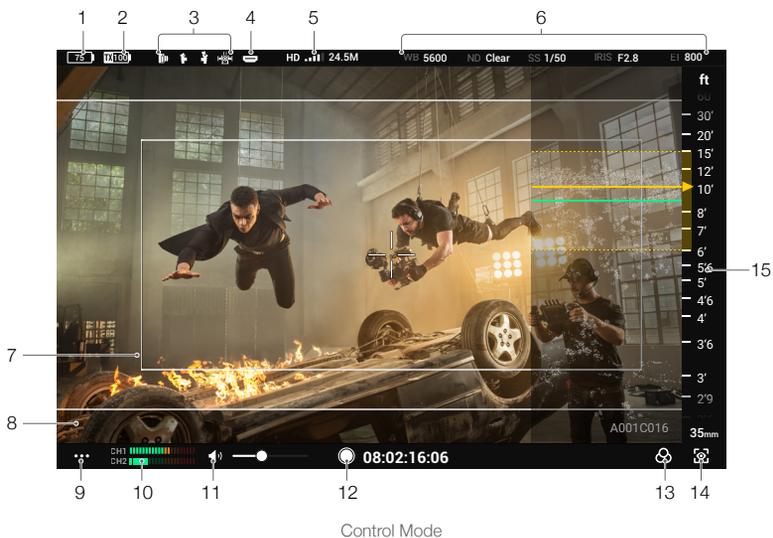

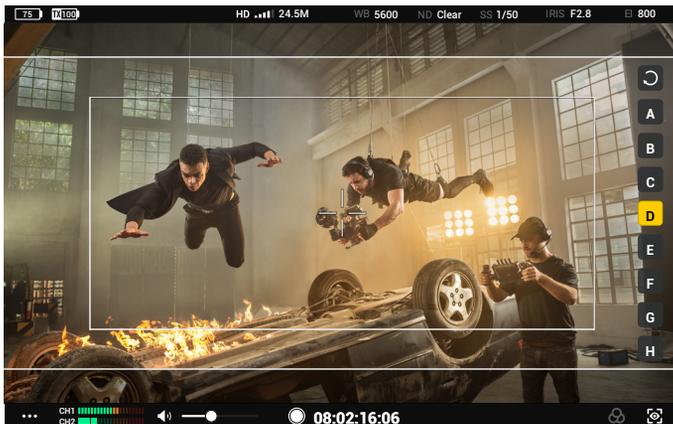

Broadcast Mode

The interface varies for Control mode and Broadcast mode. The following describes the interface for Control mode. In Broadcast mode, operations such as adjusting recording parameters and switching LUT cannot be performed.

1. Battery Level and External Power Voltage

The battery level will be displayed when a battery is used as the power source, while the voltage will be displayed when an external DC power supply is used. The battery icon will turn red  when the battery level is lower than 10%. The battery icon will be  when the battery level is critically low. Charge the battery immediately.

2. TX Battery Level and External Power Voltage

Displays the battery level or external power voltage of the transmitting device connected to the remote monitor. The battery level will be displayed when a battery is used as the power source, while the voltage will be displayed when an external DC power supply is used.

3. Remote Control Devices

Shows the connected remote control devices. See below for the corresponding device for each icon.

- | | |
|--|---|
|  : Three-Channel Follow Focus |  : Master Wheels |
|  : Left Hand Grip |  : Right Hand Grip |

4. HDMI Input Devices

This icon will appear when the HDMI port is connected to a video source.

5. Video Transmission Signal Strength and Bitrate

Tap to enter video transmission channel settings to switch the channel mode, check the signal quality, and select the channel and downlink bandwidth.

Channel Mode: tap to switch between Auto and Manual.

In Auto mode, channels with strong interference will be avoided automatically and the channel with the least interference and best signal quality is selected. In Manual mode, users can manually select the channel with the best signal quality and downlink bandwidth. If the remote monitor is near connected devices in an environment with weak interference, it is recommended to set the bandwidth to 40M for best transmission quality. If the remote

monitor is far from connected devices in an environment with strong interference, it is recommended to set the bandwidth to 20M for longer transmission distance and better anti-interference.

6. Recording Parameters

Recording parameters will be displayed when used with Ronin 4D including white balance, ND, aperture, EI, and aperture angle or shutter speed (depending on Ronin 4D settings). Tap to adjust the corresponding parameter.

7. Safety Zone

The safety zone can be used to assist in composition and also to reserve space for overlaid information in advance such as TV station logos and program icons that need to be added to the video. Users can enable or disable the safety zone and set the safety zone ratio in General Settings. Note that the safety zone ratio is only a reference for monitoring and will not affect the actual recording.

8. Frame Guide

Shows the pre-set frame guide. Users can select the frame guide ratio and transparency in General Settings. Frame guide ratio customization is not supported at the moment. Note that the frame guide ratio is only a reference for monitoring and will not affect the actual recording.

9. System Settings

Connection Settings: link devices and switch between Control mode and Broadcast mode.

Output Settings: enable or disable on-screen display on the HDMI/SDI output device.

General Settings: perform factory reset, enable or disable the safety zone and center marker display, and set the frame guide ratio transparency, safety zone ratio, brightness, and screen language.

About & Help: view information such as the firmware version and serial number under About and scan QR code to view video tutorials under Help.

10. Volume Level

Shows the current volume level. Green means the volume is safe, yellow means it is approaching being overloaded, and red means it is overloaded.

11. Monitor Volume

Move the slider to adjust the volume from the 3.5mm audio output jack. The remote monitor does not have a built-in speaker. Users can only monitor the volume using the 3.5mm audio output jack.

12. Recording Button and Timecode

Tap to start or stop recording on Ronin 4D remotely.

13. LUT

Tap to switch the LUT effect of the SDI and HDMI video output from the remote monitor or remote monitor expansion plate to Rec.709, D-log, HLG, and LOOK. To customize LUT for monitoring, set the function for LOOK in the Ronin 4D High-Bright Main Monitor to the imported custom LUT. Refer to the Ronin 4D User Manual for more information.

14. Exposure Assistant/Focus Assistant Settings

LiDAR Waveform: when enabled, the ranging points within the focus area of the LiDAR range finder will be displayed on the right of the screen in a simplified top-down view.



LIDAR Waveform Effect Image

Zebra Stripes: when enabled, the overexposed areas in the image will be displayed in zebra stripes. Adjust the percentage of the zebra level using the slider under the option.




Zebra Stripes Effect Image

Waveform: when enabled, the bottom of the screen will show the relationship and degree of the light and shadow in the current screen with a waveform.



Waveform Effect Image

False Color: when enabled, colors representing exposure values of different objects will be added to the image. Enable false color reference to display the false color chart at the bottom of the screen.

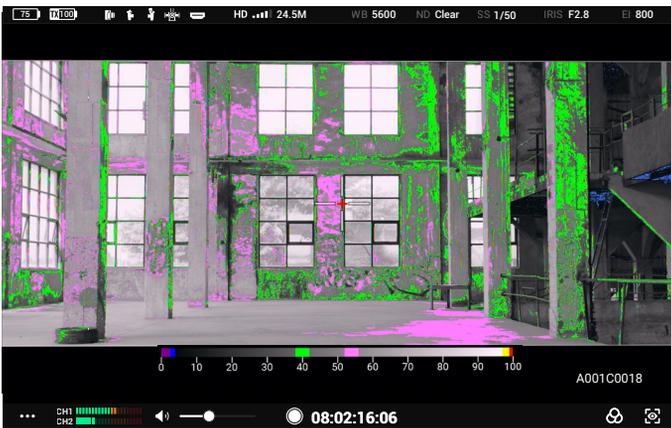

False Color Effect Image

Focus Peaking: when enabled, users can set the display color and percentage for color peaking or the percentage for aperture peaking.

15. MF Readings

These are only displayed to assist focus when the DJI Three-Channel Follow Focus is used. Depth of field (area within yellow dotted lines) can be displayed in MF readings and LiDAR waveform when the aperture value is read.

When Mirror Control mode is enabled in the Ronin 4D main monitor, users can access the complete live view of the Ronin 4D main monitor on the remote monitor and adjust the parameters. The touch operations on the live view are the same as those on the Ronin 4D main monitor. The icons below correspond to the physical buttons on the Ronin 4D main monitor. Tap the icons on the screen to perform the same functions of the buttons.

16. Home Button

Tap to enter the menu screen.

17. Focus Peak Button

Tap to enable or disable the focus assist display. The function is set to Focus Peaking by default. Go to the menu, select Display, then Focus Assistant, and set the PEAK Button Function to LiDAR Waveform and Focus Mag. The function of the icon on the screen of the remote monitor will be updated accordingly.

18. LUT Button

Tap to enable or disable LUT display. LUTs are customizable. Go to the menu and select Display then LOOK to set LOOK as an imported custom LUT. Refer to the LOOK section in the Ronin 4D User Manual for more information.

19. EXP Button

Tap to enable or disable the exposure display. The feature supports Zebra Stripes, Waveform, and False Color. Go to the menu and select Display then Exposure Assistant to apply settings.

20. Playback Button

Tap to access playback and play the last recorded video.

Appendix

Firmware Update

Update the monitor using the DJI Assistant 2 (Ronin Series) software.

1. Power on the device and connect it to a computer with a USB-C cable.
2. Launch DJI Assistant 2 (Ronin Series) and log in with a DJI account.
3. Select the device and click Firmware Update on the left side of the screen.
4. Select the firmware version.
5. The firmware will be downloaded and updated automatically.
6. The device will restart automatically after the firmware update is complete.

Specifications


Model	RXD2
Weight	Remote monitor cage included: 768 g Remote monitor cage excluded: 496 g
Dimensions	Remote monitor cage included: 214×52×166 mm (L×W×H) Remote monitor cage excluded: 184×26×158 mm (L×W×H)
Touchscreen Resolution	1920×1200
Touchscreen Brightness	1500 cd/m ²
Image Transmission System	O3 Pro
Live View Quality	1080p 60fps
Communication Bandwidth	Max 40 MHz
Max Transmission Distance (Unobstructed, free of interference)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
Video Coding Format	H.264
Max Bitrate	50 Mbps
Latency	68 ms (1080p 60fps), 100 ms (1080p 24fps)
Operating Frequency*	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
Transmitter Power (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Supported Batteries	WB37 Intelligent Battery, NP-F series battery
Operating Temperature	-10° to 40° C (14° to 104° F)

* Due to local regulations, the 5.1/5.2/5.8GHz frequencies are prohibited in some countries and the 5.1/5.2GHz frequencies are only allowed for use in indoor in some countries. 5.600-5.650 GHz is not used.

Mounting the Remote Monitor Hood

EN

Unfold the remote monitor hood, pass the Velcro on the hood through the mounting holes on the remote monitor cage as shown, and attach the Velcro firmly.

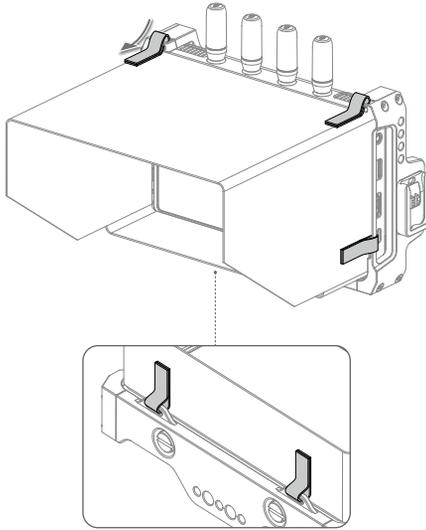


免责声明和警告

使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及与本产品相关的所有安全与合规操作指引。

简介

DJI™ 图传高亮监视器采用 DJI O3 Pro 图传技术，通过 Ronin 4D 图传发射器与 Ronin 4D 无线连接，可远程观看相机拍摄画面及控制相机。监视器可安装拓展板拓展 DC、CAN 输入及 HDMI、SDI 输出，免笼配备控制手柄接口用于安装控制手柄方便远程控制。监视器可通过 DJI WB37 智能电池进行供电；若配合 NP-F 电池转接板，可支持 NP-F 系列电池供电。

部件名称

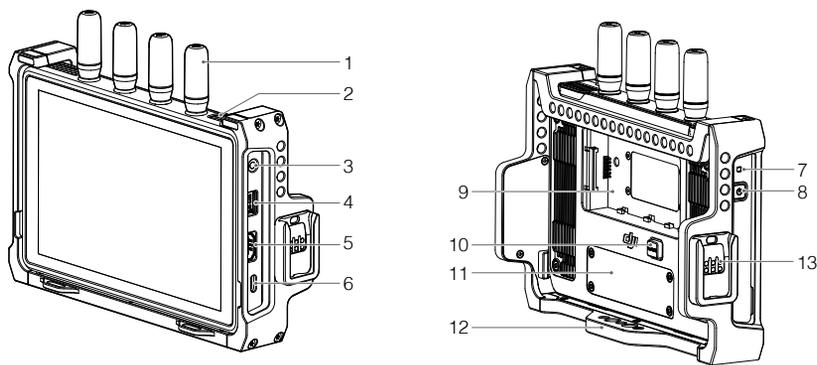

1. 可拆卸天线

2. 散热孔

3. 3.5 mm 音频输出接口

插入监听设备，可监听 Ronin 4D 机身录制的音频，监听声音与机身音频设置中音源输入同步。

4. microSD 卡槽

最大支持 512 GB 的 microSD 卡。配合 Ronin 4D 使用时，图传高亮监视器可录制代理文件，并具备独立回放功能，录制素材将保存至 microSD 卡。录制及回放功能后续支持，用户可通过升级固件使用，请留意 DJI 官网发布记录。

5. HDMI 接口

图传高亮监视器在不搭配图传发射器使用时，可作为单独的监视器使用。通过此 HDMI 接口接收视频源输入信号，此时遮幅及安全框设置、曝光辅助及对焦辅助均可正常使用。HDMI 输入功能后续支持，用户可通过升级固件使用，请留意 DJI 官网发布记录。

6. USB-C 接口

使用 USB-C 线连接至 DJI Assistant 2 (Ronin Series) 调参软件以激活设备、升级固件。

7. 电源指示灯

开机后指示灯常亮，关机后熄灭。

8. 电源按键

短按开机，长按关机。开机状态下，短按电源按键可锁定触屏，此时触屏的任何操作均无法响应，再次短按电源按键可解锁。

9. 电池插槽

默认使用 WB37 智能电池为监视器供电。若安装 NP-F 电池转接板，则可使用 NP-F 系列电池为监视器供电。

10. WB37 电池移除按键

11. 拓展板接口保护盖


内部的拓展板接口用于安装图传监视器拓展板，拓展 DC、CAN 输入及 HDMI、SDI 输出接口。

12. 兔笼

兔笼上配有 1/4 英寸螺纹孔、1/8 英寸螺纹孔及控制手柄接口（图中序号 13）等，用于安装相应的配件。

安装 / 拆卸电池

1. 将 WB37 电池置入电池插槽，然后向供电接口方向推到底。确保 WB37 电池移除按键为弹起状态，则表示电池安装到位。

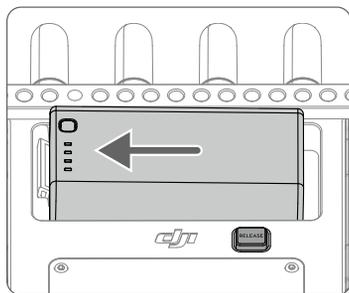


按住 WB37 电池移除按键，沿安装反方向用力推电池，即可取出电池。

⚠ 务必在工作环境温度范围内使用 WB37 电池。禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池，否则将会引起电池着火甚至爆炸。详情参阅《WB37 智能电池安全使用指引》。

💡 请使用 WB37 充电管家（USB-C）为 WB37 电池充电。详情参阅《WB37 充电管家（USB-C）使用说明》。

2. 若使用 NP-F 系列电池，则首先移除图传高亮监视器背部 4 颗 M2×5 沉头螺丝，安装 NP-F 电池转接板至电池插槽并拧紧 4 颗 M2×6 圆柱头螺丝，然后置入电池并向供电接口方向推到底。确保 NP-F 电池移除按键为弹起状态，则表示电池安装到位。

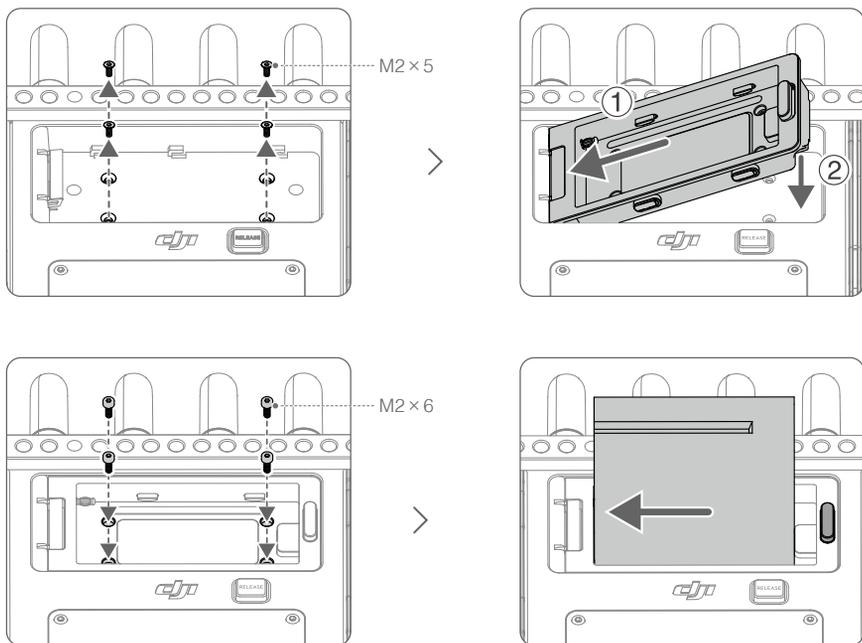

按住电池转接板上的电池移除按键，沿安装反方向用力推电池，即可取出电池。

激活

全新的监视器需要激活方可使用。开启监视器，并连接至计算机，运行 DJI Assistant 2 (Ronin Series) 调参软件，点击设备图标按照提示进行激活。调参软件下载地址：

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>

 若设备使用时所在的国家 / 地区与设备激活时不同，则必须连接 DJI Assistant 2 调参软件并登录 DJI 账户以正确识别设备。

对频

监视器需与图传发射器对频后方可使用，对频前确保图传发射器已安装至与其配合使用的设备。监视器图传分为控制模式和广播模式，其对频方式略有不同。

控制模式

1. 开启图传高亮监视器，点击 ●●● 进入系统设置 > 连接设置。在控制模式下选择当前监视器为控制屏 A 或控制屏 B，然后点击对频控制屏 A/B，进入对频状态。



2. 在 Ronin 4D 的机身高亮监视器菜单中选择图传设置 > 配对，或长按图传发射器上的对频按键以进入对频状态，此时图传发射器上对频状态指示灯红绿交替闪烁。
3. 对频成功后，图传高亮监视器显示已连接状态，Ronin 4D 机身高亮监视器上对应的控制屏 A 或控制屏 B 显示已连接状态，图传发射器的对频状态指示灯绿灯常亮。


广播模式

1. 在 Ronin 4D 机身高亮监视器的图传设置中，开启广播模式。开启广播模式前请先确保至少有一台图传高亮监视器已开机并连接至 Ronin 4D。
2. 开启图传高亮监视器，点击 **...** 进入系统设置 > 连接设置。点击广播模式，监视器将自动搜索附近已开启广播模式的设备。点击需要监看的设备，将显示对应设备的图传画面。通过图传画面右侧的摄像机编号按键可刷新图传显示或切换监看的设备。




监看界面


CMS

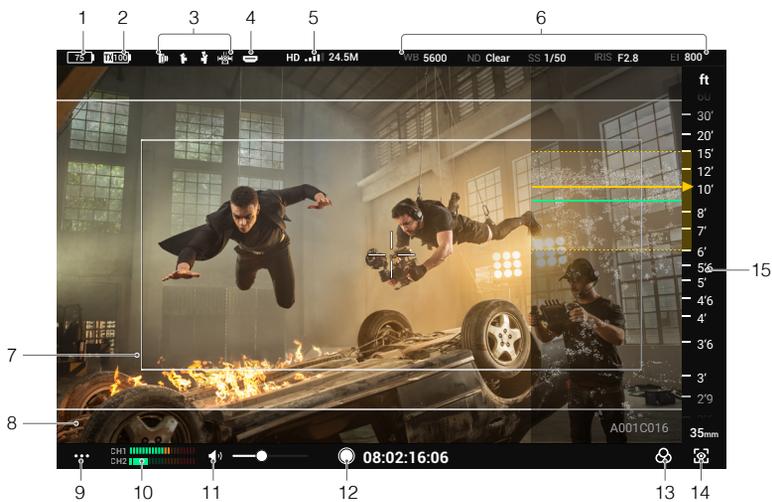

控制模式

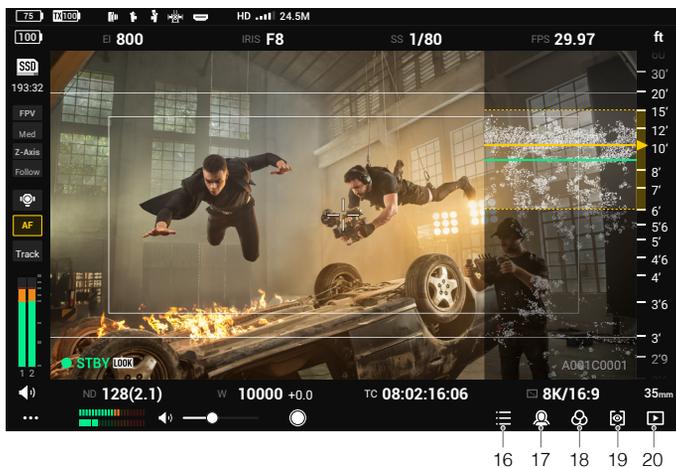

Ronin 4D 镜像控制模式开启

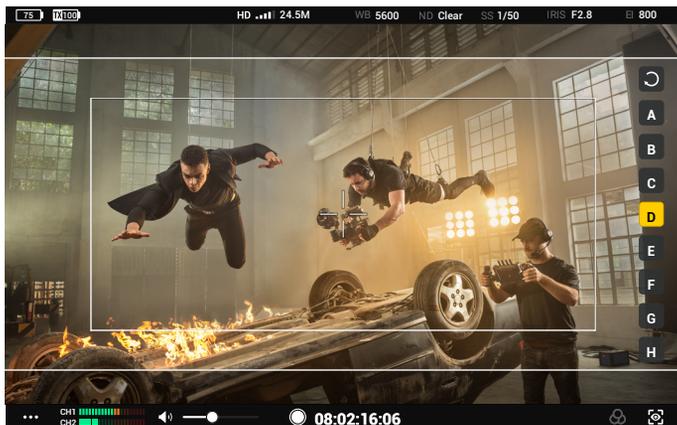

广播模式

控制模式和广播模式下的界面显示略有不同，以下内容为控制模式下的界面介绍。在广播模式下，无法进行拍摄参数调节、LUT 切换等与控制相关的操作。

1. 电池电量及外接电源电压

使用电池供电时时显示电池电量百分比，使用外接直流电源供电时显示当前电压。当电池电量低至 10% 时，电池图标显示为红色 。当电池为严重低电量，电池图标显示为 ，此时请立即充电。

2. 发射端电池电量及外接电源电压

显示与图传高亮监视器连接的发射端设备的电池电量及外接电源电压。使用电池供电时显示电池电量百分比，使用外接直流电源供电时显示当前电压。

3. 遥控设备

显示当前已连接的遥控设备，各设备对应显示图标如下。

：三通道跟焦器

：大师摇轮

：左控制手柄

：右控制手柄

4. HDMI 输入设备

通过 HDMI 接口接入视频源时，显示此图标。

5. 图传信号强度及码率

点击图标进入图传信道设置菜单，可切换信道模式、查看各频段信号质量、选择信道及下行带宽。

信道模式：分为自动模式和手动模式，点击进行切换。

自动模式下，图传信号会自动避开干扰较大的信道，优先选择干扰较少、质量较优的信道。手动模式下，用户可手动选择信号质量较优的信道及下行带宽。在近场且干扰较小时，推荐选择 40M 下行带宽，此时传输质量最优。在距离较远且干扰较强时，推荐使用 20M 下行带宽，此时画面传输距离较远，抗干扰能力较强。

6. 拍摄参数

配合 Ronin 4D 使用时显示拍摄参数，包括色温、ND、镜头开角度 / 快门速度（跟随 Ronin 4D 中的设置显示其一）、光圈、EI 显示。点击可调节相应参数。

7. 安全框

安全框可以辅助进行构图，还能为画面所需要添加的如台标、节目图标等叠加信息提前预留好空间。可在通用设置中开启或关闭安全框、设置安全框比例。注意安全框大小并不会影响最终素材录制，仅用于监看画面参考。

8. 遮幅

显示当前画面遮幅，可在通用设置中选择遮幅比例及透明度，暂不支持自定义遮幅比例。注意遮幅大小并不会影响最终素材录制，仅用于监看画面参考。

9. 系统设置

连接设置：进行控制模式和广播模式的切换及对频。

输出设置：开启或关闭 HDMI/SDI 输出端的屏幕信息显示。

通用设置：在屏幕设置中设置遮幅比例及透明度、是否显示安全框及安全框比例、屏幕亮度、是否显示靶心，在语言列表中选择界面语言，将设备恢复出厂设置等。

关于、帮助：查看版本号、序列号等信息，获取教学视频帮助。

10. 音量电平

显示当前音量电平，绿色为安全音量，黄色为过曝预警，红色为过曝。

11. 监听音量

滑动滑块可调节 3.5 mm 音频输出接口输出的音量大小。图传高亮监视器未内置扬声器，仅支持通过 3.5 mm 音频输出接口监听声音。

12. 录制按键及时码

点击可远程控制 Ronin 4D 机身开始或停止录制。

13. LUT

点击可切换图传高亮监视器及图传高亮监视器拓展模块的 SDI 与 HDMI 视频输出 LUT 效果，支持 Rec.709、D-log、HLG、LOOK。若需自定义 LUT 监看，请先在 Ronin 4D 机身设置中将 LOOK 设置为已导入的自定义 LUT，具体设置方法请参考《Ronin 4D 用户手册》。

14. 曝光辅助 / 对焦辅助设置

LiDAR 示波器：开启后，LiDAR 测距器对焦区域内所有测距点信息将以俯视图的形式显示在界面右侧区域。



LIDAR 示波器效果示意图

斑马线：开启后，图像中过曝的区域会以斑马纹提示，通过下方滑块可调节显示斑马线的电平百分比。



斑马线效果示意图

示波器：开启后，界面下方将以波形显示当前画面中的明暗关系与程度。



示波器效果示意图

假色：开启后，可在图像上叠加不同的色彩，以代表图像中不同物体的曝光值。开启假色参考开关，界面下方将显示假色表。



假色效果示意图

峰值对焦：开启峰值显示，并设置颜色峰值的显示颜色及百分比或光圈峰值的百分比。

15. 对焦辅助参考标尺

仅配合三通道跟焦器使用时，显示此标尺以辅助对焦。当光圈值被读取到时，对焦辅助参考标尺和 LiDAR 示波器上可显示景深范围（黄色虚线范围）。

若在 Ronin 4D 机身高亮监视器中开启镜像控制模式，则在图传高亮监视器中可查看 Ronin 4D 机身高亮监视器的全部界面显示，并可进行设置。界面上的触屏操作与 Ronin 4D 机身高亮监视器相同。以下图标分别对应 Ronin 4D 机身高亮监视器上相应的实体按键，用户可通过点击图标实现同样的功能。

16. 机身菜单 HOME 键

点击进入 Ronin 4D 机身菜单界面。

17. PEAK 焦点辅助开关

点击开启/关闭对焦辅助。可在菜单“监看”-“对焦辅助”中设置 PEAK 按键功能为峰值对焦（默认）、放大以及 LiDAR 示波器，图传高亮监视器界面上此图标的功能亦将随之改变。

18. LUT 开关

点击切换 LUT 显示。支持用户自定义 LUT，可在菜单“监看”-“LOOK”中将 LOOK 设置为已导入的自定义 LUT，具体设置方法请参考《Ronin 4D 用户手册》的 LOOK 章节。

19. EXP 曝光提示开关

点击开启/关闭曝光提示，支持斑马线、示波器以及假色，可在菜单“监看”-“曝光辅助”中设置。

20. 回放按键

点击进入回放页面，默认播放最后拍摄的视频。

附录

固件升级

使用 DJI Assistant 2 (Ronin Series) 调参软件可对监视器进行升级。

1. 开启设备。使用 USB-C 连接线连接设备至计算机。
2. 启动 DJI Assistant 2 (Ronin Series)，使用 DJI 账号登陆并进入主界面。
3. 点击设备图标，然后点击左侧的固件升级选项。
4. 选择并确认需要升级的固件版本。
5. 调参软件将自行下载并升级固件。
6. 升级完成后，设备将自动重启。


规格参数

型号	RXD2
重量	含兔笼: 768 g 不含兔笼: 496 g
尺寸	含兔笼: 214×52×166 mm (长×宽×高) 不含兔笼: 184×26×158 mm (长×宽×高)
触摸屏分辨率	1920×1200
触摸屏亮度	1500 cd/m ²
图传方案	O3 Pro
实时图传质量	1080p 60fps
通信带宽	最大 40 MHz
最大图传距离 (无干扰、无阻挡)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
视频编码格式	H.264
实时图传最大码率	50 Mbps
图传延时	68 ms (1080p 60fps) 100 ms (1080p 24fps)
工作频率 *	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
发射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
支持的电池	WB37 智能电池, NP-F 系列电池
工作环境温度	-10 至 40°C

* 部分地区不支持 5.1/5.2/5.8 GHz 频段，部分地区 5.1/5.2 GHz 频段仅限室内使用，详情请参考当地法律法规。5.600-5.650 GHz 频段未使用。

安装遮光罩

展开遮光罩，按照图示将遮光罩上的 6 个魔术贴分别穿过图传监视器免笼上的安装孔，然后将魔术贴粘贴牢固。

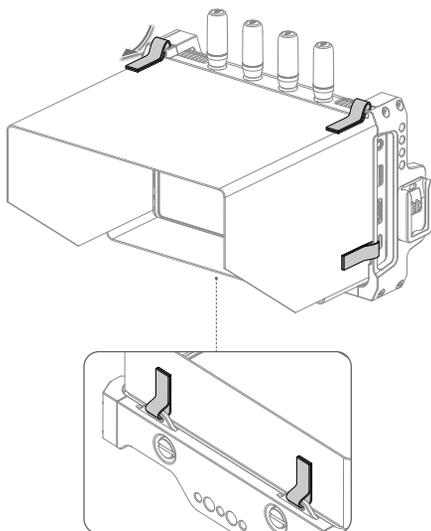


免責聲明和警告

使用本產品之前，請仔細閱讀並遵循本文及與本產品相關的所有安全與合規操作指南。

簡介

DJI™ 高亮度監視器採用 DJI O3 Pro 影像傳輸技術，透過 Ronin 4D 影像傳輸發射器與 Ronin 4D 無線連接，可遠端觀看相機拍攝畫面及控制相機。監視器可安裝擴充板擴充 DC、CAN 輸入及 HDMI、SDI 輸出，免籠配備用於安裝控制手把的控制手把連接埠，方便遠端控制。監視器可透過 DJI WB37 智能電池進行供電；若配合 NP-F 電池轉接板，可支援 NP-F 系列電池供電。

零組件名稱

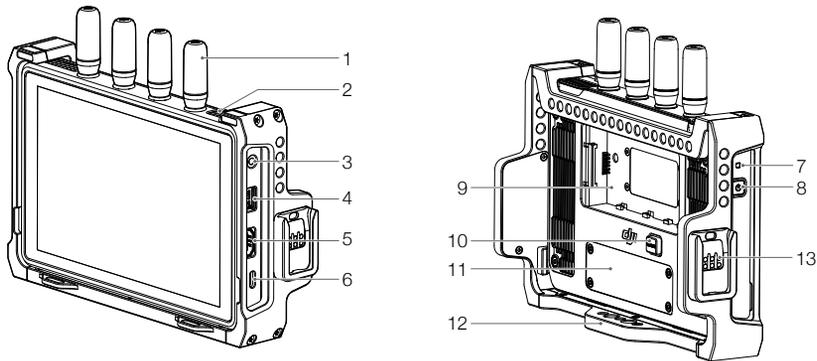

1. 可拆卸天線
2. 散熱孔
3. 3.5 mm 音訊輸出連接埠
插入監聽裝置，可監聽 Ronin 4D 機身錄製的音訊，監聽聲音與機身音訊設定中音源輸入同步。
4. microSD 卡插槽
最大支援 512 GB 的 microSD 卡。配合 Ronin 4D 使用時，影像傳輸高亮度監視器可錄製 proxy 代理檔案，並具備獨立重播功能，錄製素材將保存至 microSD 卡。錄製及重播功能將於後續提供支援，使用者可透過升級韌體使用，請留意 DJI 官方網站的發佈紀錄。
5. HDMI 連接埠
影像傳輸高亮度監視器在未搭配影像傳輸發射器使用時，可作為單獨的監視器使用。透過此 HDMI 連接埠接收影片來源輸入訊號，此時黑邊及安全框設定、曝光輔助及對焦輔助均可正常使用。HDMI 輸入功能將於後續提供支援，使用者可透過升級韌體使用，請留意 DJI 官方網站的發佈紀錄。
6. USB-C 連接埠
使用 USB-C 傳輸線連接至 DJI Assistant 2 (Ronin Series) 調參軟體以啟動裝置、升級韌體。

7. 電源指示燈

開機後指示燈恆亮，關機後熄滅。

8. 電源按鍵

短按開機，長按關機。在開機狀態下，短按電源按鍵可鎖定觸控螢幕，此時觸控螢幕的所有操作均無效，再次短按電源按鍵可解鎖。

9. 電池插槽

預設使用 WB37 智能電池為監視器供電。若安裝 NP-F 電池轉接板，則可使用 NP-F 系列電池為監視器供電。

10. WB37 電池移除按鍵

11. 擴充板連接埠保護蓋


內部的擴充板連接埠用於安裝影像傳輸監視器擴充板，擴充 DC、CAN 輸入及 HDMI、SDI 輸出連接埠。

12. 兔籠

兔籠上配有 1/4 英寸螺紋孔、1/8 英寸螺紋孔及控制手把連接埠（圖中編號 13）等，用於安裝相應的配件。

安裝 / 拆卸電池

1. 將 WB37 電池放入電池插槽，然後往供電連接埠方向推到底。確保 WB37 電池移除按鍵為彈起狀態後，則表示電池安裝到位。

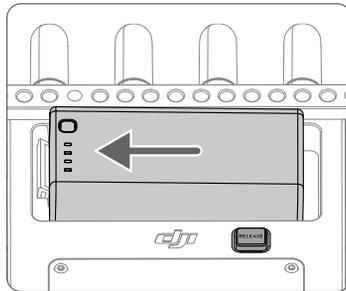


按住 WB37 電池移除按鍵，沿安裝反方向用力推電池，即可取出電池。

⚠ 務必在運作環境溫度範圍內使用 WB37 電池。禁止以任何方式拆解或用尖利物體刺破電池，否則將會引起電池著火甚至爆炸。詳情請參閱《WB37 智能電池安全使用指南》。

💡 請使用 WB37 充電管家（USB-C）為 WB37 電池充電。詳情請參閱《WB37 充電管家（USB-C）使用說明》。

2. 若使用 NP-F 系列電池，則首先移除影像傳輸高亮度監視器背後 4 顆 M2×5 皿頭螺絲，將 NP-F 電池轉接板安裝至電池插槽並鎖緊 4 顆 M2×6 圓柱頭螺絲，然後放入電池並往供電連接埠方向推到底。確保 NP-F 電池移除按鍵為彈起狀態後，則表示電池安裝到位。

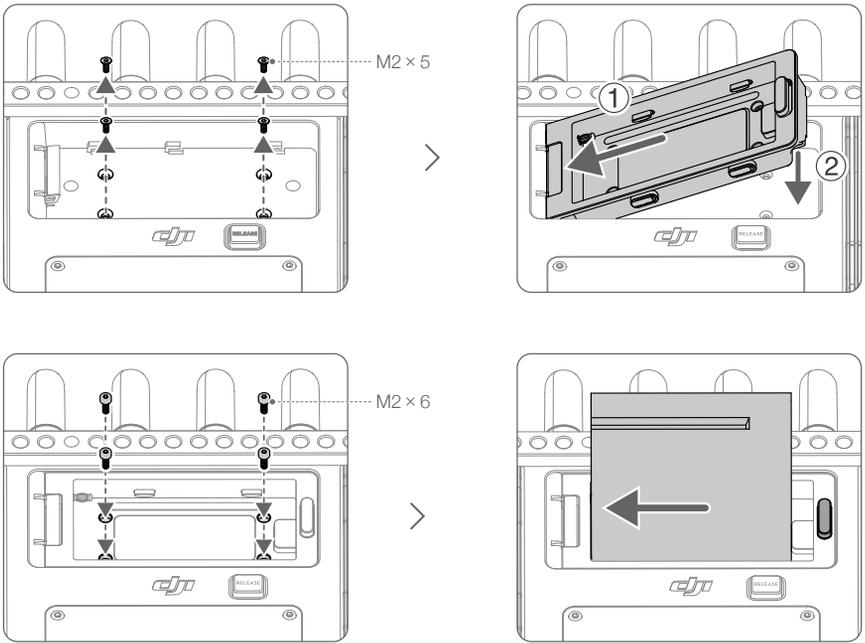

按住電池轉接板上的電池移除按鍵，沿安裝反方向用力推電池，即可取出電池。

啟動

全新的監視器需先啟動方可使用。開啟監視器，並連接至電腦，執行 DJI Assistant 2 (Ronin Series) 調參軟體，點擊裝置圖示，按照提示進行啟動。調參軟體下載網址：

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>

 若使用裝置時所在的國家 / 地區與啟動裝置時不同，則必須連接 DJI Assistant 2 調參軟體並登入 DJI 帳號以正確辨識裝置。

配對

監視器需與影像傳輸發射器配對後方可使用，配對前請確保影像傳輸發射器已安裝至與其配合使用的裝置。監視器影像傳輸分為控制模式和廣播模式，其配對方式略有不同。

控制模式

1. 開啟影像傳輸高亮度監視器，點擊 ●●● 進入系統設定 > 連接設定。在控制模式下選擇目前監視器為控制螢幕 A 或控制螢幕 B，然後點擊配對控制螢幕 A/B，進入配對狀態。




2. 在 Ronin 4D 的機身高亮度監視器選單中選擇影像傳輸設定 > 配對，或長按影像傳輸發射器上的配對按鍵以進入配對狀態，此時影像傳輸發射器上的配對狀態指示燈將紅綠交替閃爍。
3. 配對成功後，影像傳輸高亮度監視器顯示已連接狀態，Ronin 4D 機身高亮度監視器上對應的控制螢幕 A 或控制螢幕 B 顯示已連接狀態，影像傳輸發射器的配對狀態指示燈恆亮綠燈。

廣播模式


1. 在 Ronin 4D 機身高亮度監視器的影像傳輸設定中，開啟廣播模式。開啟廣播模式前，請先確保至少有一台影像傳輸高亮度監視器已開機並連接至 Ronin 4D。
2. 開啟影像傳輸高亮度監視器，點擊 **...** 進入系統設定 > 連接設定。點擊廣播模式，監視器將自動搜尋附近已開啟廣播模式的裝置。點擊需要監看的裝置，將顯示對應裝置的影像傳輸畫面。透過影像傳輸畫面右側的攝影機編號按鍵，可重新整理影像傳輸顯示或切換監看的裝置。




監看介面

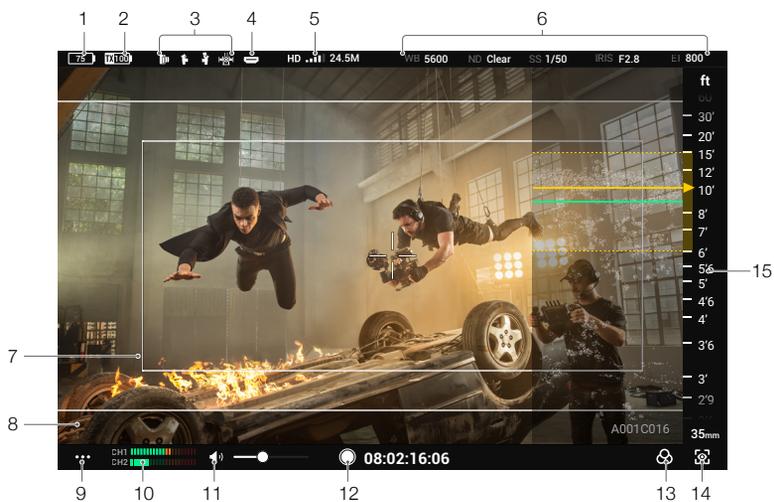

控制模式

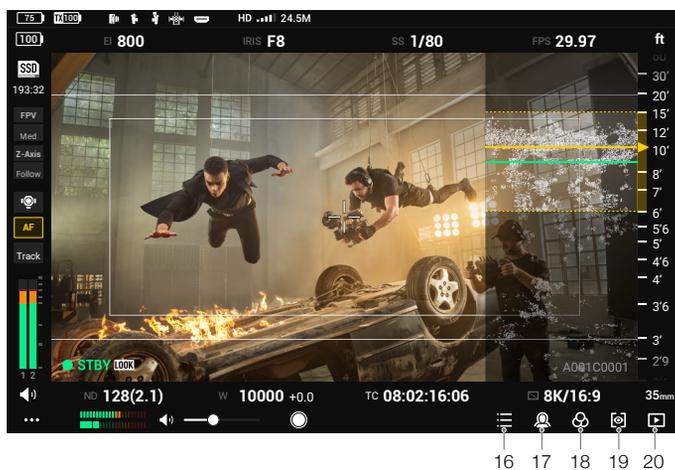

Ronin 4D 鏡像控制模式開啟

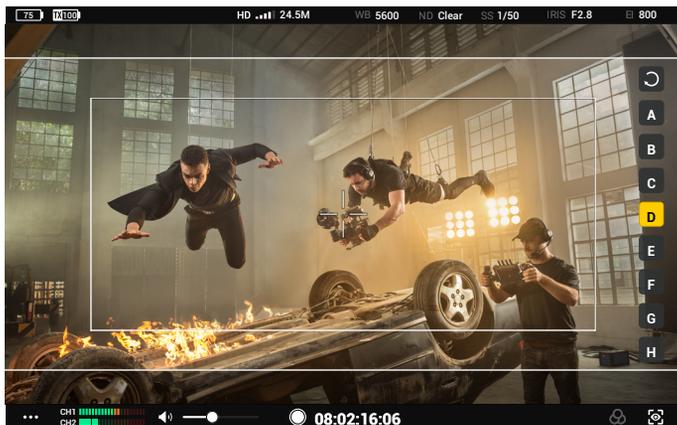

廣播模式

控制模式和廣播模式下的介面顯示略有不同，以下內容為控制模式下的介面介紹。在廣播模式下，無法進行拍攝參數調節、LUT 切換等與控制相關的操作。

1. 電池電量及外接電源電壓

使用電池供電時顯示電池電量百分比，使用外接直流電源供電時顯示目前電壓。當電池電量低至 10% 時，電池圖示顯示為紅色 。當電池為嚴重低電量時，電池圖示顯示為 , 此時請立即充電。

2. 發射端電池電量及外接電源電壓

顯示與影像傳輸高亮度監視器連接的發射端裝置的電池電量及外接電源電壓。使用電池供電時顯示電池電量百分比，使用外接直流電源供電時顯示目前電壓。

3. 遙控裝置

顯示目前已連接的遙控裝置，各裝置對應顯示圖示如下。

- ：三通道跟焦器
- ：Master Wheels
- ：左控制手把
- ：右控制手把

4. HDMI 輸入裝置

透過 HDMI 連接埠接入影片來源時，顯示此圖示。

5. 影像傳輸訊號強度及資料傳輸速率

點擊圖示進入影像傳輸頻道設定選單，可切換頻道模式、查看各類段訊號品質、選擇頻道及下載頻寬。

頻道模式：分為自動模式和手動模式，點擊進行切換。

自動模式下，影像傳輸訊號會自動避開干擾較大的頻道，優先選擇干擾較少、品質較佳的頻道。手動模式下，使用者可手動選擇訊號品質較佳的頻道及下載頻寬。在近場且干擾較小時，推薦選擇 40M 下載頻寬，此時傳輸品質最佳。在距離較遠且干擾較強時，推薦使用 20M 下載頻寬，此時畫面傳輸距離較遠，抗干擾能力較強。

6. 拍攝參數

搭配 Ronin 4D 使用時顯示拍攝參數，包括色溫、ND、鏡頭開角度 / 快門速度（跟隨 Ronin 4D 中的設定顯示其一）、光圈、EI 顯示。點擊可調節相應參數。

7. 安全框

安全框可以輔助進行構圖，並能為畫面所需要新增的台標、節目圖示等疊加資訊提前預留好空間。可在一般設定中開啟或關閉安全框、設定安全框比例。請注意：安全框大小並不會影響最終素材錄製，僅用於監看畫面參考。

8. 黑邊

顯示目前畫面黑邊，可在一般設定中選擇黑邊比例及透明度，暫不支援自訂黑邊比例。請注意：黑邊大小並不會影響最終素材錄製，僅用於監看畫面參考。

9. 系統設定

連接設定：進行控制模式和廣播模式的切換及配對。

輸出設定：開啟或關閉 HDMI/SDI 輸出端的螢幕資訊顯示。

通用設定：在螢幕設定中設定黑邊比例及透明度、是否顯示安全框及安全框比例、螢幕亮度、是否顯示靶心，在語言列表中選擇介面語言，將裝置恢復原廠設定等。

關於、幫助：查看版本號碼、序號等資訊，取得教學影片幫助。

10. 音量電平

顯示目前音量電平，綠色為安全音量，黃色為爆音預警，紅色為爆音。

11. 監聽音量

滑動滑桿可調節 3.5 mm 音訊輸出連接埠輸出的音量大小。影像傳輸高亮度監視器未內建揚聲器，僅支援透過 3.5 mm 音訊輸出連接埠監聽聲音。

12. 錄製按鍵及時間碼

點擊可遠端控制 Ronin 4D 機身開始或停止錄製。

13. LUT

點擊可切換影像傳輸高亮度監視器及影像傳輸高亮度監視器擴充模組的 SDI 與 HDMI 影片輸出 LUT 效果，支援 Rec.709、D-log、HLG、LOOK。若需自訂 LUT 監看，請先在 Ronin 4D 機身設定中將 LOOK 設定為已匯入的自訂 LUT，具體設定方法請參考《Ronin 4D 使用者手冊》。

14. 曝光輔助 / 對焦輔助設定

LiDAR 示波器：開啟後，LiDAR 測距器對焦區域內所有測距點資訊將以俯視圖的形式顯示在介面右側區域。



LIDAR 示波器效果示意圖

斑馬紋：開啟後，影像中過度曝光的區域將以斑馬紋提示，透過下方滑桿可調節顯示斑馬紋的電平百分比。



斑馬紋效果示意圖

示波器：開啟後，介面下方將以波形顯示目前畫面中的明暗關係與程度。



示波器效果示意圖

偽色：開啟後，可在影像上疊加不同的色彩，以代表影像中不同物體的曝光值。開啟偽色參考開關，介面下方將顯示偽色表。



偽色效果示意圖

峰值對焦：開啟峰值顯示，並設定顏色峰值的顯示顏色及百分比或光圈峰值的百分比。

15. 對焦輔助參考尺標

僅在搭配三通道跟焦器使用時，顯示此尺標以輔助對焦。當讀取到光圈值時，對焦輔助參考尺標和 LiDAR 示波器上可顯示景深範圍（黃色虛線範圍）。

若在 Ronin 4D 機身高亮度監視器中開啟鏡像控制模式，則在影像傳輸高亮度監視器中可查看 Ronin 4D 機身高亮度監視器的所有介面顯示，並可進行設定。介面上的觸控螢幕操作與 Ronin 4D 機身高亮度監視器相同。以下圖示分別對應 Ronin 4D 機身高亮度監視器上相應的實體按鍵，使用者可透過點擊圖示實行同樣的功能。

16. 機身選單 HOME 鍵

點擊進入 Ronin 4D 機身選單介面。

17. PEAK 焦點輔助開關

點擊開啟 / 關閉對焦輔助。可在選單「監看」-「對焦輔助」中將 PEAK 按鍵功能設定為峰值對焦（預設）、放大以及 LiDAR 示波器，影像傳輸高亮度監視器介面上此圖示的功能亦將隨之改變。

18. LUT 開關

點擊切換 LUT 顯示。支援使用者自訂 LUT，可在選單「監看」-「LOOK」中將 LOOK 設定為已匯入的自訂 LUT，具體設定方法請參考《Ronin 4D 使用者手冊》的 LOOK 章節。

19. EXP 曝光提示開關

點擊開啟 / 關閉曝光提示，支援斑馬紋、示波器以及偽色，可在選單「監看」-「曝光輔助」中設定。

20. 重播按鍵

點擊進入重播頁面，預設播放最後拍攝的影片。

附錄

韌體升級

使用 DJI Assistant 2 (Ronin Series) 調參軟體可升級監視器。

1. 開啟裝置。使用 USB-C 傳輸線將裝置連接至電腦。
2. 啟動 DJI Assistant 2 (Ronin Series)，使用 DJI 帳號登入並進入主介面。
3. 點選裝置圖示，然後點選左側的韌體升級選項。
4. 選擇並確認需要升級的韌體版本。
5. 調參軟體將自行下載並升級韌體。
6. 升級完成後，裝置將自動重新啟動。


規格參數

型號	RXD2
重量	含免籠：768 g 不含免籠：496 g
尺寸	含免籠：214 × 52 × 166 mm (長 × 寬 × 高) 不含免籠：184 × 26 × 158 mm (長 × 寬 × 高)
觸控螢幕解析度	1920 × 1200
觸控螢幕亮度	1500 cd/m ²
影像傳輸方案	O3 Pro
即時影像傳輸品質	1080p 60fps
通訊頻寬	最大 40 MHz
最大影像傳輸距離 (無干擾、無阻擋)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
影片編碼格式	H.264
即時影像傳輸最大資料傳輸速率	50 Mbps
影像傳輸縮時	68 ms (1080p 60fps) 100 ms (1080p 24fps)
運作頻率 *	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
發射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm(CE), <23 dBm (SRRC)
支援的電池	WB37 智能電池, NP-F 系列電池
運作環境溫度	-10 至 40°C

* 部分地區不支援 5.1/5.2/5.8 GHz 頻段；部分地區 5.1/5.2 GHz 頻段僅限室內使用，詳情請參考當地法律法規。5.600-5.650 GHz 頻段未使用。

安裝遮光罩

展開遮光罩，按照圖示將遮光罩上的 6 個魔鬼粘分別穿過影像傳輸監視器免籠上的安裝孔，然後將魔鬼粘黏貼牢固。

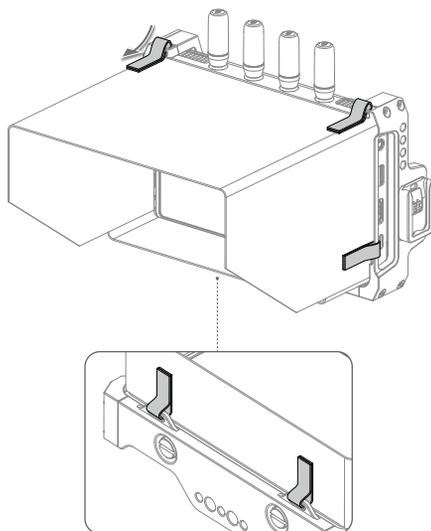


免責事項および警告

ご使用前に、この文書全体に目を通し、安全で合法的慣行についての説明を注意深くお読みください。

はじめに

Ronin 4D 映像トランスミッターを使用時、DJI の O3 Pro 映像伝送技術を搭載した DJI™ 高輝度遠隔モニターは、Ronin 4D と無線接続できます。本モニターは、カメラからのライブ映像を表示し、遠隔でカメラを操作できます。モニターに拡張プレートを取り付けると、DC 入力 / CAN 入力 / HDMI 出力 / SDI 出力を拡張できます。遠隔モニターケースのハンドグリップ用ポートを使用して、遠隔操作用にグリップを取り付けることができます。遠隔モニターは、DJI WB37 バッテリーに対応し、また NP-F バッテリーアダプター併用時は NP-F シリーズのバッテリーにも対応しています。

概要

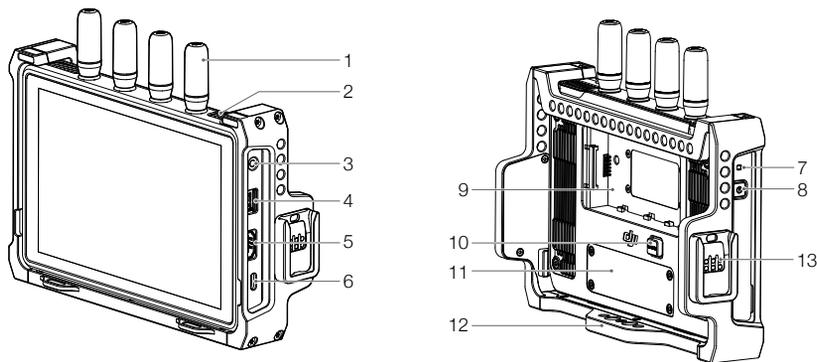


1. 脱着可能なアンテナ
2. 通気口
3. 3.5 mm オーディオ出力ジャック
モニタリング デバイスと接続時、Ronin 4D で録音されたオーディオのモニタリングに使用します。オーディオ出力は、Ronin 4D のオーディオ設定で設定されたオーディオ入力と同期します。
4. microSD カードスロット
スロットは、容量 512 GB までの microSD カードに対応しています。Ronin 4D と併用時、遠隔モニターはプロキシファイルを microSD カードに記録するため、ファイルの再生には Ronin 4D を必要としません。録画および再生の機能は、今後の遠隔モニターのファームウェア更新で対応する予定です。最新情報については、DJI 公式サイトのリリースノートを確認してください。
5. HDMI ポート
遠隔モニターは、映像トランスミッターと併用しない場合は、独立したモニターとして使用できます。HDMI ポートから動画入力信号を受信でき、フレームガイドとセーフティゾーンの設定、露出アシスタント、フォーカスアシスタントを利用できます。HDMI 入力は、今後の遠隔モニターのファームウェア更新で対応する予定です。最新情報については、DJI 公式サイトのリリースノートを確認してください。

6. USB-C ポート
USB-C ケーブルを使用して DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ) ソフトウェアに接続し、デバイスのアクティベーションとファームウェア更新を行います。
7. 電源インジケータ
電源が入るとインジケータが点灯し、電源が切れると消灯します。
8. 電源ボタン
1 回押すと、電源が入ります。長押しすると、電源が切れます。電源が入っているときに電源ボタンを 1 回押すと、タッチ画面がロックされ、すべてのタッチ操作が無効になります。もう一度押すと、タッチ画面のロックが解除されます。
9. バッテリースロット
初期状態では、電源供給に WB37 インテリジェント バッテリーを使用します。NP-F シリーズバッテリーは、NP-F バッテリーアダプター取り付け時に電源供給用として使用できます。
10. WB37 バッテリー取り外しボタン
11. 拡張プレートポートカバー
カバー内にある拡張プレートポートは、遠隔モニター拡張プレートを取り付けると、DC / CAN 入力と HDMI / SDI 出力の拡張に使用できます。
12. フレーム
1/4 インチのねじ穴、1/8 インチのねじ穴、ハンドグリップポート (概要図の 13) を使用して、アクセサリをケージに取り付けることができます。

バッテリーの取り付け／取り外し

1. WB37 バッテリーをバッテリースロットに挿入し、奥まで押し込みます。WB37 バッテリー取り外しボタンが飛び出ると、バッテリーが正しい位置に挿入されたことを示します。ボタンの状態を確認してください。

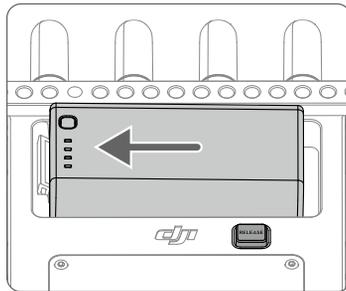


バッテリーを取り外すには、WB37 バッテリー取り外しボタンを押したまま、バッテリーを反対方向に動かすと取り外せます。

⚠ WB37 バッテリーは動作環境温度範囲で使用するようにしてください。いかなる方法でもバッテリーの分解や穴あけを行わないでください。バッテリーの液漏れ、発火、爆発が起こるおそれがあります。ご使用前に『WB37 インテリジェント バッテリー 安全に関するガイドライン』を参照してください。

☀ WB37 バッテリーを充電するには、WB37 バッテリー充電ハブ (USB-C) を使用してください。詳細については、WB37 バッテリー充電ハブ (USB-C) のユーザーガイドを参照してください。

2. NP-Fシリーズバッテリーを使用する場合は、遠隔モニター背面のM2×5 皿ねじ 4 本を取り外し、NP-F バッテリーアダプターをバッテリースロットに取り付けて、M2×6 六角穴付ボルト 4 本を締め付けます。バッテリーを挿入し、コネクターの奥まで押し込みます。NP-F バッテリー取り外しボタンが飛び出ると、バッテリーが正しい位置に挿入されたことを示します。ボタンの状態を確認してください。

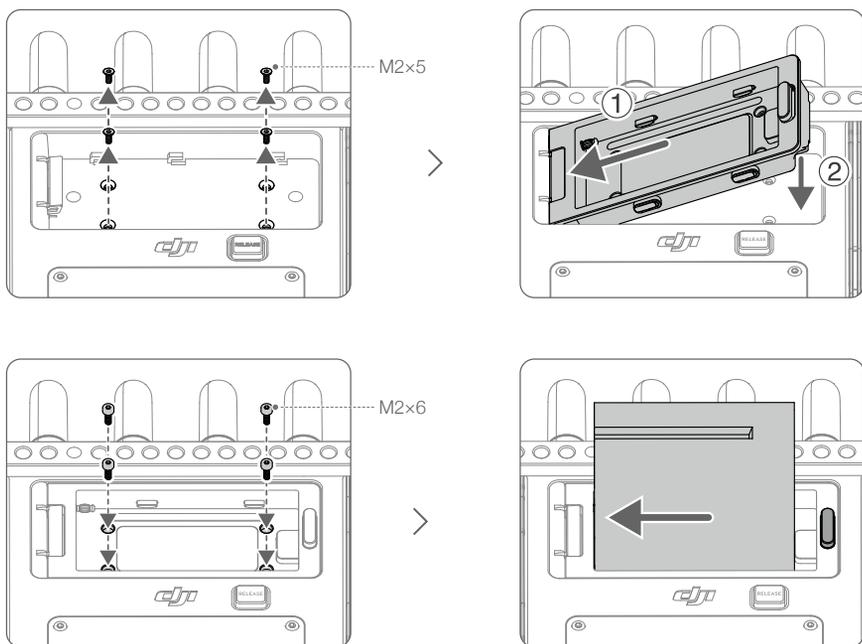

バッテリーを取り外すには、バッテリーアダプターのバッテリー取り外しボタンを押したまま、バッテリーを反対方向に動かして取り外します。

アクティベーション

遠隔モニターを初めて使用する場合は、アクティベーションが必要です。モニターの電源を入れ、パソコンに接続します。DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ) を起動し、対応するデバイスのアイコンをクリックして、画面の指示に従ってデバイスをアクティベーションします。以下のリンクからソフトウェアをダウンロードしてください。

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>


-  DJI Assistant 2 ソフトウェアにデバイスが接続されていることを確認してください。また、アクティベーションした国または地域とは異なる場所でデバイスを使用する場合、DJI アカウントにログインして、正しく認識されるか確認してください。

リンク

ご使用前に、モニターと映像トランスミッターをリンクする必要があります。映像トランスミッターが互換性のあるデバイスに取り付けられていることを確認して、リンク作業を行ってください。遠隔モニターの映像伝送システムには、制御モードと配信モードの異なるリンク方法を使用したモードがあります。

制御モード

1. 遠隔モニターの電源を入れます。●●● をタップし、[System Settings] (システム設定)、[Connection Settings] (接続設定) の順に移動します。[Control Mode] (制御モード) を選択し、モニターを [Control Monitor A] (制御モニター A) または [Control Monitor B] (制御モニター B) に設定し、[Link to Control Monitor A/B] (制御モニター A/B にリンク) をタップしてリンクステータスを開きます。

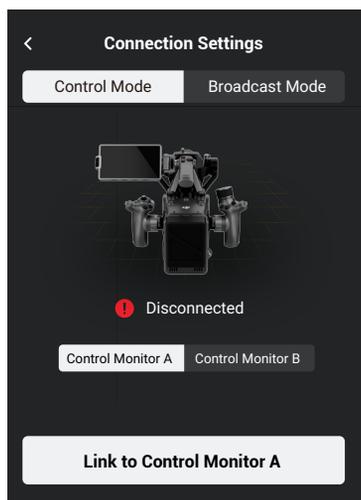


2. リンク接続を開始するには、映像トランスミッターのリンクボタンを長押しするか、Ronin 4D 高輝度メインモニターのメニューに移動し、[Transmission] (伝送)、[Link Device] (デバイスをリンク) の順にタップします。映像トランスミッターのリンクステータス インジケータが

赤色と緑色に交互に点滅し、デバイスがリンクしていることを示します。


- 一度リンクが完了すると、遠隔モニターに接続状態が表示され、Ronin 4D メインモニターの制御モニター A/B で接続状態を確認でき、映像トランスミッターのリンクステータスインジケーターが緑色に点灯します。

配信モード


- Ronin 4D 高輝度メインモニターの伝送設定で配信モードを有効にします。配信モードを有効にする前に、少なくとも 1 つの遠隔モニターの電源が入っていて、Ronin 4D に接続されていることを確認してください。
- 高輝度遠隔モニターの電源を入れます。●●●をタップし、[System Settings] (システム設定)、[Connection Settings] (接続設定) の順に移動します。[Broadcast Mode] (配信モード) を選択すると、モニターは配信モードが有効になっている近くのデバイスを自動検索します。モニタリングするデバイスをタップすると、対応するデバイスからのライブビューが遠隔モニター上に表示されます。画面右側のカメラ番号をタップすると、ライブビューを更新するか、モニタリングしていたデバイスを切り替えます。

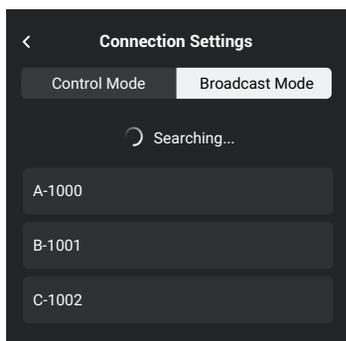


モニター画面

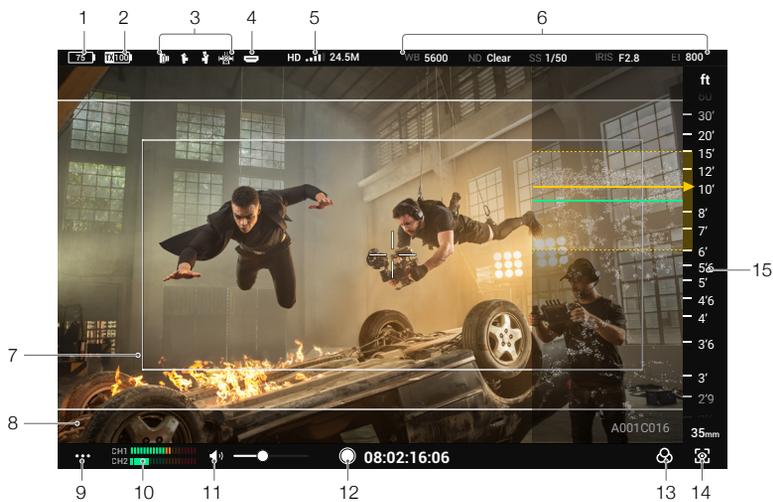

制御モード

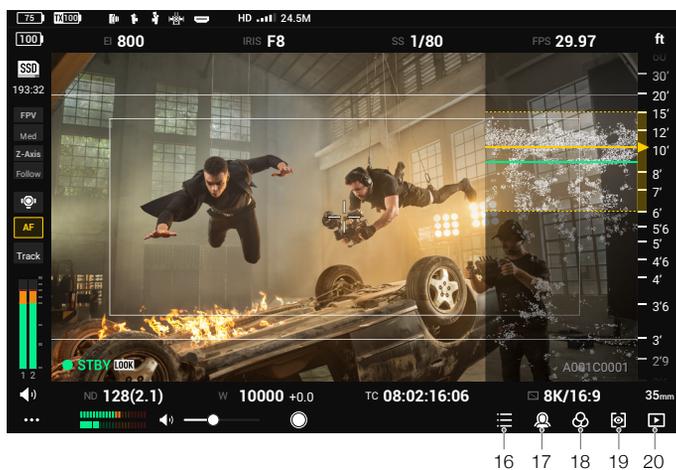

Ronin 4D 対応のミラーリング操作モード

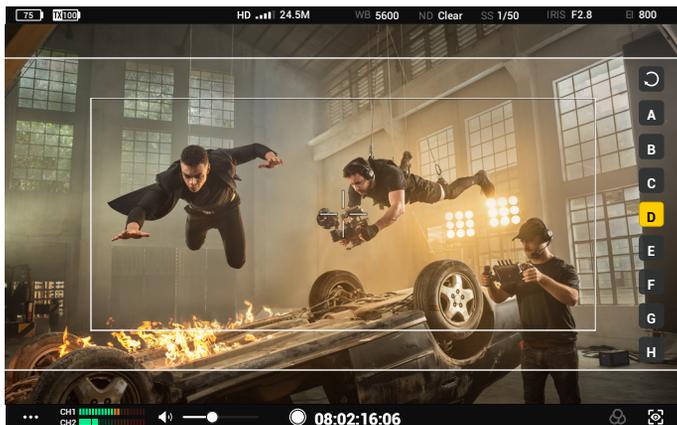

配信モード

画面は、制御モードと配信モードに応じて異なります。以下では、制御モードの画面について説明します。配信モードでは、録画パラメーターの調整や LUT の切り替えなどの操作ができません。

1. バッテリー残量と外部電源電圧

バッテリーを電源として使用している場合はバッテリー残量が表示されます。一方、外部 DC 電源を使用している場合は、その電圧が表示されます。バッテリー残量が 10% 未満になると、バッテリーアイコンが赤色 **10** に変わります。バッテリー残量が極度に低くなると、バッテリーアイコンが **100** と表示されます。すぐにバッテリーを充電してください。

2. TX バッテリー残量と外部電源電圧

遠隔モニターに接続されている伝送デバイスのバッテリー残量または外部電源電圧を表示します。バッテリーを電源として使用している場合はバッテリー残量が表示されます。一方、外部 DC 電源を使用している場合は、その電圧が表示されます。

3. 遠隔操作デバイス

接続されている遠隔操作デバイスを表示します。各アイコンに対応するデバイスについては、以下を参照してください。

-  : 3ch Follow Focus
-  : Master Wheels
-  : 左ハンドグリップ
-  : 右ハンドグリップ

4. HDMI 入力デバイス

このアイコンは、HDMI ポートがビデオソースに接続されている場合に表示されます。

5. 映像伝送の信号強度とビットレート

タップすると、映像伝送チャンネル設定に入ります。チャンネルモードの切り替え、信号品質の確認、チャンネルとダウンリンク帯域幅の選択ができます。

チャンネルモード：タップすると、オート/マニュアルの切り替えができます。

オートモードでは、強い干渉を受けているチャンネルを自動で回避し、干渉が最も小さく優れた信号品質のチャンネルを選択します。マニュアルモードでは、優れた信号品質とダウンリンク帯域幅を持つチャンネルを手動で選択できます。干渉が弱い環境で遠隔モニターが接続されたデバイス付近にある場合、優れた伝送品質を確保するために帯域幅を 40 M に設定することをお勧めします。干渉が強い環境で遠隔モニターが接続されたデバイス

から離れたところにある場合、伝送距離をより長くし、耐干渉性を強化するために、帯域幅を 20 M に設定することをお勧めします。

6. 録画パラメーター

ホワイトバランス、ND、絞り、EI、絞り角度またはシャッター速度（Ronin 4D の設定によって異なる）など、Ronin 4D で使用する場合の録画パラメーターが表示されます。タップして、対応するパラメーターを調整します。

7. セーフティゾーン

セーフティゾーンは、撮影の構図を支援したり、動画に追加する必要のあるテレビ局のロゴやプログラムアイコンなどの情報をオーバーレイするためのスペースを事前に確保したりするのに使用できます。一般設定でセーフティゾーンを有効または無効にし、セーフティゾーンの比率を設定できます。セーフティゾーンの比率はモニタリングの基準にすぎず、実際の録画には影響はありません。

8. フレームガイド

プリセットフレームガイドを表示します。一般設定でフレームガイド率と透明度を選択できます。フレームガイド率のカスタマイズには、現在対応していません。フレームガイド率はモニタリングの基準にすぎず、実際の録画には影響はありません。

9. システム設定

Connection Settings（接続設定）：デバイスをリンクし、制御モードと配信モードを切り替えます。

Output Settings（出力設定）：HDMI/SDI 出力デバイスの画面表示を有効または無効にします。

General Settings（一般設定）：[factory reset]（工場出荷時の設定に戻す）の実行、セーフティゾーンと中心マーカの表示の有効/無効の切り替え、フレームガイド率の透明度/セーフティゾーンの比率/明るさ/画面言語の設定を行います。

About & Help（詳細&ヘルプ）：ファームウェアのバージョンやシリアル番号などの情報を詳細で表示し、ヘルプで QR コードをスキャンするとビデオチュートリアルを視聴できます。

10. 音量レベル

現在の音量レベルを表示します。緑色は音量が適切、黄色は過大入力に近い状態、赤色は過大入力であることを示します。

11. モニター音量

スライダーを動かすと、3.5 mm オーディオ出力ジャックからの音量を調整します。遠隔モニターにはスピーカーは内蔵されていません。3.5 mm オーディオ出力ジャックの使用時のみ音量をモニタリングできます。

12. 録画ボタン&タイムコード

タップすると、Ronin 4D での録画を遠隔で開始または停止します。

13. LUT

タップすると、遠隔モニターまたは遠隔モニター拡張プレートからの SDI/HDMI ビデオ出力の LUT 効果を、Rec.709、D-log、HLG、LOOK 間で切り替えることができます。モニター用に LUT をカスタマイズするには、Ronin 4D 高輝度メインモニターでの LOOK の機能を、インポートされたカスタム LUT に設定します。詳細については、Ronin 4D ユーザーマニュアルを参照してください。

14. 露出アシスタント/フォーカスアシスタントの設定

LiDAR ウェーブフォーム：有効にすると、LiDAR レンジファインダーのフォーカスエリア内の測距点が画面の右側に簡略化されたトップダウンビューで表示されます。



LiDAR ウェーブフォーム効果の画像

ゼブラストライプ: 有効にすると、画像の露出オーバーエリアがゼブラストライプ（縞模様）で表示されます。オプションの下のスライダーを使用して、白黒レベルの割合を調整できます。



ゼブラストライプ効果の画像

ウェーブフォーム：有効にすると、画面下部に、現在の画面のハイライトとシャドウの関係やその度合いがウェーブフォームを使用して表示されます。



ウェーブフォーム効果の画像

フォルスカラー：有効にすると、さまざまな被写体の露出値を表す色が画像に追加されます。フォルスカラーの参照を有効にすると、画面下部にフォルスカラーのチャートが表示されます。



フォルスカラー効果の画像

フォーカスピーキング：有効にすると、ユーザーは画面の色とカラーピーキングおよび絞りのピーキングの割合を設定できます。

15. MF リーディング

DJI 3ch Follow Focusを使用している場合のみ、フォーカスのアシスト用に表示されます。被写界深度（黄色の点線内のエリア）は、絞り値を読み取るときにMFリーディングとLiDARウェーブフォームで表示されます。

Ronin 4D メインモニターでミラーリング操作モードが有効になっている場合、遠隔モニターから Ronin 4D メインモニターの完全なライブビューにアクセスでき、パラメーターを調整できます。ライブビューでのタッチ操作は、Ronin 4D メインモニターでの操作と同じです。以下のアイコンは、Ronin 4D メインモニターの物理ボタンに対応しています。画面上の各アイコンをタップすると、Ronin 4D のボタンと同じ機能を実行できます。

16. ホームボタン

タップすると、メニュー画面が開きます。

17. フォーカス ピークボタン

タップすると、フォーカスアシスト表示を有効または無効にします。この機能は、デフォルトではフォーカスピーキングに設定されています。メニューに移動し、[Display] (画面)、[Focus Assistant] (フォーカスアシスタント) の順に選択し、[PEAK Button Function] (ピークボタン機能) を [LiDAR Waveform] および [Focus Mag] に設定します。この設定に応じて、遠隔モニターの画面上のアイコンの機能が更新されます。

18. LUT ボタン

タップすると、LUT 表示を有効または無効にします。LUT は、カスタマイズできます。メニューに移動し、[Display] (画面)、[LOOK] の順に選択して、LOOK にインポートされたカスタム LUT を設定します。詳細については、Ronin 4D ユーザーマニュアルの LOOK の項を参照してください。

19. EXP ボタン

タップすると、露出画面の有効/無効を切り替えます。この機能は、ゼブラストライプ、ウェーブフォーム、フォールスカラーに対応しています。メニューに移動し、[画面]、[Exposure Assistant] (露出アシスタント) の順に選択して、設定を適用します。

20. 再生ボタン

タップすると再生画面に入り、最後に録画したビデオを再生します。

付録

ファームウェア更新

DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ) ソフトウェアを使用して、モニターのファームウェアを更新します。

1. デバイスの電源を入れ、USB-C ケーブルでパソコンに接続します。
2. DJI Assistant 2 (Ronin シリーズ) を起動し、DJI アカウントでログインします。
3. デバイスを選択し、画面左側にある [ファームウェア更新] をクリックします。
4. ファームウェアを選択します。
5. ファームウェアのダウンロードと更新が自動的に行われます。
6. ファームウェア更新が完了すると、デバイスが自動的に再起動します。


仕様

モデル	RXD2
重量	遠隔モニターケーシング含む：768 g 遠隔モニターケーシング除く：496 g
サイズ	遠隔モニターケーシング含む： 214×52×166 mm (長さ×幅×高さ) 遠隔モニターケーシング除く：184×26×158 mm (長さ×幅×高さ)
タッチ画面解像度	1920×1200
タッチ画面の明るさ	1500 cd/m ²
映像伝送システム	O3 Pro
ライブビュー品質	1080p 60fps
通信帯域幅	最大 40 MHz
最大伝送距離 (障害物、電波干渉のない場合)	6 km (FCC)、4 km (CE/SRRC/MIC (日本))
動画コーディング形式	H.264
最大ビットレート	50 Mbps
遅延	68 ms (1080p 60fps)、100 ms (1080p 24fps)
動作周波数*	2.4000 ~ 2.4835 GHz、5.150 ~ 5.250 GHz、5.250 ~ 5.350 GHz、5.470 ~ 5.725 GHz、5.725 ~ 5.850 GHz (日本国内では、5.8 GHz 帯は使用不可)
伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz : <33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本)) 5.8 GHz : <33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<23 dBm (SRRC)
対応バッテリー	WB37 インテリジェント バッテリー、NP-F シリーズバッテリー
動作環境温度	-10°C ~ 40°C

* 現地の法規制により、国によっては、5.1/5.2/5.8GHz 周波数帯が使用できない、または、5.1/5.2GHz 周波数帯が屋内でのみ利用可能である場合があります。5.600 ~ 5.650 GHz は使用しません。

遠隔モニターフードの取り付け

遠隔モニターフードを展開し、図のようにフードのベルクロを遠隔モニターケースの取り付け穴に通し、ベルクロをしっかりと取り付けます。

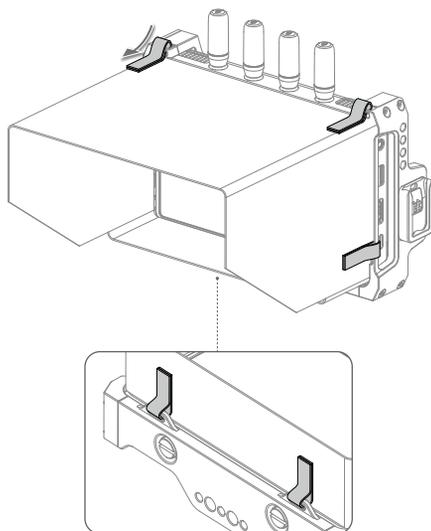


고지 사항 및 경고

본 문서 및 제공된 모든 안전하고 적절한 사용 방법을 사용 전에 주의 깊게 읽어 주십시오 .

소개

DJI 의 O3 Pro 동영상 전송 기술 덕분에 , Ronin 4D 영상 송신기와 함께 사용해 DJI™ 고회도 리모트 모니터를 무선으로 Ronin 4D 에 연결할 수 있습니다 . 모니터를 통해 사용자는 카메라 라이브 뷰를 팔로우하고 원격으로 카메라를 제어할 수 있습니다 . 모니터에 확장 플레이트를 장착해 DC 및 CAN 입력과 HDMI 및 SDI 출력으로 확장합니다 . 리모트 모니터 케이스의 핸드 그립 포트에 그립을 장착해 원격으로 제어할 수 있습니다 . 리모트 모니터는 DJI WB37 배터리를 지원하며 NP-F 배터리 어댑터와 함께 사용할 경우 NP-F 시리즈 배터리도 지원합니다 .

개요

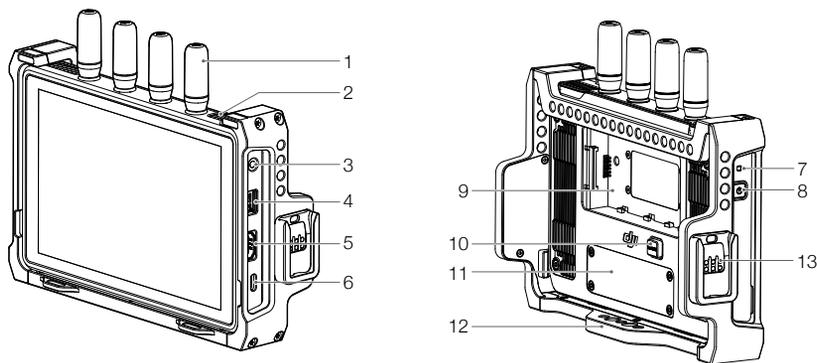

1. 탈착형 안테나

2. 통풍구

3. 3.5mm 오디오 출력 잭

모니터링 기기가 연결되어 있을 때 Ronin 4D 에서 녹음한 오디오를 모니터링합니다 . 오디오 출력은 Ronin 4D 의 오디오 설정에 설정된 오디오 입력과 동기화됩니다 .

4. microSD 카드 슬롯

슬롯은 최대 512GB 의 microSD 카드를 지원합니다 . Ronin 4D 와 함께 사용할 때 , 리모트 모니터는 프로시 파일을 microSD 카드에 기록하고 Ronin 4D 와 상관없이 자체적으로 파일을 재생할 수 있습니다 . 녹화 및 재생 기능은 후회 리모트 모니터 펌웨어 업데이트를 통해 지원될 예정입니다 . 최신 정보는 공식 DJI 웹사이트에서 릴리즈 노트를 확인하십시오 .

5. HDMI 포트

리모트 모니터는 영상 송신기와 함께 사용하지 않을 경우 독립된 모니터로 사용할 수 있습니다 . HDMI 포트를 통해 영상 입력 신호를 수신할 수 있으며 , 프레임 가이드 및 안전 영역 설정 , 노출 지원 , 초점 지원이 가능합니다 . HDMI 입력은 나중에 리모트 모니터 펌웨어 업데이트를 통해 지원됩니다 . 최신 정보는 공식 DJI 웹사이트에서 릴리즈 노트를 확인하십시오 .


6. USB-C 포트

USB-C 케이블을 사용하여 DJI Assistant 2(Ronin 시리즈) 소프트웨어에 연결해 기기 활성화 및 펌웨어를 업데이트합니다 .

7. 전원 표시등
전원이 켜지면 표시등이 켜지고 전원이 꺼지면 꺼집니다.
8. 전원 버튼
전원을 켜려면 한 번 누릅니다. 길게 눌러 전원을 끕니다. 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 한 번 눌러 터치 스크린을 잠그면 모든 터치 조작이 비활성화됩니다. 터치스크린을 잠금 해제하려면 전원 버튼을 다시 누르십시오.
9. 배터리 슬롯
WB37 인텔리전트 배터리는 기본적으로 전력 공급을 위해 사용됩니다. NP-F 배터리 어댑터를 장착하면 NP-F 시리즈 배터리를 전력 공급을 위해 사용할 수 있습니다.
10. WB37 배터리 분리 버튼
11. 확장 플레이트 포트 커버
커버 아래의 확장 플레이트 포트는 리모트 모니터 확장 플레이트를 장착하여 DC 및 CAN 입력과 HDMI 및 SDI 출력을 확장하는 데 사용됩니다.
12. 케이스
액세서리는 1/4" 나사 구멍, 1/8" 나사 구멍 및 핸드 그립 포트 (개요 그림의 13)를 사용하여 케이스에 장착할 수 있습니다.

배터리 장착 / 분리

1. WB37 배터리를 배터리 슬롯에 삽입하고 끝까지 누릅니다. WB37 배터리 분리 버튼이 튀어나오는지 확인하십시오. 그래야 제대로 단단히 설치된 것입니다.

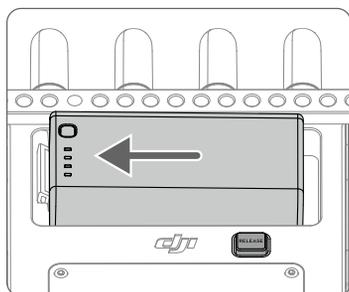


WB37 배터리 분리 버튼을 누른 상태에서 배터리를 반대 방향으로 밀어 분리합니다.

⚠ WB37 배터리를 작동 온도 범위에서 사용해야 합니다. 배터리를 분해하거나 배터리에 구멍을 뚫지 마십시오. 배터리에 균열이 발생해 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다. 배터리의 안전 사용에 대한 자세한 내용은 WB37 인텔리전트 배터리 안전 가이드를 참조하십시오.

💡 WB37 배터리 충전 허브 (USB-C) 를 사용하여 WB37 배터리를 충전합니다. 자세한 내용은 WB37 배터리 충전 허브 (USB-C) 사용자 가이드를 참조하십시오.

2. NP-F 시리즈 배터리를 사용하는 경우, 리모트 모니터 뒷면에 있는 4 개의 M2×5 접시머리 나사를 제거하고 NP-F 배터리 어댑터를 배터리 슬롯에 장착한 다음 4 개의 M2×6 소켓 캡 나사를 조입니다. 배터리를 삽입하고 커넥터가 있는 끝으로 누릅니다. NP-F 배터리 분리 버튼이 튀어나오는지 확인하십시오. 그 래야 배터리가 제대로 단단히 설치된 것입니다 .

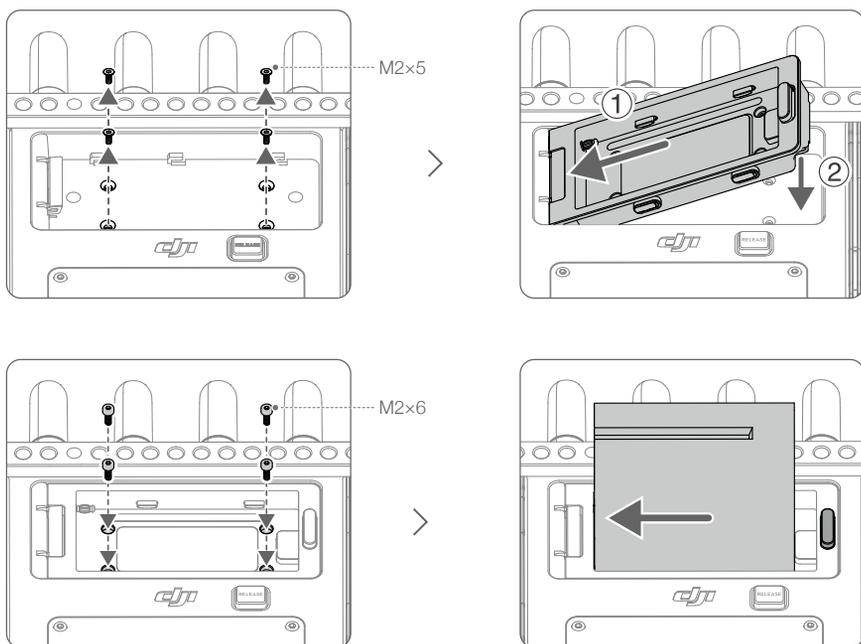

배터리 어댑터에서 배터리 분리 버튼을 누른 상태에서 배터리를 반대 방향으로 밀어 분리합니다 .

활성화

리모트 모니터를 처음 사용하는 경우 활성화가 필요합니다. 모니터의 전원을 켜고 컴퓨터에 연결합니다. DJI Assistant 2(Ronin 시리즈)를 실행하고 해당 기기 아이콘을 클릭한 다음 화면의 지시에 따라 기기를 활성화합니다. 소프트웨어 다운로드 :

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>




활성화된 지역이 아닌 국가 또는 지역에서 기기를 사용할 경우, 기기가 DJI Assistant 2 소프트웨어에 연결되었는지 확인하고 DJI 계정으로 로그인해 올바르게 인식되는지 확인해야 합니다.

연동

사용하기 전에 모니터와 영상 송신기를 연동해야 합니다. 연동하기 전에 영상 송신기가 호환되는 기기에 장착되어 있는지 확인하십시오. 리모트 모니터의 동영상 전송 시스템은 서로 다른 연동 방식을 사용하는 컨트롤 모드와 방송 모드를 제공합니다.

Control Mode (컨트롤 모드)


1. 리모트 모니터의 전원을 켭니다. ●●● 아이콘을 눌러 'System Settings(시스템 설정)' 로 들어간 다음 'Connection Settings(연결 설정)' 로 들어갑니다. 'Control Mode(컨트롤 모드)' 를 선택하고 모니터를 'Control Monitor A(컨트롤 모니터 A)' 또는 'Control Monitor B(컨트롤 모니터 B)' 로 설정하고, 'Link to Control Monitor A/B(컨트롤 모니터 A/B 에 연동)' 를 눌러 연동 상태로 들어갑니다.

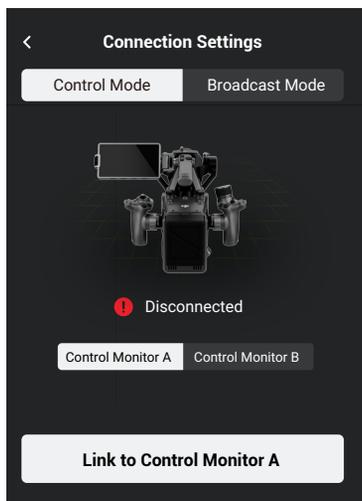

2. 연동을 시작하려면 영상 송신기의 연동 버튼을 길게 누르거나 Ronin 4D 고휘도 메인 모니터에서 메뉴로 들어가서 'Transmission(전송)' 을 누른 후 'Link Device(기기 연동)' 를 누릅니다. 영상 송신기의 연동 상태 표시등이 빨간색과 녹색으로 번갈아 깜박이며 기기가 연동되고 있음을 나타냅니다.
3. 연동되면 리모트 모니터에 연결된 상태가 표시되고 Ronin 4D 메인 모니터의 컨트롤 모니터 A/B 가 연결 상태가 되며, 영상 송신기의 연동 상태 표시등이 계속 녹색으로 켜집니다.


Broadcast Mode (방송 모드)

1. Ronin 4D 고휘도 메인 모니터의 전송 설정에서 방송 모드를 활성화합니다. 방송 모드를 활성화하기 전에 하나 이상의 리모트 모니터가 켜져 있고 Ronin 4D 에 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. 고휘도 리모트 모니터의 전원을 켭니다. ... 아이콘을 눌러 'System Settings(시스템 설정)' 로 들어간 다음 'Connection Settings(연결 설정)' 로 들어갑니다. 'Broadcast Mode(방송 모드)' 를 선택하면 모니터가 방송 모드가 활성화된 주변 기기를 자동으로 검색합니다. 모니터링할 기기를 누르면 해당 기기의 라이브 뷰가 리모트 모니터에 표시됩니다. 화면 오른쪽에 있는 카메라 번호를 눌러 라이브 뷰를 새로 고치거나 모니터링되는 기기 사이를 전환할 수 있습니다.

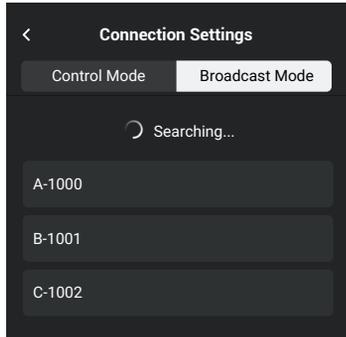


모니터링 인터페이스


KR

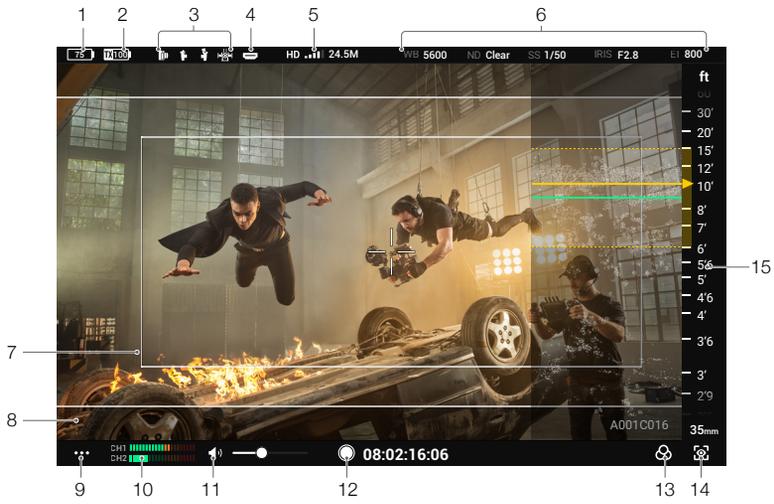

Control Mode (컨트롤 모드)

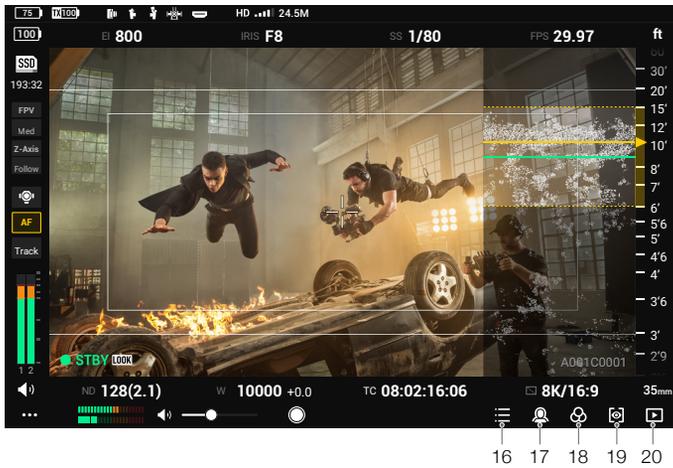

Ronin 4D 에서 'Mirror Control Mode(미러 컨트롤 모드)' 활성화됨

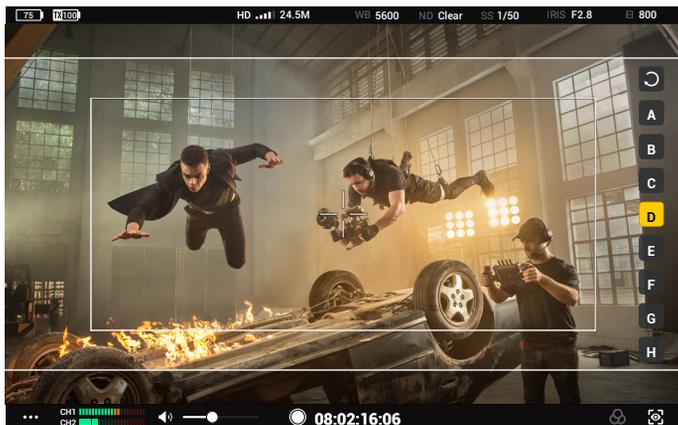

Broadcast Mode (방송 모드)

인터페이스는 컨트롤 모드와 방송 모드에 따라 다릅니다. 다음은 컨트롤 모드에 대한 인터페이스를 설명합니다. 방송 모드에서는 녹화 매개변수 조정 및 LUT 전환과 같은 작업을 수행할 수 없습니다.

1. 배터리 잔량 및 외부 전원 전압


배터리를 전원으로 사용하는 경우 배터리 잔량이 표시되고 외부 DC 전력 공급을 사용하는 경우 전압이 표시됩니다. 배터리 잔량이 10% 미만이면 배터리 아이콘이 빨간색 [10] 으로 바뀝니다. 배터리 잔량이 매우 낮으면 배터리 아이콘이 [10] 이 됩니다. 배터리를 즉시 충전하십시오.

2. TX 배터리 잔량 및 외부 전원 전압

리모트 모니터에 연결된 송신 기기의 배터리 잔량 또는 외부 전원 전압을 표시합니다. 배터리를 전원으로 사용하는 경우 배터리 잔량이 표시되고 외부 DC 전력 공급을 사용하는 경우 전압이 표시됩니다.

3. 원격 제어 기기

연결된 원격 제어 기기를 표시합니다. 각 아이콘에 해당하는 기기는 아래를 참조하십시오.

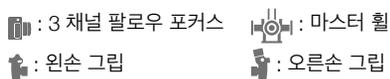

4. HDMI 입력 기기

이 아이콘은 HDMI 포트가 동영상 소스에 연결되어 있을 때 나타납니다.

5. 동영상 전송 신호 강도 및 비트전송률

누르면 동영상 전송 채널 설정으로 들어가 채널 모드를 전환하고, 신호 품질을 확인하고, 채널 및 다운링크 대역폭을 선택합니다.

채널 모드 : 누르면 자동과 수동 사이를 전환합니다.

자동 모드에서는 강한 간섭을 가진 채널이 자동으로 회피되고 간섭이 가장 적고 신호 품질이 가장 좋은 채널이 선택됩니다. 수동 모드에서 사용자는 최상의 신호 품질과 다운링크 대역폭을 가진 채널을 수동으로 선택할 수 있습니다. 간섭이 약한 환경에서 리모트 모니터가 연결된 기기 근처에 있는 경우, 최상의 전송 품질을 위해 대역폭을 40M 으로 설정하는 것이 좋습니다. 간섭이 강한 환경에서 리모트 모니터가 연결된 기기와 멀리 떨어져 있는 경우, 더 긴 전송 거리와 더 나은 간섭 방지를 위해 대역폭을 20M 으로 설정하는 것이 좋습니다.

6. 녹화 매개변수

Ronin 4D 와 함께 사용할 때 화이트 밸런스, ND, 조리개, 셔터 속도 등의 녹화 매개변수가 표시됩니다 (Ronin 4D 설정에 따라 다름). 누르면 해당 매개변수를 조정합니다.

7. Safety Zone (안전 영역)

안전 영역은 구성을 지원하고 동영상에 추가해야 하는 TV 방송국 로고 및 프로그램 아이콘과 같은 오버레이 정보를 위한 공간을 미리 예약하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자는 일반 설정에서 안전 영역을 활성화 또는 비활성화하고 안전 지대 비율을 설정할 수 있습니다. 안전 영역 비율은 모니터링을 위한 참조일 뿐 실제 녹화에는 영향을 미치지 않습니다.

8. 프레임 가이드

사전 설정된 프레임 가이드를 표시합니다. 사용자는 일반 설정에서 프레임 가이드 비율과 투명도를 선택할 수 있습니다. 프레임 가이드 비율 맞춤 설정은 현재 지원되지 않습니다. 프레임 가이드 비율은 모니터링을 위한 참조일 뿐 실제 녹화에는 영향을 미치지 않습니다.

9. 시스템 설정

연결 설정: 기기를 연동하고 컨트롤 모드와 방송 모드 사이를 전환합니다.

출력 설정: HDMI/SDI 출력 기기의 화면 표시를 활성화 또는 비활성화합니다.

일반 설정: 공장 초기화를 수행하고, 안전 영역 및 중심 표시를 활성화 또는 비활성화하고, 프레임 가이드 비율 투명도, 안전 지대 비율, 밝기 및 화면 언어를 설정합니다.

정보 및 도움말: 정보에서 펌웨어 버전 및 시리얼 넘버와 같은 정보를 보고, QR 코드를 스캔하여 도움말에서 튜토리얼 동영상을 봅니다.

10. 볼륨 레벨

현재 볼륨 레벨을 표시합니다. 녹색은 볼륨이 안전함을 의미하고, 노란색은 과부하에 가까워지고 있음을 의미하며, 빨간색은 과부하가 있음을 의미합니다.

11. 모니터 볼륨

슬라이더를 움직여 3.5mm 오디오 출력 잭에서 볼륨을 조정합니다. 리모트 모니터에는 내장 스피커가 없습니다. 사용자는 3.5mm 오디오 출력 잭을 통해서만 볼륨을 모니터링할 수 있습니다.

12. 녹화 버튼 및 타임코드

누르면 Ronin 4D 에서 원격으로 녹화를 시작하거나 중단합니다.

13. LUT

누르면 리모트 모니터 또는 리모트 모니터 확장 플레이트에서 SDI 및 HDMI 동영상 출력의 LUT 효과를 Rec.709, D- 로그, HLG 및 LOOK 으로 전환합니다. 모니터링을 위해 LUT 를 맞춤 설정하려면 Ronin 4D 고휘도 메인 모니터의 LOOK 기능을 가져온 맞춤 설정 LUT 로 설정하십시오. 자세한 정보는 Ronin 4D 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

14. 노출 보조 / 포커스 보조 설정

LiDAR 파형: 활성화되면 LiDAR 거리측정기의 포커스 영역 내의 거리 포인트가 화면 오른쪽에 단순한 하향식 보기로 표시됩니다.



LiDAR 파형 효과 이미지

지브라 : 활성화되면 이미지의 과다 노출 영역이 지브라 (얼룩말 줄무늬) 로 표시됩니다 . 옵션 아래의 슬라이더를 사용하여 지브라 레벨의 백분율을 조정합니다 .



지브라 효과 이미지

파형 : 활성화되면 화면 하단에 파형과 함께 현재 화면의 빛과 그림자의 관계와 정도가 표시됩니다 .



파형 효과 이미지

폴스 컬러 : 활성화되면 다른 물체의 노출 값을 나타내는 색상이 이미지에 추가됩니다 . 폴스 컬러 참조를 활성화하여 화면 하단에 폴스 컬러 차트를 표시합니다 .



폴스 컬러 효과 이미지

포커스 피킹 : 활성화되면 사용자는 색상 피킹에 대한 디스플레이 색상 및 백분율 또는 조리개 피킹에 대한 백분율을 설정할 수 있습니다 .

15. MF 정보

이 정보는 DJI 3 채널 팔로우 포커스가 사용될 때 포커스를 돕기 위해서만 표시됩니다 . 조리개 값을 읽을 때 심도 (노란색 점선 안의 영역) 를 MF 정보와 LiDAR 파형으로 표시할 수 있습니다 .

Ronin 4D 메인 모니터에서 미리 컨트롤 모드가 활성화되면 사용자는 리모트 모니터에서 Ronin 4D 메인 모니터의 전체 라이브 뷰에 액세스하고 매개변수를 조정할 수 있습니다. 라이브 뷰의 터치 조작은 Ronin 4D 메인 모니터의 터치 조작과 동일합니다. 아래 아이콘은 Ronin 4D 메인 모니터의 실제 버튼에 해당합니다. 화면의 아이콘을 누르면 버튼과 동일한 기능을 수행할 수 있습니다.

16. HOME 버튼

누르면 메뉴 화면으로 들어갑니다.

17. 포커스 피킹 버튼

누르면 포커스 어시스트 디스플레이를 활성화 또는 비활성화합니다. 이 기능은 기본적으로 ‘포커스 피킹’으로 설정되어 있습니다. 메뉴로 이동하여 디스플레이를 선택한 다음 포커스 보조를 선택하고 PEAK 버튼 기능을 LiDAR 파형 및 포커스 확대로 설정합니다. 이에 따라 리모트 모니터 화면의 아이콘 기능이 업데이트됩니다.

18. LUT 버튼

누르면 LUT 표시를 활성화하거나 비활성화합니다. LUT는 맞춤 설정이 가능합니다. 메뉴로 이동하여 디스플레이를 선택한 다음 LOOK를 선택하여 LOOK를 가져온 맞춤 설정 LUT로 설정합니다. 자세한 정보는 Ronin 4D 사용자 매뉴얼의 LOOK 섹션을 참조하십시오.

19. EXP 버튼

누르면 노출 표시를 활성화하거나 비활성화합니다. 이 기능은 지브라, 파형 및 폴스 컬러를 지원합니다. 메뉴로 이동하여 디스플레이를 선택한 다음 노출 보조를 선택하여 설정을 적용합니다.

20. 재생 버튼

누르면 재생에 액세스하고 마지막으로 녹화된 동영상을 재생합니다.

부록

펌웨어 업데이트

DJI Assistant 2(Ronin 시리즈) 소프트웨어를 사용하여 모니터를 업데이트하십시오.

1. 기체의 전원을 꺼고 USB-C 케이블을 사용하여 기체를 컴퓨터에 연결합니다.
2. DJI Assistant 2(Ronin 시리즈) 를 실행하고 DJI 계정으로 로그인합니다.
3. 기기를 선택하고 화면 왼쪽의 '펌웨어 업데이트' 를 클릭합니다.
4. 펌웨어 버전을 선택합니다.
5. 펌웨어가 자동으로 다운로드 및 업데이트됩니다.
6. 펌웨어 업데이트 완료 후, 기체가 자동으로 재시작합니다.


사양

모델명	RXD2
무게	리모트 모니터 케이스 포함 : 768 g 리모트 모니터 케이스 제외 : 496 g
크기	리모트 모니터 케이스 포함 : 214×52×166 mm (L×W×H) 리모트 모니터 케이스 제외 : 184×26×158 mm (L×W×H)
터치스크린 해상도	1920×1200
터치스크린 밝기	1500 cd/m ²
이미지 전송 시스템	O3 Pro
라이브 뷰 품질	1080p 60fps
통신 주파수 대역	최대 40 MHz
최대 전송 거리 (장애물과 간섭이 없을 시)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
동영상 코딩 형식	H.264
동영상 저장 비트전송률	50 Mbps
지연율	68 ms (1080p 60fps), 100 ms (1080p 24fps)
작동 주파수 *	2.4000~2.4835 GHz, 5.725~5.850 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <20 dBm 5.8 GHz: <14 dBm
지원되는 배터리	WB37 인텔리전트 배터리, NP-F 시리즈 배터리
작동 온도	-10~40 °C

* 현지 규정에 따라, 일부 국가에서 5.8GHz 주파수는 사용이 금지되어 있습니다.

리모트 모니터 후드 장착

리모트 모니터 후드를 펼치고 그림과 같이 후드의 벨크로를 리모트 모니터 케이스의 마운트 구멍을 지나도록 끼워 벨크로를 단단히 부착합니다 .

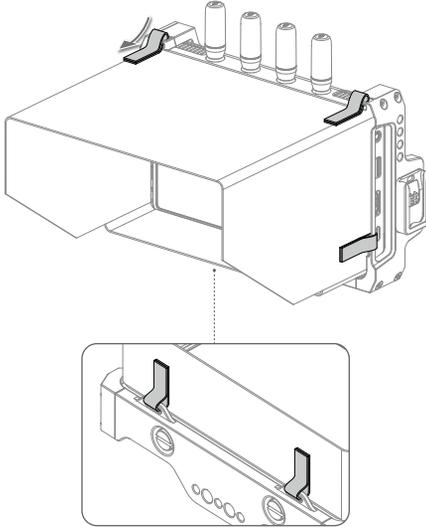


Haftungsausschluss und Warnhinweise

Bitte lies dir vor dem ersten Gebrauch dieses gesamte Dokument und alle Informationen zu sicheren und rechtmäßigen Praktiken sorgfältig durch.

Einführung

Dank der Bildübertragungstechnologie DJI O3 Pro kann sich der sehr helle DJI™ Funkmonitor drahtlos mit der Ronin 4D verbinden, wenn er mit dem Ronin 4D Videosender verwendet wird. Der Monitor ermöglicht es, die Live-Ansicht der Kamera anzuzeigen und die Kamera aus der Ferne zu steuern. Eine Erweiterungsplatte kann am Monitor befestigt werden, um DC- und CAN-Eingang sowie HDMI- und SDI-Ausgang nutzen zu können. Die Anschlüsse der Handgriffe am Funkmonitor-Gehäuse können verwendet werden, um die Griffe für die Fernsteuerung zu montieren. Die Fernsteuerung kann sowohl mit DJI WB37 Akkus als auch mit Akkus der NP-F Serie betrieben werden, wenn der NP-F Akkuadapter verwendet wird.

Übersicht

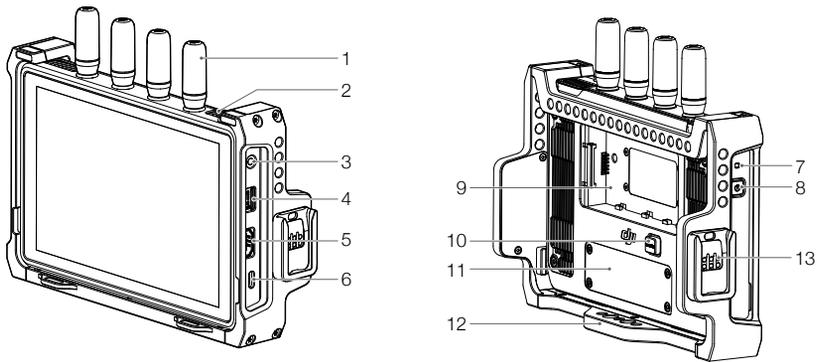

- 1. Abnehmbare Antennen**
- 2. Lüftungsöffnungen**
- 3. 3,5-mm-Audioausgangsbuchse**

Kontrolliert die von der Ronin 4D aufgenommene Audioaufnahme, wenn ein Kontrollgerät angeschlossen ist. Der Audioausgang wird mit dem Audioeingang synchronisiert, der in den Audio-Einstellungen der Ronin 4D festgelegt ist.
- 4. microSD-Kartensteckplatz**

Der Steckplatz unterstützt eine microSD-Karte von bis zu 512 GB. Wenn der Funkmonitor mit der Ronin 4D benutzt wird, dann kann er Proxy-Dateien aufnehmen, die auf der microSD-Karte gespeichert werden. Der Funkmonitor kann die Dateien unabhängig von der Ronin 4D wiedergeben. Die Aufnahme- und Wiedergabefunktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Firmware-Aktualisierung für den Funkmonitor unterstützt. Lies die Versionshinweise auf der offiziellen Webseite von DJI, um aktuelle Informationen zu erhalten.
- 5. HDMI-Anschluss**

Der Funkmonitor kann als unabhängiger Monitor benutzt werden, wenn er nicht mit einem Videosender benutzt wird. Das Videoeingangssignal kann über den HDMI-Anschluss empfangen werden, und die Einstellungen für Hilfsrahmen und Sicherheitszone sind verfügbar, einschließlich Belichtungsassistent und Fokusassistent. Der HDMI-Eingang wird zu einem späteren Zeitpunkt unterstützt, indem eine Firmware-Aktualisierung für den Funkmonitor zur Verfügung gestellt wird. Lies die Versionshinweise auf der offiziellen Webseite

von DJI, um aktuelle Informationen zu erhalten.

6. USB-C-Anschluss

Verbinde die Software DJI Assistant 2 (Ronin Serie) unter Verwendung eines USB-C-Kabels, um das Gerät zu aktivieren und die Firmware zu aktualisieren.

7. Einschaltleuchte

Die Einschaltleuchte leuchtet beim Einschalten auf und erlischt beim Ausschalten.

8. Netztaсте

Drücke einmal auf die Netztaсте, um einzuschalten. Drücke auf die Netztaсте und halte sie gedrückt, um auszuschalten. In eingeschaltetem Zustand, drücke einmal auf die Netztaсте, um den Touchscreen zu sperren, wobei alle Berührungsfunktionen deaktiviert werden. Drücke erneut, um den Touchscreen zu entsperren.

9. Akkuschacht

Die WB37 Intelligent Battery wird standardmäßig zur Stromversorgung verwendet. Die Akkus der NP-F Serie können zur Stromversorgung verwendet werden, wenn der NP-F-Akkoadapter befestigt ist.

10. WB37 Akkuentriegelung

11. Abdeckung für Erweiterungsplatten-Anschluss


Der Erweiterungsplatten-Anschluss unter der Abdeckung wird zur Befestigung der Erweiterungsplatte des Funkmonitors verwendet, um DC und CAN Eingänge und HDMI und SDI Ausgänge zu ermöglichen.

12. Gehäuse

Das Zubehör kann am Gehäuse befestigt werden. Dazu dienen die 1/4" Gewindebohrungen, die 1/8" Gewindebohrungen und der Anschluss der Handgriffe (siehe 13 auf der Übersicht).

Akku befestigen und entfernen

1. Setz den WB37 Akku in den Akkuschacht ein und drück ihn bis ans Ende. Vergewissere dich, dass die Akkuentriegelung des WB37 herauspringt und anzeigt, dass der Akku fest sitzt.

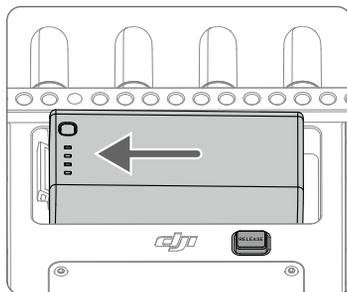

Drücke auf die WB37 Akkuentriegelung, halte sie gedrückt und drücke den Akku in die entgegengesetzte Richtung, um ihn zu entfernen.




Stell sicher, dass der WB37 Akku innerhalb der angegebenen Betriebstemperatur verwendet wird. Zerleg die Akkus NICHT und öffne sie auch nicht anderweitig. Die Akkus können undicht werden, in Brand geraten oder explodieren. Weitere Informationen findest du in den Sicherheitsrichtlinien für die WB37 Intelligent Battery.



Verwende die WB37 Akkuladestation (USB-C), um die WB37 Akkus aufzuladen. Mehr Informationen dazu findest du im Handbuch für die WB37 Akkuladestation (USB-C).

2. Bei Verwendung der Akkus der NP-F Serie musst du die vier M2×5 Senkschrauben auf der Rückseite des Funkmonitors entfernen, den NP-F-Akkuadapter in den Akkuschacht einsetzen und die vier M2×6 Innensechskantschrauben festziehen. Leg den Akku ein und schieb ihn bis ans Ende. Stell sicher, dass die NP-F Akkuentriegelung herauspringt, was anzeigt, dass der Akku fest sitzt.

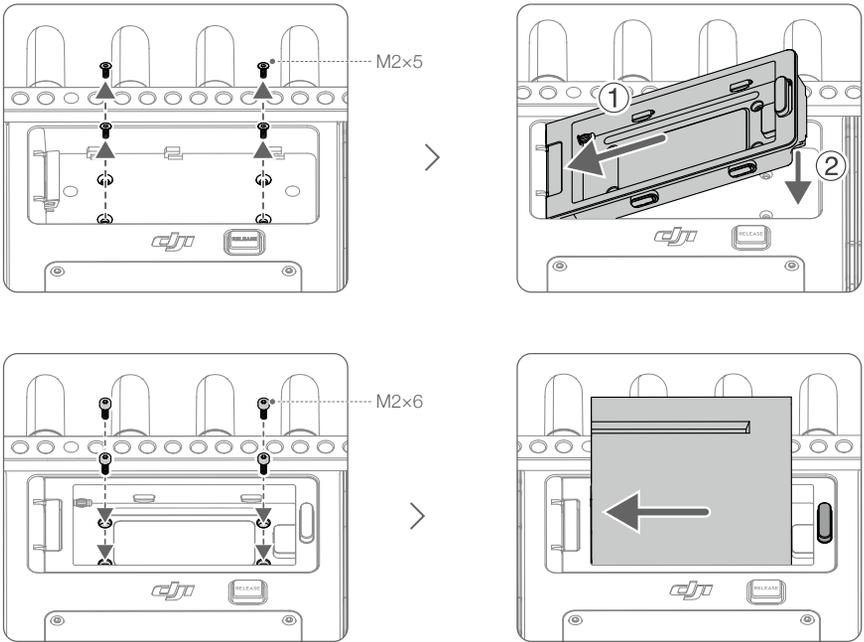

Drücke auf die Akkuentriegelung, halte sie gedrückt und drücke den Akku in die entgegengesetzte Richtung, um ihn zu entfernen.

Aktivierung

Beim ersten Gebrauch des Funkmonitors muss dieser aktiviert werden. Schalte den Monitor ein und verbinde ihn mit dem Computer. Starte DJI Assistant 2 (Ronin Serie), klicke auf das entsprechende Gerätesymbol und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät zu aktivieren. Lade die Software hier herunter:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>


- ☀️ Stell sicher, dass du das Gerät mit der DJI Assistant 2 Software verbindest und dich mit deinem DJI-Konto anmeldest, um sicherzustellen, dass es richtig erkannt wird, speziell wenn das Gerät in einem anderen Land oder einer anderen Region als dem Ort verwendet wird, an dem es aktiviert wurde.

Koppeln

Der Monitor und der Videosender müssen vor dem ersten Gebrauch gekoppelt werden. Sorge dafür, dass der Videosender vor der Kopplung an einem kompatiblen Gerät befestigt ist. Das Videoübertragungssystem des Funkmonitors bietet einen Steuerungsmodus (Control Mode) und einen Übertragungsmodus (Broadcast Mode), die verschiedene Kopplungsmethoden erfordern.

Steuerungsmodus


1. Schalte den Funkmonitor ein. Tippe **•••** an, um die Systemeinstellungen und dann die Verbindungseinstellungen aufzurufen. Wähle „Control Mode“ (Steuerungsmodus) aus und stelle den Monitor als „Control Monitor“ (Steuerungsmonitor) A oder B ein. Tippe dann auf „Link to Control Monitor A/B“ (Mit Steuerungsmonitor A/B koppeln), um den Kopplungsstatus einzugeben.

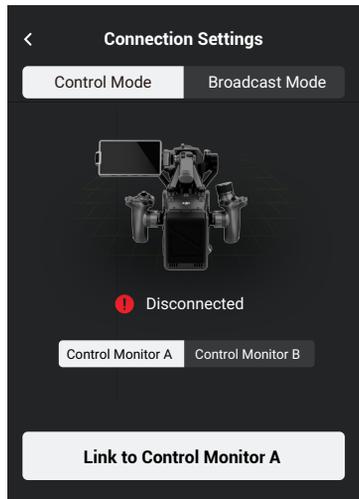


2. Drücke auf die Kopplungstaste am Videosender und halte sie gedrückt, um die Kopplung zu starten, oder rufe das Menü auf dem Hauptmonitor der Ronin 4D auf, tippe „Transmission“ (Übertragung) und dann „Link Device“ (Gerät koppeln) an. Die Kopplungsstatusanzeige auf dem Videosender blinkt abwechselnd rot und grün. Damit wird angezeigt, dass das Gerät gekoppelt wird.
3. Sobald die Kopplung durchgeführt wurde, zeigt der Funkmonitor einen Verbindungsstatus an. Der Steuerungsmonitor A/B auf dem Ronin 4D Hauptmonitor zeigt einen Verbindungsstatus an. Die Kopplungsstatusanzeige auf dem Videosender leuchtet durchgehend grün.

Übertragungsmodus


1. Aktiviere „Broadcast Mode“ (Übertragungsmodus) in den Übertragungseinstellungen auf dem Hauptmonitor der Ronin 4D. Sorge dafür, dass mindestens ein Funkmonitor eingeschaltet und mit der Ronin 4D verbunden ist, bevor du den Übertragungsmodus (Broadcast Mode) aktivierst.
2. Schalte den Funkmonitor ein. Tippe ●●● an, um die Systemeinstellungen und dann die Verbindungseinstellungen aufzurufen. Wähle „Broadcast Mode“ (Übertragungsmodus) aus. Der Monitor sucht automatisch nach Geräten mit aktiviertem Übertragungsmodus, die sich in der Nähe befinden. Tippe ein Gerät an. Die Live-Ansicht des entsprechenden Geräts wird auf dem Funkmonitor angezeigt. Tippe die Kameranummer auf der rechten Seite des Bildschirms an, um die Live-Ansicht zu aktualisieren oder zwischen den Geräten zu wechseln.

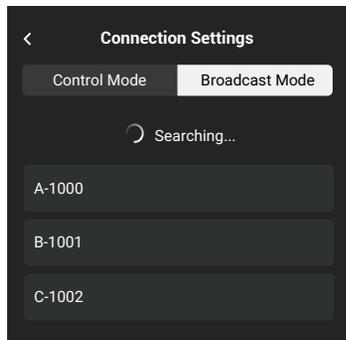


Benutzeroberfläche der Bildkontrolle

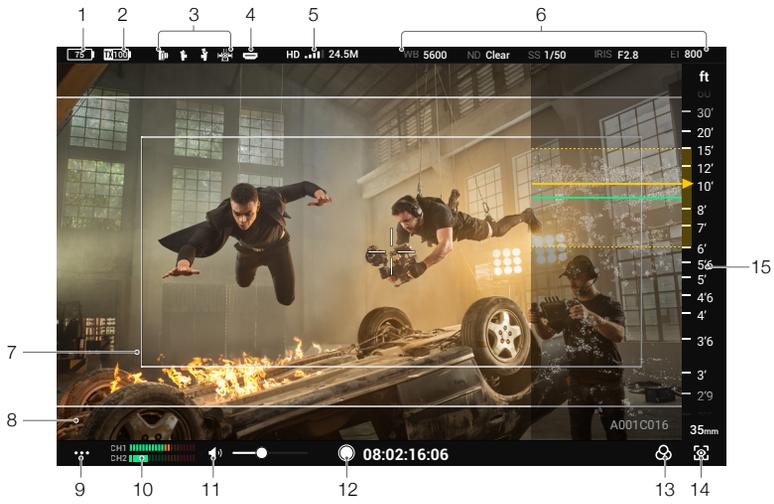

Steuerungsmodus (Control Mode)

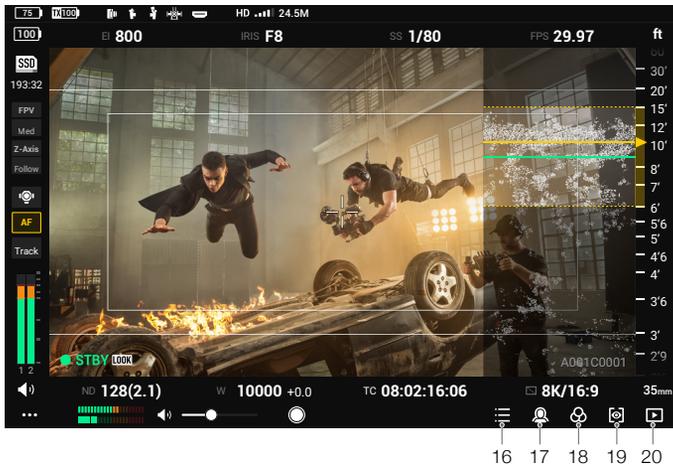

Gespiegelter Steuerungsmodus der Ronin 4D aktiviert

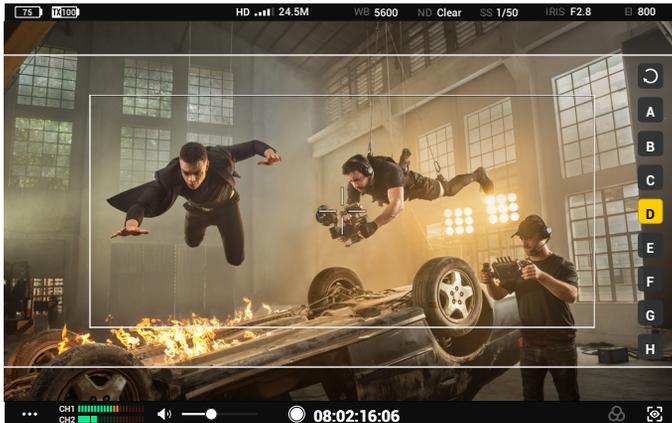

Übertragungsmodus (Broadcast Mode)

Die Benutzeroberfläche für Steuerungsmodus und Übertragungsmodus ist unterschiedlich. Nachstehend wird die Benutzeroberfläche für den Steuerungsmodus beschrieben. Im Übertragungsmodus können Vorgänge wie das Einstellen der Aufnahmeparameter und das Umschalten der LUT nicht durchgeführt werden.

1. Akkustand und externe Netzspannung

Der Akkustand wird angezeigt, wenn ein Akku als Stromquelle verwendet wird. Die Spannung wird angezeigt, wenn eine externe DC-Stromversorgung verwendet wird. Das Akkusymbol leuchtet rot , wenn der Akkustand niedriger als 10 % ist. Das Akkusymbol ist , wenn der Akkustand kritisch niedrig ist. Der Akku muss sofort aufgeladen werden.

2. Sender-Akkustand und externe Stromspannung

Zeigt den Akkustand oder die externe Stromspannung des übertragenden Geräts an, das mit dem Funkmonitor verbunden ist. Der Akkustand wird angezeigt, wenn ein Akku als Stromquelle verwendet wird. Die Spannung wird angezeigt, wenn eine externe DC-Stromversorgung verwendet wird.

3. Fernsteuerungsgeräte

Zeigt die verbundenen Fernsteuerungsgeräte an. Nachstehend findest du das entsprechende Gerät für jedes Symbol.

 : Drei-Kanal-Folgefokus

 : Master Wheels

 : Linker Handgriff

 : Rechter Handgriff

4. HDMI-Eingangsgeräte

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der HDMI-Anschluss mit einer Videoquelle verbunden ist.

5. Videoübertragungssignalstärke und Bitrate

Antippen, um die Videoübertragungskanal-Einstellungen zum Wechsel des Kanalmodus aufzurufen, die Signalstärke zu überprüfen und den Kanal und die Downlink-Bandbreite auszuwählen.

Kanalmodus: Antippen, um zwischen „Auto“ und „Manuell“ zu wechseln.

Im Auto-Modus werden Kanäle mit starken Störungen automatisch vermieden. Der Kanal mit den geringsten Störungen und der besten Signalstärke wird ausgewählt. Im manuellen Modus können die Anwender den Kanal mit der besten Signalstärke und Downlink-Bandbreite auswählen. Befindet sich der Funkmonitor in der Nähe von verbundenen Geräten in einer Umgebung mit schwachen Störungen, wird empfohlen, die Bandbreite auf 40 MB einzustellen, um die beste Übertragungsqualität zu erreichen. Befindet sich der Funkmonitor

weit von verbundenen Geräten in einer Umgebung mit starken Störungen, wird empfohlen, die Bandbreite auf 20 MB einzustellen, um eine längere Übertragungsentfernung und einen besseren Schutz vor Störungen zu erreichen.

6. Aufnahmeparameter

Bei Verwendung mit der Ronin 4D werden die Aufnahmeparameter angezeigt, einschließlich Weißabgleich, ND, Blende, EI und Blendenwinkel oder Verschlusszeit (je nach den Einstellungen der Ronin 4D). Antippen, um die entsprechenden Parameter einzustellen.

7. Sicherheitszone

Die Sicherheitszone kann zur Unterstützung bei der Komposition verwendet werden und auch, um im Voraus Platz für eingeblendete Informationen zu reservieren, wie z. B. Logos von Fernsehsendern und Programmsymbole, die dem Video hinzugefügt werden müssen. Die Anwender können die Sicherheitszone aktivieren oder deaktivieren. Das Sicherheitszonenverhältnis lässt sich in den allgemeinen Einstellungen einstellen. Hinweis: Das Sicherheitszonenverhältnis ist nur eine Referenz für die Bildkontrolle und beeinträchtigt die eigentliche Aufnahme nicht.

8. Hilfsrahmen

Zeigt den voreingestellten Hilfsrahmen an. Du kannst das Verhältnis des Hilfsrahmens und die Transparenz in den allgemeinen Einstellungen einstellen. Eine individuelle Anpassung des Hilfsrahmenverhältnisses wird derzeit nicht unterstützt. Hinweis: Das Hilfsrahmenverhältnis ist nur eine Referenz für die Bildkontrolle und beeinträchtigt die eigentliche Aufnahme nicht.

9. Systemeinstellungen

Verbindungseinstellungen: Verbinde Geräte und wechsele zwischen Steuerungsmodus und Übertragungsmodus.

Ausgangseinstellungen: Aktiviere oder deaktiviere die Bildschirmanzeige auf dem HDMI-/SDI-Ausgangsgerät.

Allgemeine Einstellungen: Führe eine Zurücksetzung auf den Lieferzustand durch; aktiviere oder deaktiviere die Sicherheitszone und die Anzeige des Mittel-Markers; stelle die Transparenz des Hilfsrahmenverhältnisses, das Sicherheitszonenverhältnis, die Helligkeit und die Bildschirmsprache ein.

Info & Hilfe: Unter Info kannst du Informationen wie die Firmware-Version und die Seriennummer anzeigen. Unter Hilfe kannst du den QR-Code scannen, um Videoanleitungen anzuzeigen.

10. Lautstärke

Zeigt die aktuelle Lautstärke an. Grün bedeutet, dass die Lautstärke gut ist. Gelb bedeutet, dass die Lautstärke bald zu hoch sein wird. Rot bedeutet, dass die Lautstärke zu hoch ist.

11. Lautstärke kontrollieren

Bewege den Schieberegler, um die Lautstärke der 3,5-mm-Audioausgangsbuchse einzustellen. Der Funkmonitor ist nicht mit einem integrierten Lautsprecher ausgestattet. Du kannst die Lautstärke nur mit der 3,5-mm-Audioausgangsbuchse kontrollieren.

12. Aufnahmetaste und Zeitcode

Antippen, um die Aufnahme auf der Ronin 4D aus der Ferne zu starten oder zu stoppen.

13. LUT

Antippen, um den LUT-Effekt des SDI- und HDMI-Videoausgangs vom Funkmonitor oder von der Funkmonitoreweiterungsplatte auf Rec.709, D-Log, HLG und LOOK umzuschalten. Um eine LUT für die Bildkontrolle individuell anzupassen, stelle die Funktion für LOOK im Hauptmonitor der Ronin 4D auf die importierte, individuell angepasste LUT ein. Mehr Informationen dazu findest du in der Bedienungsanleitung der Ronin 4D.

14. Einstellungen für Beleuchtungsassistent (Exposure Assistant) / Fokussassistent (Focus Assistant)

LiDAR-Waveform: Ist diese Funktion aktiviert, dann werden die Entfernungsmesspunkte innerhalb des Fokusbereichs des LiDAR-Entfernungsmessers auf der rechten Seite des Bildschirms in einer vereinfachten Ansicht von oben nach unten angezeigt.



Bild des LIDAR Waveform-Effekts

Zebrastreifen: Ist diese Funktion aktiviert, dann werden die überbelichteten Bereiche des Bildes als Zebrastreifen dargestellt. Stelle den Prozentsatz der Zebrastreifen mit dem Schieberegler unter der Option ein.



Bild des Zebrastreifen-Effekts

Waveform: Ist diese Funktion aktiviert, dann wird unten am Bildschirm das Verhältnis und der Grad von Licht und Schatten auf dem aktuellen Bildschirm in einer Wellenform angezeigt.

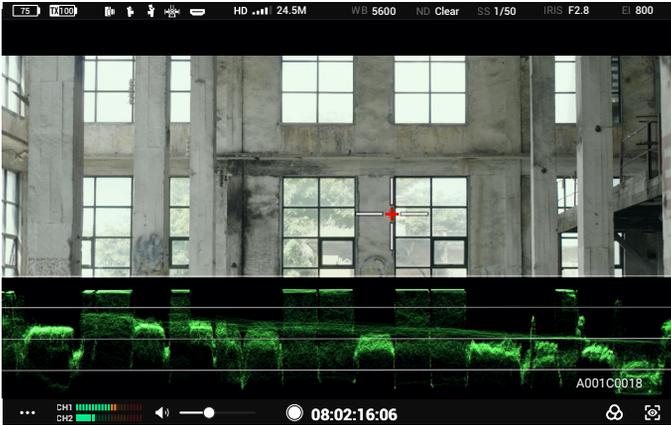


Bild des Waveform-Effekts

Falsche Farbe: Ist diese Funktion aktiviert, dann werden dem Bild Farben hinzugefügt, die die Belichtungswerte der verschiedenen Objekte darstellen. Aktiviere die Falschfarbenreferenz, um die Falschfarbentabelle unten am Bildschirm anzuzeigen.

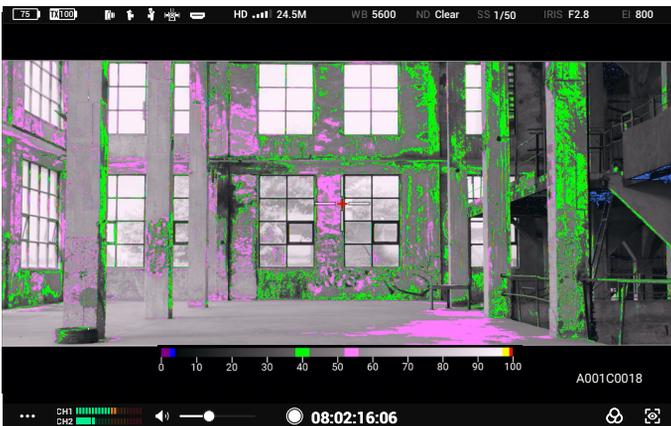


Bild des Falschfarben-Effekts

Fokus-Peaking: Ist diese Funktion aktiviert, dann kannst du die Anzeigefarbe und den Prozentsatz für das Farb-Peaking oder den Prozentsatz für das Blenden-Peaking einstellen.

15. MF-Messwerte

Werden nur zur Unterstützung des Fokus angezeigt, wenn der DJI-Drei-Kanal-Folgefokus verwendet wird. Die Schärfentiefe (Bereich innerhalb der gelb gestrichelten Linien) kann in den MF-Messwerten und der LiDAR-Waveform angezeigt werden, wenn der Blendenwert abgelesen wird.

Wenn der gespiegelte Steuerungsmodus auf dem Hauptmonitor der Ronin 4D aktiviert ist, kannst du auf dem Funkmonitor auf die vollständige Live-Ansicht des Ronin 4D Hauptmonitors zugreifen und die Parameter einstellen. Die Bedienung des Touchscreens in der Live-Ansicht sind die gleichen wie auf dem Ronin 4D Hauptmonitor. Die nachstehenden Symbole stellen die physischen Tasten auf dem Ronin 4D Hauptmonitor dar. Tippe die Symbole auf dem Bildschirm an, um die entsprechende Funktion der Tasten durchzuführen.

16. Taste „Startseite“

Antippen, um den Menü-Bildschirm aufzurufen.

17. Fokus-Peaking-Taste

Antippen, um Fokus-Peaking zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Funktion ist standardmäßig auf Fokus-Peaking eingestellt. Rufe das Menü auf, wähle „Display“ (Anzeige) und dann „Focus Assistant“ (Fokus-Assistent) aus. Stelle die PEAK-Tastenfunktion auf „LiDAR Waveform“ und „Fokus Mag.“ ein. Die Funktion des Symbols auf dem Bildschirm des Funkmonitors wird entsprechend aktualisiert.

18. LUT-Taste

Antippen, um die LUT-Anzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren. LUTs sind individualisierbar. Rufe das Menü auf und wähle „Display“ (Anzeige) und dann „LOOK“ aus, um LOOK als eine wichtigen, benutzerdefinierten LUT einzustellen. Mehr Informationen dazu findest du im Abschnitt LOOK in der Bedienungsanleitung für Ronin 4D.

19. EXP-Taste

Antippen, um die Belichtungsanzeige (Exposure Display) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Funktion unterstützt Zebrastrifen, Waveform und Falschfarbe. Rufe das Menü auf und wähle „Display“ (Anzeige) und dann „Exposure Assistant“ (Belichtungsassistent) aus, um die Einstellungen zu übernehmen.

20. Wiedergabetaste

Antippen, um auf Wiedergabe (Playback) zuzugreifen und das zuletzt aufgenommene Video abzuspielen.

Anhang

Firmware-Aktualisierung

Aktualisiere den Monitor mit der Software des DJI Assistant 2 (Ronin Serie).

1. Schalte das Gerät ein und schließe es mit einem USB-C-Kabel an einen Computer an.
2. Starte DJI Assistant 2 (Ronin Serie) und melde dich mit einem DJI-Konto an.
3. Wähle das Gerät aus und klicke auf der linken Seite auf Firmware-Aktualisierung.
4. Wähle die Firmware-Version.
5. Die Firmware wird automatisch heruntergeladen und aktualisiert.
6. Das Fluggerät wird nach Durchführung der Firmware-Aktualisierung automatisch neu gestartet.


Technische Daten

Modell	RXD2
Gewicht	Mit Funkmonitor-Gehäuse: 768 g Ohne Funkmonitor-Gehäuse: 496 g
Abmessungen	Mit Funkmonitor-Gehäuse: 214 x 52 x 166 mm (LxBxH) Ohne Funkmonitor-Gehäuse: 184 x 26 x 158 mm (LxBxH)
Touchscreen-Bildauflösung	1920x1200
Touchscreen-Helligkeit	1500 cd/m ²
Bildübertragungssystem	O3 Pro
Qualität der Liveübertragung	1080p/60fps
Kommunikationsbandbreite	Max. 40 MHz
Max. Übertragungreichweite (ohne Hindernisse und Interferenzen)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
Videocodierungsformat	H.264
Max. Bitrate	50 MBit/s
Latenz	68 ms (1080p/60fps), 100 ms (1080p/24fps)
Betriebsfrequenz*	2,4000-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,250-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz
Strahlungsleistung (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Kompatible Akkus	WB37 Intelligent Battery, Akku der NP-F Serie
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C

* Aufgrund lokaler Vorschriften sind die Frequenzen von 5,1/5,2/5,8 GHz in einigen Ländern verboten. Die Frequenzen von 5,1/5,2 GHz sind in einigen Ländern nur zur Verwendung in Innenräumen erlaubt. 5,600-5,650 GHz wird nicht verwendet.

Blende für Funkmonitor befestigen

Falte die Funkmonitorblende aus. Führe den Klettverschluss an der Blende wie abgebildet durch die Befestigungslöcher am Funkmonitorgehäuse. Sorge dafür, dass der Klettverschluss fest verschlossen ist.

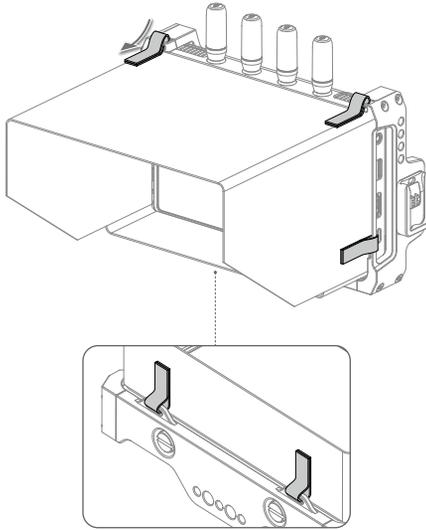



Renuncia de responsabilidad y advertencia

Antes de usar el producto, lea atentamente este documento al completo y todas las prácticas de seguridad y legales proporcionadas.

Introducción

El monitor remoto de alto brillo DJI™, con tecnología de transmisión de imagen O3 Pro de DJI, puede conectarse de forma inalámbrica al Ronin 4D cuando se usa con el transmisor de vídeo Ronin 4D. El monitor permite a los usuarios seguir la retransmisión en directo de la cámara y controlar la cámara de forma remota. Se puede instalar una placa de expansión en el monitor para aumentar la entrada de CC y CAN y la salida de HDMI y SDI. Los puertos para empuñaduras en la montura del monitor remoto se pueden usar para instalar las empuñaduras para el control remoto. El monitor remoto admite baterías WB37 DJI, así como baterías de la serie NP-F, si se usa con el adaptador de baterías NP-F.

Descripción

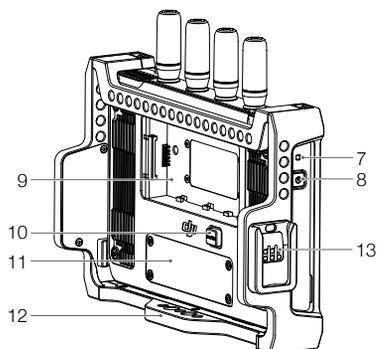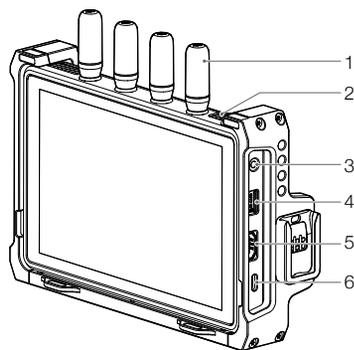

1. Antenas extraíbles
2. Orificios de ventilación
3. Toma de salida de audio de 3.5 mm
Monitoriza el audio grabado por el Ronin 4D cuando se conecta un dispositivo de monitorización. La salida de audio se sincroniza con la entrada de audio establecida en la configuración de audio del Ronin 4D.
4. Ranura para tarjeta microSD
La ranura admite una tarjeta microSD de hasta 512 GB. Si se usa con el Ronin 4D, el monitor remoto puede grabar archivos proxy en la tarjeta microSD y reproducirlos de forma independiente al Ronin 4D. Las funciones de grabación y reproducción se podrán realizar en una versión posterior con la actualización del firmware del monitor remoto. Consulte las notas de lanzamiento en el sitio web oficial de DJI para conocer información actualizada.
5. Puerto HDMI
El monitor remoto se puede usar como monitor independiente si no se usa con un transmisor de vídeo. La señal de entrada de vídeo se puede recibir desde el puerto HDMI y están disponibles los ajustes de guía de encuadre y zona de seguridad, asistente de exposición y asistente de enfoque. La entrada HDMI estará disponible en una fecha posterior mediante una actualización del firmware del monitor remoto. Consulte las notas de lanzamiento en el

sitio web oficial de DJI para conocer información actualizada.

6. Puerto USB-C

Conéctelo al software DJI Assistant 2 (serie Ronin) con un cable USB-C para la activación del dispositivo y la actualización del firmware.

7. Indicador de encendido

El indicador se iluminará al encender y se apagará al apagar.

8. Botón de encendido

Púlselo una vez para encender. Manténgalo pulsado para apagar. Cuando esté encendido, pulse el botón de encendido una vez para bloquear la pantalla táctil y todas las operaciones táctiles se desactivarán. Pulse de nuevo para desbloquear la pantalla táctil.

9. Ranura para batería

La batería inteligente WB37 se usa como fuente de alimentación por defecto. Las baterías de la serie NP-F se pueden usar como fuente de alimentación si está montado el adaptador de baterías NP-F.

10. Botón de liberación de batería WB37

11. Tapa del puerto de la placa de expansión


El puerto de la placa de expansión situado bajo la tapa se usa para montar la placa de expansión del monitor remoto y ampliar la entrada CC y CAN y la salida SDI y HDMI.

12. Montura

Los accesorios se pueden instalar en la montura por los orificios de tornillo de 1/4", los orificios de tornillo de 1/8" y el puerto para empuñaduras (13 en la ilustración esquemática).

Montaje/desmontaje de la batería

1. Inserte la batería WB37 en la ranura de la batería y presiónela hasta el fondo. Asegúrese de que el botón de liberación la batería WB37 salte hacia fuera para indicar que la batería se ha encajado firmemente.

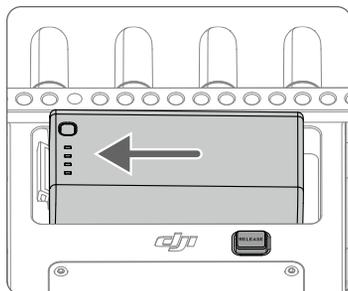


Mantenga pulsado el botón de liberación de batería WB37 y presione la batería en la dirección contraria para retirarla.

⚠ Asegúrese de usar la batería WB37 dentro de su rango de temperatura de funcionamiento. NO desmonte ni perforo una batería de ningún modo, ya que se pueden presentar fugas o puede incendiarse o explotar. Consulte las directrices de seguridad de la batería inteligente WB37 para obtener más información.

💡 Use el centro de carga de baterías WB37 (USB-C) para cargar las baterías WB37. Consulte la guía de usuario del centro de carga de baterías WB37 (USB-C) para obtener más información.

2. Si se usan baterías de la serie NP-F, retire los cuatro tornillos avellanados M2×5 del monitor remoto, instale el adaptador de batería NP-F en la ranura para batería y apriete los cuatro tornillos de cabeza hueca M2×6. Inserte la batería y presiónela hasta el final con el conector. Asegúrese de que el botón de liberación de batería NP-F salte hacia fuera para indicar que la batería se ha encajado firmemente.

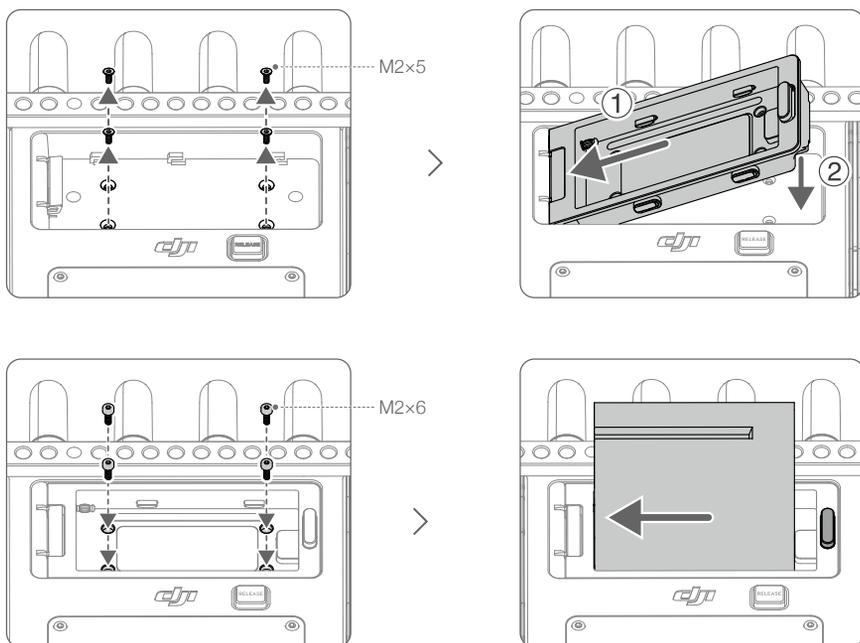

Mantenga pulsado el botón de liberación de batería en el adaptador de batería y presione la batería en la dirección contraria para retirarla.

Activación

Se requiere la activación al usar el monitor remoto por primera vez. Encienda el monitor y conéctelo al ordenador. Inicie DJI Assistant 2 (serie Ronin), haga clic en el icono de dispositivo correspondiente y siga las instrucciones de la pantalla para activar el dispositivo. Descargue el software desde:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>



Asegúrese de conectar el dispositivo al software DJI Assistant 2 e inicie sesión con su cuenta DJI para asegurarse de que lo reconoce correctamente cuando el dispositivo se utilice en un país o región distintos de donde se activó.


ES

Vinculación

El monitor y el transmisor de vídeo se deben vincular antes de usarse. Antes de la vinculación, asegúrese de que el transmisor de vídeo está instalado en un dispositivo compatible. El sistema de transmisión de vídeo del monitor remoto ofrece el modo Control y el modo Emisión, que usan distintos métodos de vinculación.

Modo Control


1. Encienda el monitor remoto. Pulse **•••** para acceder a Configuración del sistema y, a continuación, Configuración de conexión. Seleccione el modo Control, configure el monitor como Monitor de control A o Monitor de control B, y pulse Vincular al monitor de control A/B para acceder al estado de vinculación.

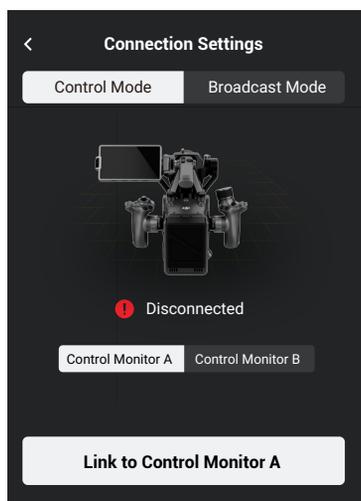


2. Para empezar la vinculación, mantenga pulsado el botón de enlace del transmisor de vídeo o vaya a los menús del monitor principal de alto brillo Ronin 4D, pulse Transmisión y Vincular dispositivo. El indicador de estado de vinculación del transmisor de vídeo parpadea en rojo y verde de forma alterna para señalar que el dispositivo se está vinculando.
3. Una vez vinculado, el monitor remoto mostrará el estado conectado, el monitor de control A/B del monitor principal Ronin 4D tendrá el estado conectado y el indicador de estado de vinculación del transmisor de vídeo se iluminará en verde fijo.

Modo Emisión


1. Active el modo Emisión en la configuración de la transmisión del monitor principal de alto brillo Ronin 4D. Confirme que al menos hay un monitor remoto encendido y conectado al Ronin 4D antes de activar el modo Emisión.
2. Encienda el monitor remoto de alto brillo. Pulse ●●● para acceder a Configuración del sistema y, a continuación, Configuración de conexión. Seleccione el modo Emisión y el monitor buscará automáticamente los dispositivos cercanos con el modo Emisión activado. Pulse un dispositivo para monitorizar y la vista en directo del dispositivo correspondiente se mostrará en el monitor remoto. Pulse el número de la cámara en la parte derecha de la pantalla para actualizar la vista en directo o cambiar entre los dispositivos monitorizados.

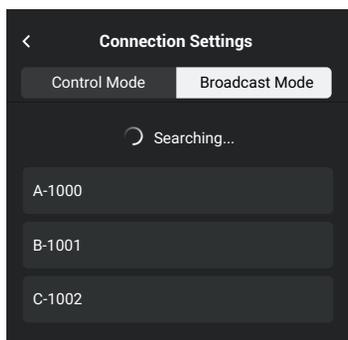


Interfaz de monitorización

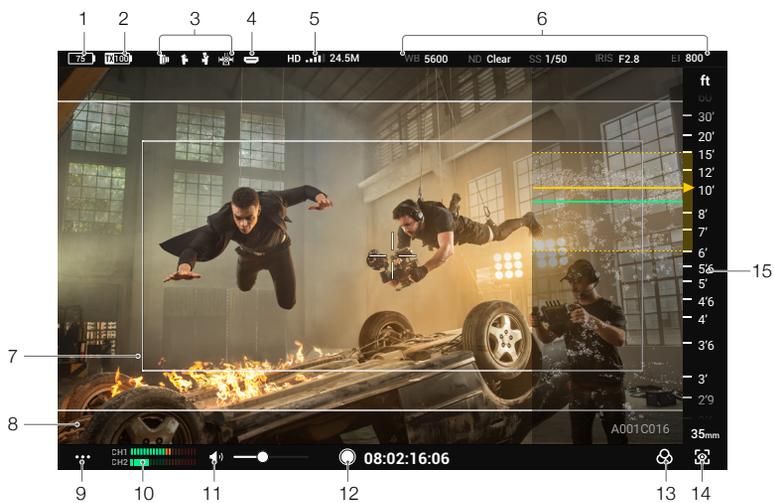

Modo Control

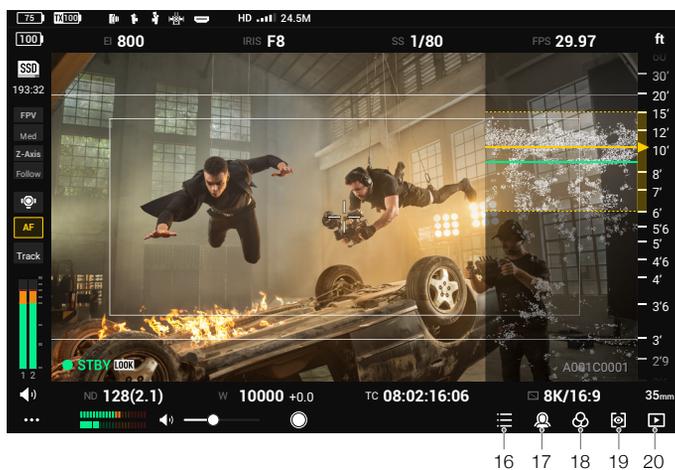

Modo de control reflejado en Ronin 4D activado

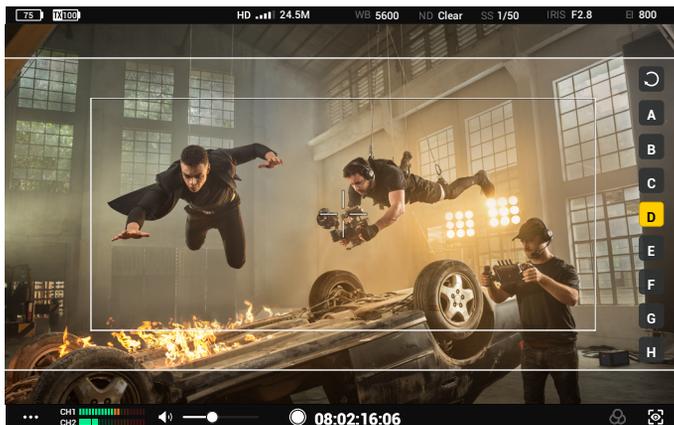

Modo Emisión

La interfaz es distinta para el modo Control y el modo Emisión. A continuación se describe la interfaz del modo Control. En el modo Emisión, no se pueden realizar algunas operaciones como ajustar los parámetros de grabación ni cambiar de LUT.

1. Nivel de batería y voltaje de alimentación externa

Cuando se use una batería como fuente de alimentación, aparecerá el nivel de batería; en cambio, cuando se use una fuente de alimentación CC externa, aparecerá el voltaje. El icono de batería cambiará a rojo **10** cuando el nivel de batería sea inferior al 10 %. El icono de batería será **100** cuando el nivel de batería sea extremadamente bajo. Cargue la batería inmediatamente.

2. Nivel de batería TX y voltaje de alimentación externa

Muestra el nivel de batería o el voltaje de alimentación externa del dispositivo de transmisión conectado al monitor remoto. Cuando se use una batería como fuente de alimentación, aparecerá el nivel de batería; en cambio, cuando se use una fuente de alimentación CC externa, aparecerá el voltaje.

3. Dispositivos de control remoto

Muestra los dispositivos de control remoto conectados. Consulte a continuación el dispositivo correspondiente a cada icono.

 : Follow Focus de tres canales  : Master Wheels

 : Empuñadura izquierda  : Empuñadura derecha

4. Dispositivos de entrada HDMI

Este icono aparecerá cuando el puerto HDMI se conecte a una fuente de vídeo.

5. Tasa de bits e intensidad de la señal de transmisión de vídeo

Pulse para acceder a la configuración del canal de transmisión de vídeo y cambiar el modo de canal, comprobar la calidad de la señal y seleccionar el canal y el ancho de banda para la transmisión.

Modo de canal: toque para cambiar entre Auto y Manual.

En el modo Auto, se evitarán automáticamente los canales con fuertes interferencias y se seleccionará el canal con menos interferencias y mejor calidad de señal. En el modo Manual, los usuarios pueden seleccionar manualmente el canal con la mejor calidad de señal y ancho de banda para la transmisión. Si el monitor remoto está cerca de dispositivos conectados en un entorno con interferencias débiles, se recomienda configurar el ancho de banda en 40 M

para obtener la mejor calidad de transmisión. Si el monitor remoto está lejos de dispositivos conectados en un entorno con interferencias fuertes, se recomienda configurar el ancho de banda en 20 M para una distancia de transmisión mayor y un mejor funcionamiento sin interferencias.

6. Parámetros de grabación

Los parámetros de grabación aparecerán cuando se usen con el Ronin 4D, incluido el balance de blancos, ND, la apertura, índice de exposición y ángulo de apertura o velocidad de obturación (según la configuración del Ronin 4D). Pulse para ajustar el parámetro correspondiente.

7. Zona de seguridad

La zona de seguridad puede usarse para facilitar la composición y para reservar espacio por adelantado para información superpuesta, como logotipos de emisoras de TV e iconos de programa que necesitan añadirse al vídeo. En Configuración general, los usuarios pueden activar o desactivar la zona de seguridad y ajustar la ratio de la zona de seguridad. Tenga en cuenta que la ratio de la zona de seguridad solo es una referencia para el control y que no afectará a la grabación real.

8. Guía de encuadre

Muestra la guía de encuadre predefinida. Los usuarios pueden seleccionar la ratio de la guía de encuadre y la transparencia en Configuración general. Por el momento no se admite la personalización de la ratio de la guía de encuadre. Tenga en cuenta que la ratio de la guía de encuadre solo es una referencia para el control y que no afectará a la grabación real.

9. Configuración del sistema

Configuración de conexión: vincule dispositivos y cambie entre el modo Control y el modo Emisión.

Configuración de salida: active o desactive la visualización en pantalla en el dispositivo de salida HDMI/SDI.

Configuración general: restaure la configuración de fábrica, active o desactive la zona de seguridad y la visualización del marcador del centro, y ajuste la transparencia de la ratio de la guía de encuadre, la ratio de la zona de seguridad, el brillo y el idioma de la pantalla.

Acerca de y Ayuda: consulte información, como la versión del firmware y el número de serie, en la sección Acerca de y escanee el código QR para ver los videotutoriales en la sección Ayuda.

10. Nivel de volumen

Muestra el nivel de volumen actual. Verde significa un volumen seguro, amarillo indica que se aproxima a la sobrecarga y rojo señala una situación de sobrecarga.

11. Monitorizar volumen

Mueva el deslizador para ajustar el volumen desde la toma de salida de audio de 3.5 mm. El monitor remoto no dispone de un altavoz integrado. Los usuarios solo pueden monitorizar el volumen mediante la toma de salida de audio de 3.5 mm.

12. Botón de grabación y código de tiempo

Pulse para iniciar o detener la grabación de forma remota en el Ronin 4D.

13. LUT

Pulse para cambiar el efecto LUT de la salida de vídeo SDI y HDMI procedente del monitor remoto o de la placa de expansión del monitor remoto a Rec.709, D-log, HLG y LOOK. Para personalizar el LUT para la monitorización, establezca la función LOOK en el monitor principal de alto brillo del Ronin 4D con el LUT personalizado importado. Consulte el manual de usuario del Ronin 4D para obtener más información.

14. Configuración de asistente de exposición/asistente de enfoque

Forma de onda LiDAR: si se activa, los puntos de referencia de la medición en el área de enfoque del telémetro LiDAR aparecerán a la derecha de la pantalla en una vista de arriba abajo simplificada.



Imagen de efecto de forma de onda LiDAR

Rayas de cebra: si se activa, las áreas superexpuestas de la imagen se mostrarán en rayas de cebra. Use el deslizador en esta opción para ajustar el porcentaje del nivel de cebra.



Imagen de efecto de rayas de cebra

Forma de onda: si se activa, la parte inferior de la pantalla mostrará la relación y el grado de luz y sombra de la pantalla actual con una forma de onda.



Imagen de efecto de forma de onda

Color falso: si se activa, se añadirán a la imagen colores que representan los valores de exposición de distintos objetos. Active la referencia de color falso para mostrar la tabla de colores falsos en la parte inferior de la pantalla.

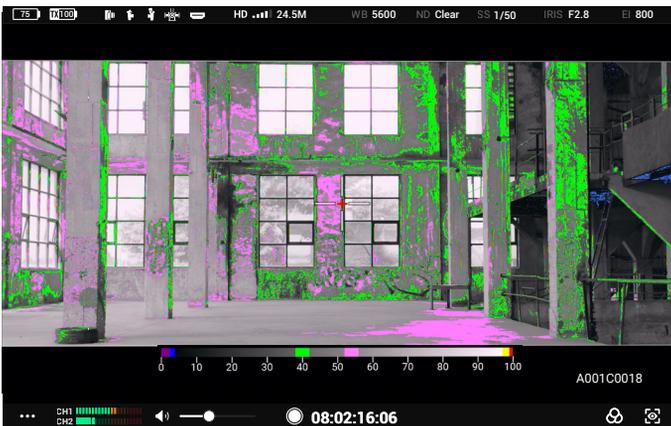


Imagen de efecto de color falso

Focus Peaking: si se activa, los usuarios pueden ajustar el color de la pantalla y el porcentaje para el valor máximo de color o el porcentaje para el valor máximo de apertura.

15. Lecturas MF

Solo se muestran para facilitar el enfoque cuando se usa el DJI Follow Focus de tres canales. La profundidad de campo (área dentro de las líneas discontinuas amarillas) puede mostrarse en lecturas MF y forma de onda LiDAR cuando se lee el valor de apertura.

Cuando se activa el modo de control reflejado en la pantalla principal del Ronin 4D, los usuarios pueden acceder a la vista completa en directo del monitor principal del Ronin 4D en el monitor remoto y ajustar los parámetros. Las operaciones táctiles en la vista en directo son las mismas que las de el monitor principal del Ronin 4D. Los siguientes iconos se corresponden con los botones físicos del monitor principal del Ronin 4D. Pulse los iconos de la pantalla para realizar las mismas funciones asignadas a los botones.

16. Botón de inicio

Pulse para acceder a la pantalla del menú.

17. Botón de Focus Peak

Pulse para activar o desactivar la visualización de la asistencia de enfoque. La función está configurada en Focus Peaking de forma predeterminada. Vaya al menú, seleccione Pantalla, a continuación, Asistente de enfoque y establezca la función del botón PEAK en Forma de onda LiDAR y Ampliación de enfoque. La función del icono de la pantalla del monitor remoto se actualizará en consecuencia.

18. Botón LUT

Pulse para activar o desactivar la visualización de LUT. Los efectos LUT son personalizables. Vaya al menú y seleccione Pantalla, a continuación LOOK para establecer LOOK como un efecto LUT personalizado importado. Consulte la sección LOOK del manual de usuario del Ronin 4D para obtener más información.

19. Botón EXP

Pulse para activar o desactivar la visualización de la exposición. La función admite los ajustes de Rayas de cebra, Forma de onda y Color falso. Vaya al menú y seleccione Pantalla y, a continuación, Asistente de exposición para aplicar la configuración.

20. Botón de reproducción

Pulse para acceder a la reproducción y ver el último vídeo grabado.

Apéndice

Actualización del firmware

Actualice el monitor con el software DJI Assistant 2 (serie Ronin).

1. Encienda el dispositivo y conéctelo a un ordenador con un cable USB-C.
2. Abra DJI Assistant 2 (serie Ronin) e inicie sesión en su cuenta DJI.
3. Seleccione el dispositivo y haga clic en Actualización del firmware, en el lado izquierdo de la pantalla.
4. Seleccione la versión del firmware.
5. La actualización del firmware se descargará y se instalará automáticamente.
6. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de completarse la actualización del firmware.


Especificaciones

Modelo	RXD2
Peso	Incluida la montura del monitor remoto: 768 g No incluida la montura del monitor remoto: 496 g
Dimensiones	Incluida la montura del monitor remoto: 214 × 52 × 166 mm (largo × ancho × alto) No incluida la montura del monitor remoto: 184 × 26 × 158 mm (largo × ancho × alto)
Resolución de la pantalla táctil	1920×1200
Brillo de la pantalla táctil	1500 cd/m ²
Sistema de transmisión de imagen	O3 Pro
Calidad de la retransmisión en directo	1080p a 60 fps
Ancho de banda de comunicación	Máx. 40 MHz
Alcance de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
Formato de codificación de vídeo	H.264
Tasa máx. de bits	50 Mb/s
Latencia	68 ms (1080p a 60 fps), 100 ms (1080p a 24 fps)
Frecuencia de funcionamiento*	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Baterías compatibles	Batería inteligente WB37, batería de serie NP-F
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)

* Debido a las normativas locales, las frecuencias 5.1/5.2/5.8 GHz están prohibidas en algunos países y las frecuencias 5.1/5.2 GHz solo están permitidas para uso en interiores en algunos países. No se usa 5.600-5.650 GHz.

Montaje del parasol del monitor remoto

Despliegue el parasol del monitor remoto, pase el Velcro del parasol por los orificios de montaje de la montura del monitor remoto, como se muestra, y fije bien el Velcro.

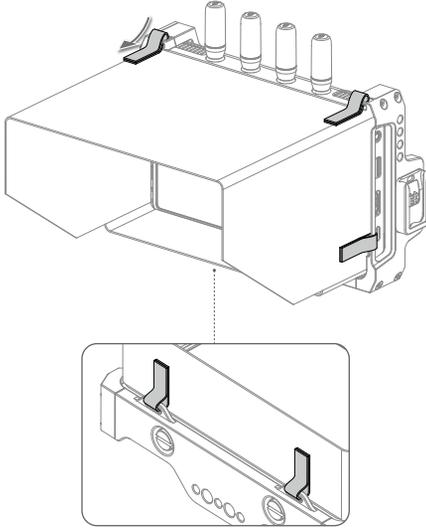


Clause d'exclusion de responsabilité et mise en garde

Veuillez lire attentivement ce document dans son intégralité, ainsi que toutes les pratiques sécuritaires et légales avant l'utilisation.

Introduction

Doté de la technologie de transmission vidéo DJI O3 Pro, l'Écran sans fil haute luminosité DJI™ se connecte sans fil à Ronin 4D lorsqu'il est utilisé avec l'émetteur vidéo Ronin 4D. L'écran permet aux utilisateurs de suivre la diffusion en direct de la caméra et de contrôler la caméra à distance. Une plaque d'extension peut être installée sur l'écran pour étendre l'entrée DC et CAN et la sortie HDMI et SDI. Les ports de la poignée sur la cage de protection de l'écran sans fil peuvent être utilisés pour installer les poignées pour un contrôle à distance. L'écran sans fil prend en charge les batteries DJI WB37 ainsi que les batteries de la série NP-F lorsqu'elles sont utilisées avec l'adaptateur de batterie NP-F.

Vue d'ensemble

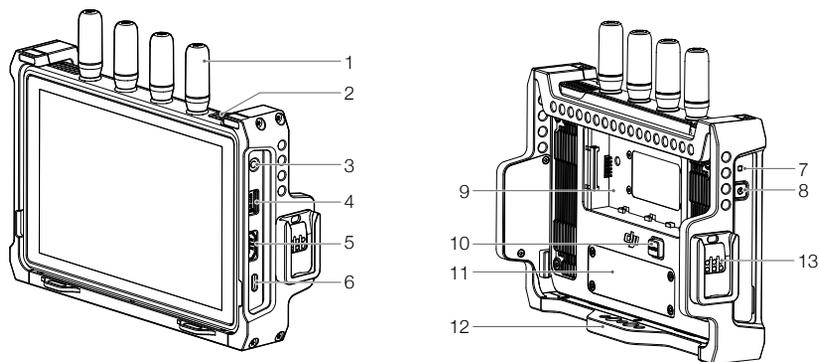

1. Antennes détachables
2. Trous de ventilation
3. Prise de sortie audio 3,5 mm
Suit l'audio enregistré par Ronin 4D lorsqu'un appareil de surveillance est connecté. La sortie audio est synchronisée avec l'entrée audio définie dans les paramètres audio de Ronin 4D.
4. Emplacement pour carte microSD
L'emplacement prend en charge une carte microSD d'une capacité maximale de 512 Go. Lorsqu'il est utilisé avec Ronin 4D, l'écran sans fil peut enregistrer des fichiers proxy sur la carte microSD et lire les fichiers indépendamment de Ronin 4D. Les fonctions d'enregistrement et de lecture seront prises en charge ultérieurement avec une mise à jour du firmware de l'écran sans fil. Consultez les notes de version sur le site officiel de DJI pour obtenir des informations actualisées.
5. Port HDMI
L'écran sans fil peut être utilisé comme un écran indépendant lorsqu'il n'est pas utilisé avec un émetteur vidéo. Le signal d'entrée vidéo peut être reçu via le port HDMI et les paramètres de guide d'image et de zone de sécurité, l'assistant d'exposition et l'assistant de mise au

point sont disponibles. L'entrée HDMI sera prise en charge ultérieurement lors d'une mise à jour du firmware de l'écran sans fil. Consultez les notes de version sur le site officiel de DJI pour obtenir des informations actualisées.

6. Port USB-C

Connectez-vous au logiciel DJI Assistant 2 (gamme Ronin) à l'aide d'un câble USB-C pour l'activation de l'appareil et la mise à jour du firmware.

7. Indicateur d'alimentation

L'indicateur s'allume lorsqu'il est sous tension et s'éteint lorsqu'il est hors tension.

8. Bouton d'alimentation

Appuyez une fois pour mettre sous tension. Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre hors tension. Lorsque sous tension, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller l'écran tactile et toutes les opérations tactiles seront désactivées. Appuyez à nouveau pour déverrouiller l'écran tactile.

9. Emplacement de batterie

La Batterie Intelligente WB37 est utilisée par défaut pour l'alimentation. Les batteries de la série NP-F peuvent être utilisées pour l'alimentation lorsque l'adaptateur de batterie NP-F est monté.

10. Bouton d'éjection de la batterie WB37

11. Couverture du port de la plaque d'expansion


Le port de la plaque d'extension sous le couvercle est utilisé pour monter la plaque d'extension de l'écran sans fil afin d'étendre l'entrée DC et CAN et la sortie HDMI et SDI.

12. Cage

Les accessoires peuvent être montés sur la cage de protection à l'aide des trous de vis 1/4", des trous de vis 1/8" et du port pour poignées (13 sur l'illustration générale).

Montage/retrait de la batterie

1. Insérez la batterie WB37 dans l'emplacement pour batterie et poussez-la jusqu'au fond. Assurez-vous que le bouton d'éjection de la batterie WB37 soit sorti, indiquant que la batterie est correctement installée.

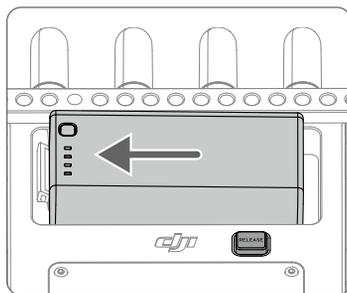


Maintenez le bouton d'éjection de la batterie WB37 enfoncé et poussez la batterie dans la direction opposée pour la retirer.

 Assurez-vous que la batterie WB37 est dans la plage de températures de fonctionnement. NE démontez PAS ou NE percez PAS la batterie de quelque façon que ce soit, car celle-ci pourrait fuir, prendre feu ou exploser. Consultez les consignes de sécurité de la Batterie Intelligente WB37 pour plus d'informations.

 Utilisez la station de recharge de batterie WB37 (USB-C) pour recharger les batteries WB37. Consultez le guide d'utilisateur de la Station de recharge de batterie WB37 (USB-C) pour plus d'informations.

2. Si vous utilisez des batteries de la série NP-F, retirez les quatre vis à tête fraisée M2x5 à l'arrière de l'écran sans fil, installez l'adaptateur de batterie NP-F dans le logement de la batterie et serrez les quatre vis à tête fraisée M2x6. Insérez la batterie et poussez-la jusqu'au fond avec le connecteur. Assurez-vous que le bouton d'éjection de la batterie NP-F soit sorti, indiquant que la batterie est correctement installée.

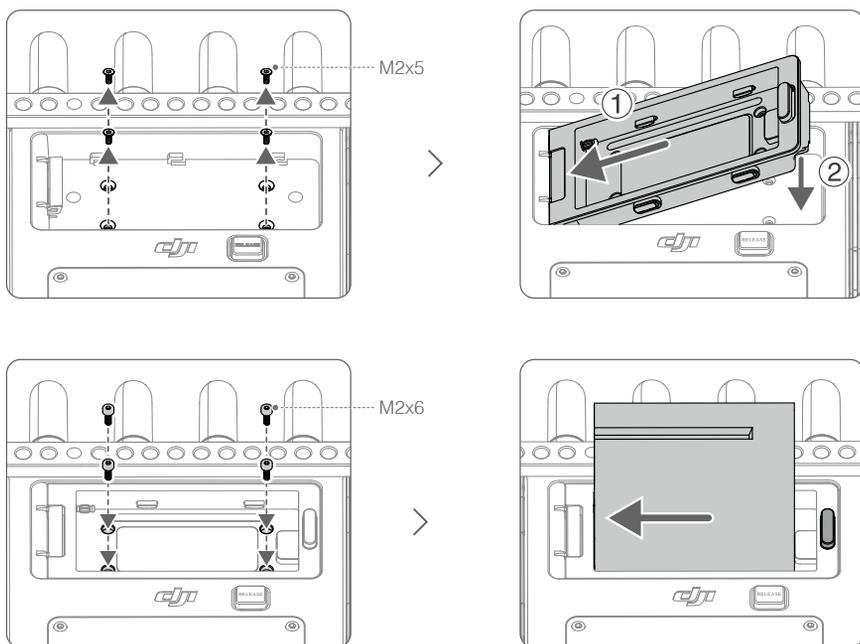

Appuyez et maintenez le bouton d'éjection de la batterie sur l'adaptateur de batterie et poussez la batterie dans la direction opposée pour la retirer.

Activation

L'activation est nécessaire lorsque vous utilisez l'écran sans fil pour la première fois. Mettez l'écran sous tension et connectez-le à l'ordinateur. Lancez DJI Assistant 2 (gamme Ronin), cliquez sur l'icône de l'appareil correspondant, puis suivez les instructions à l'écran pour activer l'appareil. Téléchargez le logiciel à partir de :

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>



Assurez-vous de connecter l'appareil au logiciel DJI Assistant 2 et connectez-vous à votre compte DJI afin de vérifier qu'il est correctement reconnu lorsque l'appareil est utilisé dans un(e) pays/région différent(e) de celui (celle) de l'activation.


FR

Appairage

L'écran et l'émetteur vidéo doivent être appairés avant d'être utilisés. Assurez-vous que l'émetteur vidéo est installé sur un appareil compatible avant de l'appairer. Le système de transmission vidéo de l'écran sans fil offre un mode Contrôle et un mode Diffusion, qui utilisent des méthodes d'appairage différentes.

Mode de contrôle

1. Allumez l'écran sans fil. Appuyez sur ●●● pour accéder aux paramètres système, puis aux paramètres de connexion. Sélectionnez mode Contrôle, définissez l'écran comme écran de contrôle A ou écran de contrôle B et appuyez sur Appairer à l'écran de contrôle A/B pour accéder au statut d'appairage.

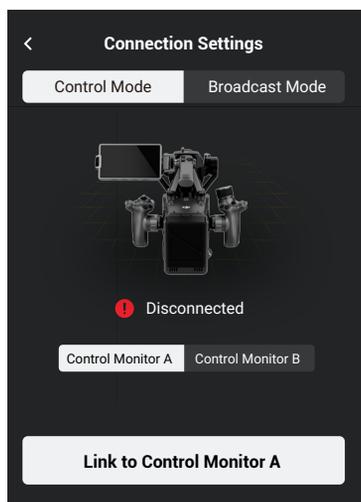


2. Pour lancer l'appairage, maintenez enfoncé le bouton d'appairage de l'émetteur vidéo ou allez dans les menus de l'écran principal Ronin 4D haute luminosité, appuyez sur Transmission, puis sur Appairage de l'appareil. Le voyant d'état de l'appairage sur l'émetteur vidéo clignote alternativement en rouge et en vert, indiquant que l'appareil est en train de s'appairer.


- Une fois l'appairage effectué, l'écran sans fil affiche un état connecté, l'écran de contrôle A/B sur l'écran principal de Ronin 4D affiche un état connecté et le voyant d'état de l'appairage sur l'émetteur vidéo s'allume en vert.

Mode Diffusion


- Activez le mode Diffusion dans les paramètres de transmission de l'écran principal haute luminosité Ronin 4D. Assurez-vous qu'au moins un écran sans fil est allumé et connecté à Ronin 4D avant d'activer le mode Diffusion.
- Allumez l'écran sans fil haute luminosité. Appuyez sur ●●● pour accéder aux paramètres système, puis aux paramètres de connexion. Sélectionnez le mode Diffusion et l'écran recherchera automatiquement les appareils à proximité dont le mode Diffusion est activé. Appuyez sur un appareil à surveiller et la vue en direct de l'appareil correspondant s'affiche sur l'écran sans fil. Appuyez sur le numéro de la caméra sur le côté droit de l'écran pour rafraîchir l'affichage en direct ou basculer entre les appareils surveillés.

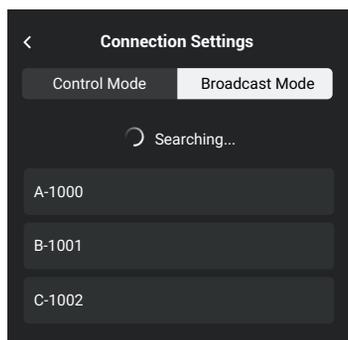


Interface de surveillance

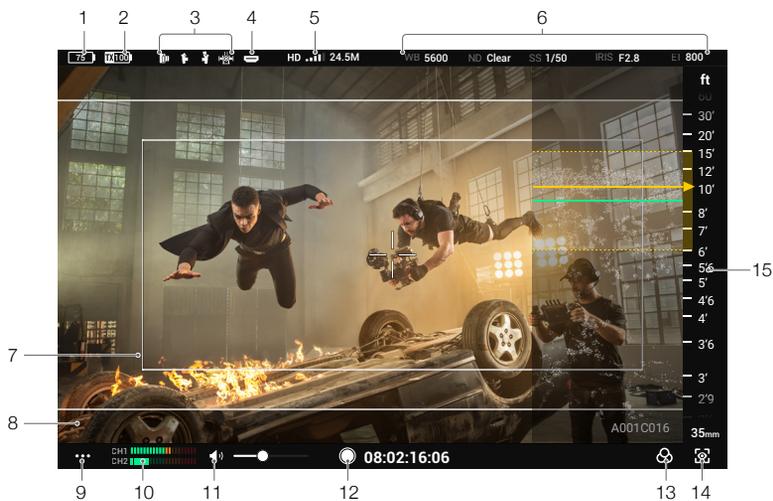

Mode de contrôle

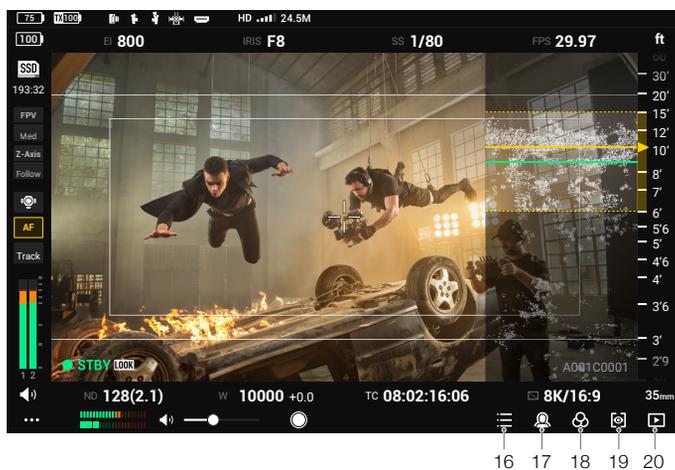

Activation du mode Contrôle en miroir sur Ronin 4D

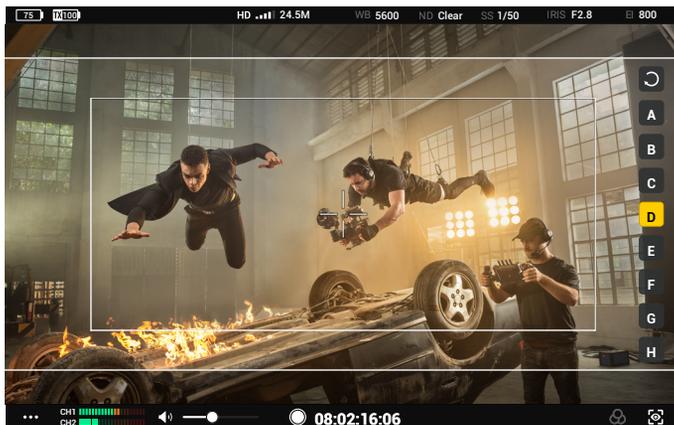

Mode Diffusion

L'interface varie selon le mode Contrôle et le mode Diffusion. Ce qui suit décrit l'interface du mode Contrôle. En mode Diffusion, les opérations telles que le réglage des paramètres d'enregistrement et le changement de LUT ne peuvent pas être effectuées.

1. Niveau de batterie et tension d'alimentation externe

Le niveau de batterie s'affiche lorsqu'une batterie est utilisée comme source d'alimentation, tandis que la tension s'affiche lorsqu'une alimentation CC externe est utilisée. L'icône de batterie devient rouge  lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10 %. L'icône de la batterie s'affiche comme  lorsque le niveau de batterie est dangereusement bas. Rechargez la batterie immédiatement.

2. Niveau de batterie TX et tension d'alimentation externe

Affiche le niveau de batterie ou la tension d'alimentation externe du dispositif de transmission connecté à l'écran sans fil. Le niveau de batterie s'affiche lorsqu'une batterie est utilisée comme source d'alimentation, tandis que la tension s'affiche lorsqu'une alimentation CC externe est utilisée.

3. Radiocommandes

Affiche les radiocommandes connectées. Voir ci-dessous pour l'appareil correspondant à chaque icône.

- | | |
|---|--|
|  : Follow Focus à trois canaux |  : Master Wheels |
|  : Poignée gauche |  : Poignée droite |

4. Périphériques d'entrée HDMI

Cette icône apparaît lorsque le port HDMI est connecté à une source vidéo.

5. Force et débit binaire du signal de transmission vidéo

Appuyez pour entrer dans les paramètres du canal de transmission vidéo pour changer le mode de canal, vérifier la qualité du signal et sélectionner le canal et la bande passante de la liaison descendante.

Mode Canal : appuyez pour basculer entre Auto et Manuel.

En mode Auto, les canaux présentant de fortes interférences sont automatiquement évités et

le canal présentant le moins d'interférences et la meilleure qualité de signal est sélectionné. En mode Manuel, les utilisateurs peuvent sélectionner manuellement le canal présentant la meilleure qualité de signal et la meilleure largeur de bande passante de liaison descendante. Si l'écran sans fil se trouve à proximité d'appareils connectés dans un environnement à faibles interférences, il est recommandé de régler la bande passante sur 40M pour une meilleure qualité de transmission. Si l'écran sans fil est éloigné des appareils connectés dans un environnement avec de fortes interférences, il est recommandé de régler la bande passante sur 20M pour une plus grande distance de transmission et un meilleur anti-interférence.

6. Paramètres d'enregistrement

Les paramètres d'enregistrement s'affichent lorsqu'ils sont utilisés avec Ronin 4D, notamment la balance des blancs, le ND, l'ouverture, l'EI et l'angle d'ouverture ou la vitesse d'obturation (en fonction des paramètres de Ronin 4D). Appuyez pour définir le paramètre correspondant.

7. Zone de sécurité

La zone de sécurité peut être utilisée pour aider à la composition et aussi pour réserver de l'espace pour des informations superposées à l'avance, comme les logos des chaînes de télévision et les icônes des programmes qui doivent être ajoutés à la vidéo. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la zone de sécurité et définir le ratio de la zone de sécurité dans les paramètres généraux. Notez que le ratio de la zone de sécurité n'est qu'une référence pour le contrôle et n'affecte aucunement l'enregistrement réel.

8. Guide d'image

Affiche le guide d'image pré-réglé. Les utilisateurs peuvent sélectionner le ratio de guide d'image et la transparence dans les paramètres généraux. La personnalisation du ratio de guide d'image n'est pas prise en compte pour le moment. Notez que le ratio de guide d'image est uniquement une référence pour le contrôle et n'affecte aucunement l'enregistrement réel.

9. Paramètres système

Paramètres de connexion : apparez des appareils et basculez entre le mode Contrôle et le mode Diffusion.

Paramètres de sortie : activez ou désactivez l'affichage à l'écran sur le dispositif de sortie HDMI/SDI.

Paramètres généraux : effectuez une restauration des paramètres d'usine, activez ou désactivez l'affichage de la zone de sécurité et du marqueur de centre et définissez la transparence du ratio du guide d'image, le ratio de la zone de sécurité, la luminosité et la langue de l'écran.

À propos et aide : affichez des informations telles que la version du firmware et le numéro de série sous À propos et scannez le code QR pour afficher des tutoriels vidéo sous Aide.

10. Niveau de volume

Indique le niveau de volume actuel. Le vert signifie que le volume est sûr, le jaune qu'il est sur le point d'être trop élevé et le rouge qu'il est saturé.

11. Volume de l'écran

Déplacez le curseur pour régler le volume de la prise de sortie audio de 3,5 mm. L'écran sans fil n'est pas équipé d'un haut-parleur intégré. Les utilisateurs ne peuvent contrôler le volume qu'à l'aide de la prise de sortie audio de 3,5 mm.

12. Bouton d'enregistrement et code temporel

Appuyez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement sur Ronin 4D à distance.

13. LUT

Appuyez pour basculer l'effet LUT de la sortie vidéo SDI et HDMI de l'écran sans fil ou de la plaque d'extension de l'écran sans fil vers Rec.709, D-log, HLG et LOOK. Pour personnaliser le LUT pour le monitoring, réglez la fonction pour LOOK dans l'écran principal Ronin 4D haute luminosité sur le LUT personnalisé importé. Consultez le guide d'utilisateur Ronin 4D pour en savoir plus.

14. Paramètres de l'assistant d'exposition/assistant de mise au point

Spectre LiDAR : lorsqu'il est activé, les points de mesure situés dans la zone de focalisation du télémètre LiDAR s'affichent à droite de l'écran dans une vue simplifiée de haut en bas.



Image d'effet de spectre LiDAR

Bandes zébrées : lorsque cette option est activée, les zones surexposées de l'image s'affichent en bandes zébrées. Ajustez le pourcentage du niveau de zébrure à l'aide du curseur situé sous l'option.



Image d'effet de bandes zébrées

Spectre : lorsqu'il est activée, le bas de l'écran affiche la relation et le degré de la lumière et de l'ombre dans l'écran actuel avec une forme d'onde.



Image d'effet de forme d'onde

Fausse couleur : lorsqu'elle est activée, des couleurs représentant les valeurs d'exposition de différents objets seront ajoutées à l'image. Activez la référence fausse couleur pour afficher la charte de fausses couleurs au bas de l'écran.



Image d'effet de fausse couleur

Mise au point par surbrillance : lorsqu'elle est activée, les utilisateurs peuvent définir la couleur et le pourcentage d'affichage pour la couleur par surbrillance ou le pourcentage pour l'ouverture par surbrillance.

15. Relevés MF

Ils ne s'affichent que pour aider à la mise au point lorsque Follow Focus à trois canaux de DJI est utilisé. La profondeur de champ (zone comprise dans les lignes pointillées jaunes) peut être affichée sur les relevés MF et le spectre LiDAR lorsque l'ouverture est lue.

Lorsque le mode Contrôle par miroir est activé dans l'écran principal de Ronin 4D, les utilisateurs peuvent accéder à la vue complète en direct de l'écran principal de Ronin 4D sur l'écran sans fil et régler les paramètres. Les opérations tactiles sur l'affichage en direct sont les mêmes que sur l'écran principal de Ronin 4D. Les icônes ci-dessous correspondent aux boutons physiques de l'écran principal de Ronin 4D. Tapotez les icônes à l'écran pour exécuter les mêmes fonctions qu'avec les boutons.

16. Bouton d'accueil

Appuyez pour accéder à l'écran de menu.

17. Bouton de mise au point par surbrillance

Appuyez pour activer ou désactiver l'affichage de l'assistance à la mise au point. La fonction est réglée sur Mise au point par surbrillance par défaut. Allez dans le menu, sélectionnez Affichage, puis Assistant de mise au point et définissez la fonction du bouton PEAK sur Spectre LiDAR et Focus Mag. La fonction de l'icône sur l'écran sans fil sera mise à jour en conséquence.

18. Bouton LUT

Appuyez pour activer ou désactiver l'affichage du LUT. Les LUT sont personnalisables. Allez dans le menu et sélectionnez Affichage puis LOOK pour définir LOOK comme LUT personnalisé importé. Reportez-vous à la section LOOK du guide d'utilisateur de Ronin 4D pour plus d'informations.

19. Bouton EXP

Appuyez pour activer ou désactiver l'affichage de l'exposition. Cette fonction prend en charge les bandes zébrées, le spectre et les fausses couleurs. Allez dans le menu et sélectionnez Affichage puis Assistant d'exposition pour appliquer les paramètres.

20. Bouton de lecture

Appuyez pour accéder à la lecture et lire la dernière vidéo enregistrée.

Annexe

Mise à jour du firmware

Mettez à jour l'écran à l'aide du logiciel DJI Assistant 2 (gamme Ronin).

1. Mettez l'appareil sous tension et connectez-le à un ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
2. Lancez DJI Assistant 2 (gamme Ronin) et connectez-vous à l'aide d'un compte DJI.
3. Sélectionnez l'appareil puis cliquez sur Mise à jour du firmware à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez la version du firmware.
5. Le firmware sera téléchargé et mis à jour automatiquement.
6. L'appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour du firmware terminée.


Caractéristiques techniques

Modèle	RXD2
Poids	Protection d'écran sans fil incluse : 768 g Protection d'écran sans fil non incluse : 496 g
Dimensions	Protection d'écran sans fil incluse : 214 x 52 x 166 mm (L x l x H) Protection d'écran sans fil non incluse : 184 x 26 x 158 mm (L x l x H)
Résolution de l'écran tactile	1 920 x 1 200
Luminosité de l'écran tactile	1 500 cd/m ²
Système de transmission d'images	O3 Pro
Qualité de l'aperçu en direct	1 080p 60 ips
Bande passante de communication	Max 40 MHz
Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
Format d'encodage vidéo	H.264
Débit binaire max.	50 Mb/s
Latence	68 ms (1 080p 60 ips), 100 ms (1 080p 24 ips)
Fréquence de fonctionnement*	2,4000-2,4835 GHz ; 5,150-5,250 GHz ; 5,250-5,350 GHz ; 5,470-5,725 GHz ; 5,725-5,850 GHz
Puissance de l'émetteur (EIRP)	2,4 GHz : < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 33 dBm (FCC) ; < 14 dBm (CE) ; < 23 dBm (SRRC)
Batteries prises en charge	Batterie Intelligente WB37, batterie de la série NP-F
Température de fonctionnement	-10 à 40 °C

* Conformément aux réglementations locales, les fréquences 5,1/5,2/5,8 GHz sont interdites dans certains pays et les fréquences 5,1/5,2 GHz sont uniquement utilisées pour une utilisation en intérieur dans certains pays. La fréquence 5,600-5,650 GHz n'est pas utilisée.

Montage du pare-soleil pour écran sans fil

Dépliez le pare-soleil pour écran sans fil, passez le Velcro du pare-soleil dans les trous de fixation de la cage de l'écran sans fil, comme indiqué et fixez fermement le Velcro.

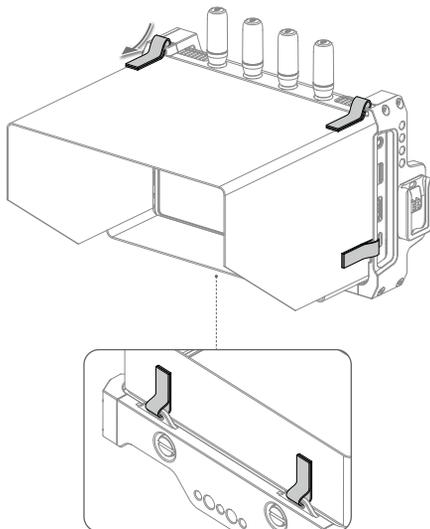


Limitazioni di responsabilità e avvertenze

Prima dell'utilizzo, leggere con attenzione l'intero documento e tutte le pratiche sicure e legali fornite.

Introduzione

Dotato della tecnologia di trasmissione video DJI O3 Pro, il Monitor remoto ad alta luminosità DJI™ è in grado di connettersi a Ronin 4D in modalità wireless, se utilizzato con il Trasmettitore video 4D per Ronin. Il monitor permette agli utenti di seguire la visuale live della fotocamera e controllarla da remoto. È possibile montare una piastra di espansione sul monitor per espandere l'ingresso C.c. e CAN e l'uscita HDMI e SDI. Le porte sul telaio per monitor remoto possono essere utilizzate per montare le impugnature per il controllo remoto. Il monitor remoto supporta le batterie WB37 di DJI, oltre che le batterie della serie NP-F, quando utilizzato in combinazione con l'adattatore per batteria NP-F.

Panoramica generale

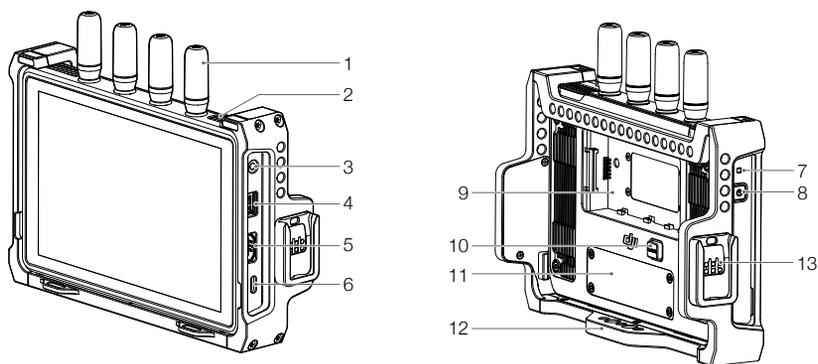

1. Antenne rimovibili

2. Fori di ventilazione

3. Jack di uscita audio da 3,5 mm

Monitora l'audio registrato da Ronin 4D quando è collegato un dispositivo di monitoraggio. L'uscita audio si sincronizza con l'ingresso audio specificato nelle impostazioni audio di Ronin 4D.

4. Vano per scheda microSD

Il vano supporta una scheda microSD di capacità fino a 512 GB. Se usato con Ronin 4D, il monitor remoto è in grado di registrare file proxy nella scheda microSD e riprodurre i file indipendenti da Ronin 4D. Le funzioni di registrazione e riproduzione saranno supportate successivamente con un aggiornamento del firmware del monitor remoto. Consultare le note di rilascio disponibili sul sito Web DJI ufficiale per informazioni aggiornate.

5. Porta HDMI

È possibile usare il monitor remoto come monitor indipendente, quando non lo si utilizza con un trasmettitore video. È possibile ricevere il segnale di ingresso video attraverso la porta HDMI; inoltre, sono disponibili le impostazioni sulla guida inquadratura e la zona di sicurezza, sull'assistente all'esposizione e sull'assistente alla messa a fuoco. L'ingresso HDMI sarà supportato successivamente con un aggiornamento del firmware del monitor remoto. Consultare le note di rilascio disponibili sul sito Web DJI ufficiale per informazioni aggiornate.

6. Porta USB-C

Collegare il software DJI Assistant 2 (Serie Ronin) utilizzando un cavo USB-C per l'attivazione del dispositivo e l'aggiornamento del firmware.

7. Indicatore di alimentazione

La spia si illuminerà quando è acceso e si spegnerà quando è spento.

8. Pulsante di accensione

Premere una volta per accendere. Premere e tenere premuto per spegnere. Quando il dispositivo è acceso, premere una volta il pulsante di accensione per bloccare il touch screen; tutte le operazioni touch saranno disattivate. Premere di nuovo per sbloccare il touch screen.

9. Vano batteria

Per impostazione predefinita, la Batteria intelligente WB37 è usata quale fonte di alimentazione. È possibile usare le batterie della serie NP-F quale fonte di alimentazione quando è presente il rispettivo adattatore.

10. Pulsante di rilascio della batteria WB37

11. Coperchio della porta della piastra di espansione


La porta della piastra di espansione posta sotto il coperchio consente il montaggio della piastra di espansione del monitor remoto, al fine di espandere l'ingresso C.c. e CAN e l'uscita HDMI e SDI.

12. Telaio

È possibile montare gli accessori nel telaio utilizzando i fori per viti da 1/4", da 1/8" e la porta per impugnature (13 nell'illustrazione generale).

Montaggio/Rimozione della batteria

1. Inserire la batteria WB37 nell'apposito vano e spingerla fino alla fine. Assicurarsi che il pulsante di rilascio della batteria WB37 scatti, indicando che la batteria è in posizione.

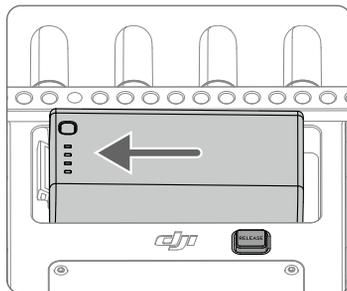


Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria WB37, quindi spingere la batteria nella direzione opposta per rimuoverla.

⚠ Assicurarsi di utilizzare la batteria WB37 entro il suo intervallo di temperatura operativa. NON smontare né perforare una batteria in alcun modo, evitare l'eventualità di perdite di liquido dalla batteria, incendi o esplosioni. Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive sulla sicurezza della batteria intelligente WB37.

💡 Usare la stazione di ricarica della batteria WB37 (USB-C) per caricare le batterie WB37. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente della stazione di ricarica della batteria WB37 (USB-C).

2. Quando si utilizzano le batterie NP-F, rimuovere le 4 viti a testa svasata M2×5 poste sul retro del monitor remoto, montare l'adattatore per batteria NP-F nel vano batteria, e serrare le 4 viti a brugola M2×6. Inserire la batteria e spingerla fino alla fine con il connettore. Assicurarsi che il pulsante di rilascio della batteria NP-F scatti, indicando che la batteria è in posizione.

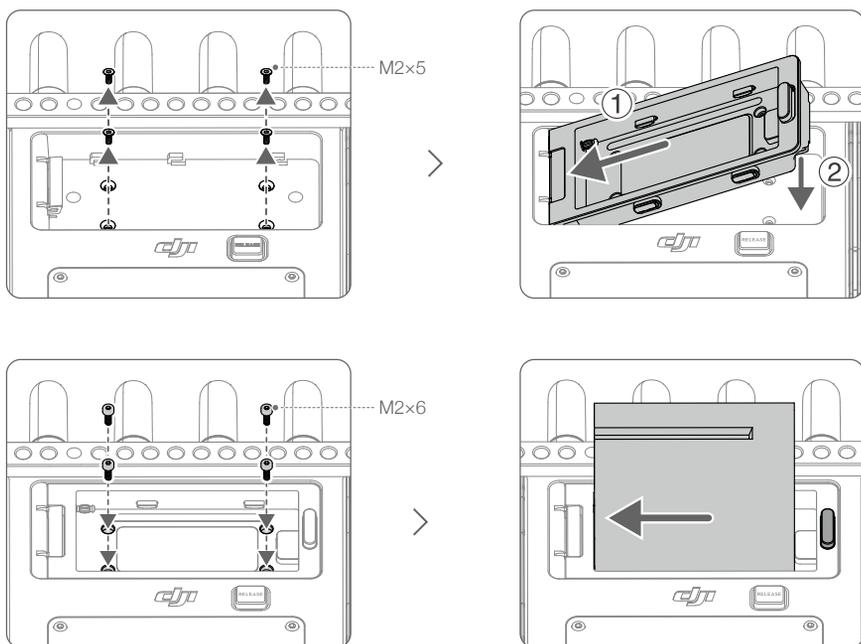

Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria posto sull'adattatore per batteria, quindi spingere la batteria nella direzione opposta per rimuoverla.

Attivazione

Quando si usa il monitor remoto per la prima volta, è necessario eseguire l'attivazione. Accendere il monitor e collegarlo al computer. Avviare DJI Assistant 2 (Serie Ronin), cliccare sull'icona del dispositivo corrispondente, e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il dispositivo. Scaricare il software da:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>


-  Assicurarsi di connettere il dispositivo al software DJI Assistant 2 e accedere con il proprio account DJI per assicurarsi che venga riconosciuto correttamente quando il dispositivo viene utilizzato in un Paese o zona geografica diversa dal luogo in cui è stato attivato.

Collegamento

È necessario collegare il monitor e il trasmettitore video prima dell'utilizzo. Accertarsi che il trasmettitore video sia montato su un dispositivo compatibile prima di eseguire il collegamento. Il sistema di trasmissione video del monitor remoto dispone delle modalità Control (Controllo) e Broadcast (Trasmissione), che utilizzano metodi di collegamento diversi.

Modalità di controllo

1. Accendere il monitor remoto. Toccare **•••** per accedere a System Settings (Impostazioni di sistema), quindi a Connection Settings (Impostazioni di connessione). Selezionare Control Mode (Modalità di controllo), impostare il monitor come Control Monitor A (Monitor di controllo A) o Control Monitor B (Monitor di controllo B), quindi toccare Link to Control Monitor A/B (Collega a monitor A/B) per accedere allo stato di collegamento.

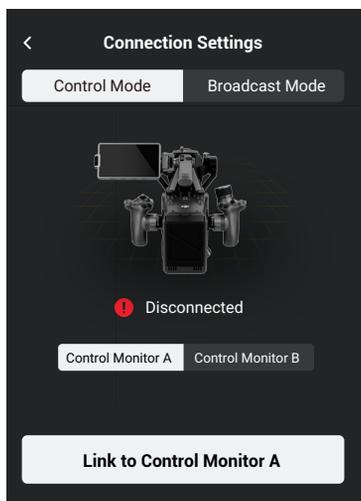


2. Per avviare il collegamento, tenere premuto il pulsante di collegamento del trasmettitore video o andare ai menu del Monitor principale ad alta luminosità Ronin 4D, quindi toccare Transmission (Trasmissione) e Link Device (Collega dispositivo). L'indicatore dello stato di collegamento posto sul trasmettitore video lampeggia alternativamente in rosso e verde, indicando che il dispositivo sta eseguendo il collegamento.


- Una volta eseguito il collegamento, il monitor remoto visualizzerà uno stato di avvenuto collegamento, il monitor di controllo A/B nel monitor principale Ronin 4D indicherà uno stato di avvenuto collegamento, e l'indicatore dello stato di collegamento del trasmettitore video si illuminerà di verde fisso.

Broadcast Mode (Modalità Broadcast)


- Attivare la modalità Broadcast nelle impostazioni di trasmissione del Monitor principale ad alta luminosità Ronin 4D. Accertarsi che almeno un monitor remoto sia acceso e collegato a Ronin 4D prima di attivare la modalità Broadcast.
- Accendere il monitor remoto ad alta luminosità. Toccare ●●● per accedere a System Settings (Impostazioni di sistema), quindi a Connection Settings (Impostazioni di connessione). Selezionare Modalità Broadcast; il monitor cercherà automaticamente i dispositivi posti nelle vicinanze su cui è attivata la modalità Broadcast. Toccare un dispositivo da monitorare e il Live View del dispositivo corrispondente sarà visualizzato nel monitor remoto. Toccare il numero della fotocamera sul lato destro dello schermo per aggiornare il Live View o passare da un dispositivo monitorato all'altro.

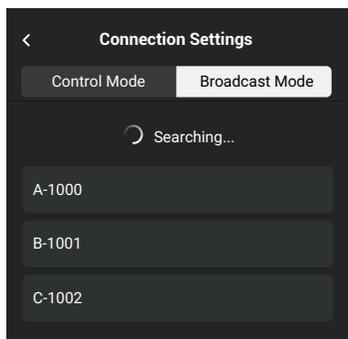


Interfaccia di monitoraggio

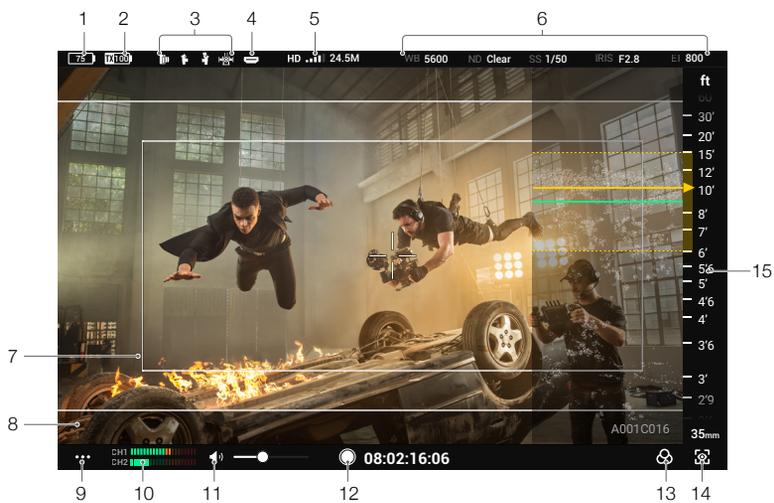

Modalità di controllo

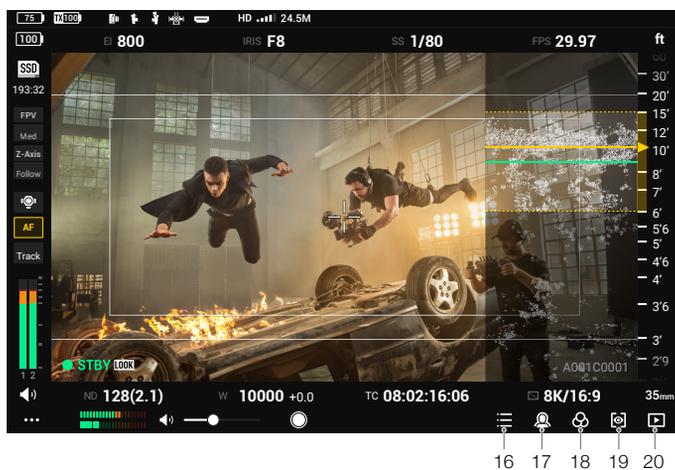

Modalità Mirror Control su Ronin 4D attivata

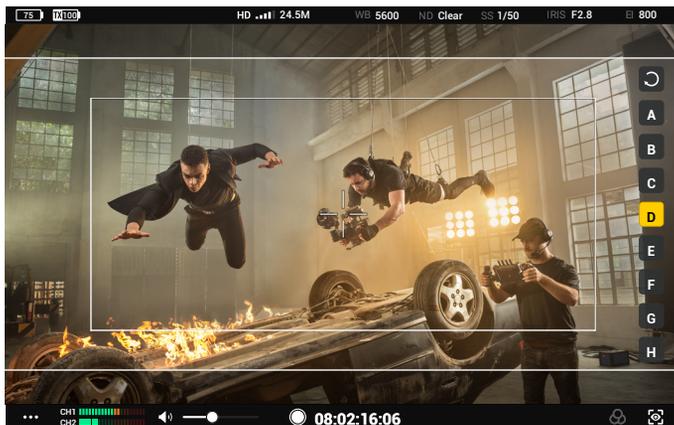

Broadcast Mode (Modalità Broadcast)

L'interfaccia è differente nelle modalità Control e Broadcast. Qui di seguito è descritta l'interfaccia della modalità Control. In modalità Broadcast non è possibile eseguire operazioni come la regolazione dei parametri di registrazione e la commutazione LUT.

1. Livello della batteria e tensione dell'alimentazione esterna

Il livello della batteria sarà visualizzato quando si usa una batteria come fonte di alimentazione, mentre la tensione sarà visualizzata quando si usa una fonte di alimentazione C.c. esterna. L'icona della batteria si illuminerà di rosso 10 quando il livello della batteria è inferiore al 10%. L'icona della batteria sarà  quando il livello della batteria è molto basso. Caricare immediatamente la batteria.

2. Livello della batteria TX e tensione dell'alimentazione esterna

Visualizza il livello della batteria o la tensione di alimentazione esterna del dispositivo di trasmissione collegato al monitor remoto. Il livello della batteria sarà visualizzato quando si usa una batteria come fonte di alimentazione, mentre la tensione sarà visualizzata quando si usa una fonte di alimentazione C.c. esterna.

3. Dispositivi per il controllo remoto

Mostra i dispositivi per il controllo remoto collegati. Vedere qui di seguito per conoscere le icone di ogni dispositivo.

 : Follow Focus DJI a 3 canali

 : Master Wheels

 : Impugnatura sinistra

 : Impugnatura destra

4. Dispositivi di ingresso HDMI

Questa icona sarà visualizzata quando la porta HDMI è collegata a una sorgente video.

5. Forza e Bit-rate del segnale di trasmissione video

Toccare per accedere alle impostazioni del canale di trasmissione video e cambiare la modalità di canale, verificare la qualità del segnale e selezionare la larghezza di banda del canale e di downlink.

Channel Mode (Modalità Canale): toccare per passare da Auto (Auto) a Manual (Manuale) e viceversa.

In modalità Auto, i canali soggetti a forte interferenza saranno evitati automaticamente e sarà selezionato il canale dall'interferenza minore e la migliore qualità del segnale. In modalità Manual (Manuale), gli utenti possono selezionare manualmente il canale dalla qualità del segnale e dalla larghezza di banda di downlink migliori. Se il monitor remoto si trova vicino a dispositivi collegati in un ambiente soggetto a deboli interferenze, si consiglia di impostare la

larghezza di banda su 40M per consentire la migliore qualità di trasmissione. Se il monitor remoto si trova lontano da dispositivi collegati in un ambiente soggetto a forti interferenze, si consiglia di impostare la larghezza di banda su 20M per una distanza di trasmissione più lunga e una migliore protezione dalle interferenze.

6. Parametri di registrazione

I parametri di registrazione saranno visualizzati quando si usa Ronin 4D, tra cui bilanciamento del bianco, ND, apertura, EI, e angolo di apertura o velocità dell'otturatore (a seconda delle impostazioni Ronin 4D). Toccare per regolare il parametro corrispondente.

7. Zona di sicurezza

È possibile usare la zona di sicurezza per assistere nella composizione e per riservare in anticipo spazio per informazioni sovrapposte, come i loghi delle stazioni televisive e le icone dei programmi che occorre aggiungere al video. Gli utenti possono attivare o disattivare la zona di sicurezza e impostare il suo rapporto in General Settings (Impostazioni generali). Si prega di notare che il rapporto di zona di sicurezza è semplicemente un riferimento per il monitoraggio e non influirà sulla registrazione effettiva.

8. Guida dell'inquadratura

Mostra la guida dell'inquadratura preimpostata. Gli utenti possono selezionare il rapporto di guida dell'inquadratura e la trasparenza in General Settings (Impostazioni generali). La personalizzazione del rapporto di guida dell'inquadratura non è al momento supportata. Si prega di notare che il rapporto di guida dell'inquadratura è semplicemente un riferimento per il monitoraggio e non influirà sulla registrazione effettiva.

9. Impostazioni di sistema

Connection Settings (Impostazioni di collegamento): collegare i dispositivi e passare dalla modalità Control (Controllo) a quella Broadcast (Trasmissione) e viceversa.

Output Settings (Impostazioni di uscita): attivare o disattivare la visualizzazione su schermo nel dispositivo di uscita HDMI/SDI.

General Settings (Impostazioni generali): eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica, attivare o disattivare la zona di sicurezza e la visualizzazione del marcatore centrale e impostare il rapporto di guida dell'inquadratura, la trasparenza, il rapporto di zona di sicurezza, la luminosità e la lingua di visualizzazione.

About (Informazioni su) e Help (Guida): visualizzare informazioni come la versione del firmware e il numero di serie in About (Informazioni su), quindi scansionare il codice QR per visualizzare i video tutorial contenuti in Help (Guida).

10. Livello del volume

Mostra il livello di volume corrente. Verde significa che il volume è sicuro, giallo che è vicino al sovraccarico e rosso che è sovraccarico.

11. Volume del monitor

Spostare il cursore per regolare il volume dal jack di uscita audio da 3,5 mm. Il monitor remoto non contiene un altoparlante incorporato. Gli utenti possono monitorare il volume esclusivamente tramite il jack di uscita audio da 3,5 mm.

12. Pulsante di registrazione e Timecode

Toccare per avviare o interrompere la registrazione su Ronin 4D in remoto.

13. LUT

Toccare per commutare l'effetto LUT dell'uscita video SDI e HDMI dal monitor remoto o dalla piastra di espansione per monitor remoto su Rec.709, D-log, HLG, e LOOK e viceversa. Per personalizzare LUT per il monitoraggio, impostare la funzione per LOOK nel Monitor principale ad alta luminosità Ronin 4D sul LUT personalizzato importato. Consultare il Manuale utente di Ronin 4D per ulteriori informazioni.

14. Impostazioni su Exposure Assistant/Focus Assistant

LiDAR Waveform (Waveform LiDAR): quando è attivato, i punti di portata dell'area di messa a fuoco del Rilevatore di distanza LiDAR saranno visualizzati sulla destra dello schermo secondo una vista semplificata dall'alto verso il basso.



Immagine dell'effetto di Waveform LiDAR

Zebra Stripes (Strisce zebbrate): quando è attivato, le zone sovrapposte dell'immagine saranno visualizzate a strisce zebbrate. Regolare la percentuale del livello di effetto zebraato utilizzando il cursore posto sotto l'opzione.



Immagine dell'effetto zebraato

Waveform (A forma d'onda): quando è attivato, sul lato inferiore dello schermo il rapporto e il grado della luce e dell'ombra nella schermata corrente saranno visualizzati a forma d'onda.



Immagine dell'effetto di Waveform

False Color (Falso colore): quando è attivato, i colori che rappresentano i valori di esposizione di vari oggetti saranno aggiunti all'immagine. Attivare il riferimento ai falsi colori per visualizzare la tabella dei falsi colori in basso nello schermo.



Immagine dell'effetto di False Color

Focus Peaking (Focus Peak): quando è attivato, gli utenti possono impostare il colore di visualizzazione e la percentuale di colore di Peaking, o la percentuale di Peaking di apertura.

15. Letture MF

Sono visualizzate esclusivamente per assistere nella messa a fuoco quando si utilizza Follow Focus DJI a 3 canali. È possibile visualizzare la profondità di campo (area con linee tratteggiate gialle) nelle letture MF, e il Waveform LiDAR quando si legge il valore di apertura.

Quando la modalità Mirror Control è attivata nel monitor principale di Ronin 4D, gli utenti possono accedere al Live View completo del monitor sul radiocomando, e regolare i parametri. Le operazioni touch sul Live View sono le stesse di quelle sul monitor principale Ronin 4D. Le icone seguenti corrispondono ai pulsanti fisici presenti sul monitor principale di Ronin 4D. Toccare le icone sullo schermo per eseguire le stesse funzioni dei pulsanti.

16. Pulsante Home

Toccare per accedere alla schermata dei menu.

17. Pulsante Focus Peak (Picco di messa a fuoco)

Premere per attivare o disattivare la visualizzazione della messa a fuoco assistita. Per impostazione predefinita, la funzione è impostata su Focus Peak. Andare sul menu, selezionare Display (Display), seguito da Focus Assistant (Assistente alla messa a fuoco), quindi impostare la funzione del pulsante PEAK su LiDAR Waveform (Waveform LiDAR) e Focus Mag (Ing. messa a fuoco). La funzione dell'icona sullo schermo del radiocomando sarà aggiornata come pertinente.

18. Pulsante LUT

Toccare per attivare o disattivare la visualizzazione delle LUT. Le LUT sono personalizzabili. Andare al menu e selezionare Display (Display), quindi LOOK per impostare LOOK come LUT personalizzata importata. Consultare la sezione LOOK del Manuale utente di Ronin 4D per ulteriori informazioni.

19. Pulsante EXP

Toccare per attivare o disattivare la visualizzazione dell'esposizione. La funzione supporta Zebra Stripes (Strisce zebrate), Waveform (Waveform) e False Color (Falso colore). Andare al menu e selezionare Display (Display), seguito da Exposure Assistant (Assistente all'esposizione) per applicare le impostazioni.

20. Tasto di riproduzione

Toccare per accedere alla riproduzione e riprodurre l'ultimo video registrato.

Appendice

Aggiornamento del firmware

Aggiornare il monitor utilizzando il software DJI Assistant 2 (Serie Ronin).

1. Accendere il dispositivo e collegarlo a un computer per mezzo del cavo USB-C.
2. Avviare DJI Assistant 2 (serie Ronin) e accedere con un account DJI.
3. Selezionare il dispositivo e cliccare su Firmware Update (Aggiornamento del firmware) sul lato sinistro dello schermo.
4. Selezionare la versione del firmware.
5. Il firmware sarà scaricato e aggiornato automaticamente.
6. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.


Specifiche tecniche

Modello	RXD2
Peso	Telaio per monitor remoto incluso: 768 g Telaio per monitor remoto escluso: 496 g
Dimensioni	Telaio per monitor remoto incluso: 214×52×166 mm (L×P×A) Telaio per monitor remoto escluso: 184×26×158 mm (L×P×A)
Risoluzione dello schermo touch	1920×1200
Luminosità dello schermo touch	1500 cd/m ²
Sistema di trasmissione video	O3 Pro
Qualità di trasmissione delle immagini	1080p 60fps
Banda di comunicazione	Max 40 MHz
Massima distanza di trasmissione (senza ostacoli né interferenze)	6 km (FCC); 4 km (CE/SRRC/MIC)
Formato di codifica video	H.264
Bit rate massimo	50 Mb/s
Latenza	68 ms (1080p 60 fps), 100 ms (1080p 24 fps)
Frequenza operativa*	2.4000 – 2.4835 GHz, 5.150 – 5.250 GHz, 5.250 – 5.350 GHz, 5.470 – 5.725 GHz, 5.725 – 5.850 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Batterie supportate	Batteria intelligente WB37, Batteria di serie NP-F
Temperatura operativa	Tra -10°C e 40°C (da 14° a 104°F)

* A causa delle normative locali, le frequenze 5.1/5.2/5.8 GHz sono vietate in alcuni paesi e le frequenze 5.1/5.2 GHz sono consentite solo per l'uso in interni in alcuni paesi. 5.600-5.650 GHz non viene utilizzata.

Montaggio del cappuccio per monitor remoto

Dispiegare il cappuccio per monitor remoto, far passare il Velcro del cappuccio attraverso i fori di montaggio del telaio per monitor remoto come mostrato, quindi fissare il Velcro in modo fermo.

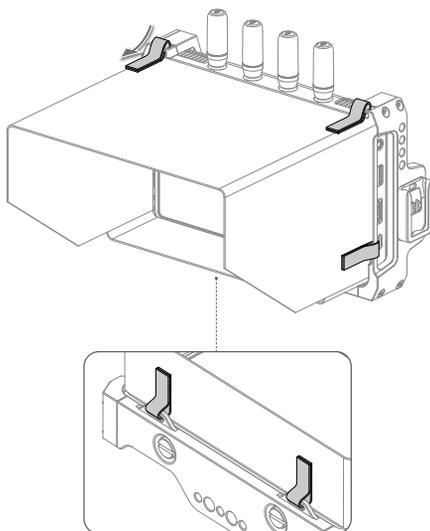


Disclaimer en waarschuwing

Lees vóór gebruik dit hele document zorgvuldig door, evenals alle veilige en wettelijke praktijken die DJI OSMO heeft verstrekt.

Inleiding

De DJI™ High-Bright externe monitor, met DJI's O3 Pro videotransmissietechnologie, kan draadloos verbinding maken met Ronin 4D bij gebruik met de Ronin 4D-videozender. Met de monitor kunnen gebruikers de liveweergave van de camera volgen en de camera op afstand bedienen. Er kan een uitbreidingsplaat op de monitor worden gemonteerd om de DC- en CAN-ingang en HDMI- en SDI-uitgang uit te breiden. De handgripepoorten op de kooi van de externe monitor kunnen worden gebruikt om de handgrepen te monteren voor afstandsbediening. De externe monitor ondersteunt DJI WB37-accu's en ook NP-F-serie accu's bij gebruik met de NP-F-accu-adapter.

Overzicht

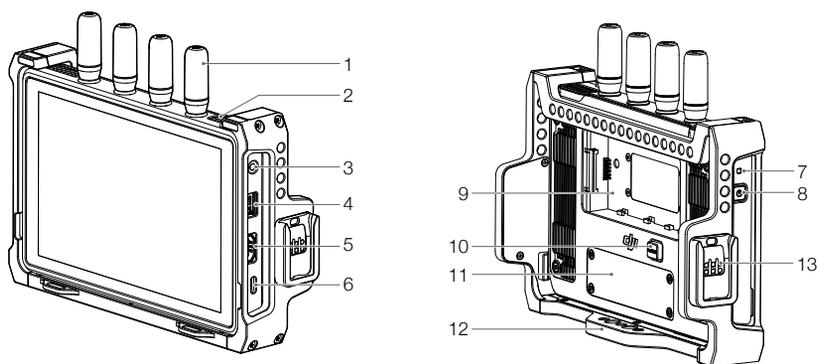

1. Afneembare antennes
2. Ventilatieopeningen
3. 3,5 mm audio-uitgang

Bewaakt de audio die door Ronin 4D wordt opgenomen wanneer een bewakingsapparaat is aangesloten. De audio-uitgang wordt gesynchroniseerd met de audio-ingang die is ingesteld in de audio-instellingen op de Ronin 4D.

4. microSD-kaartsleuf

De sleuf ondersteunt een microSD-kaart van maximaal 512 GB. Bij gebruik met Ronin 4D kan de monitor op afstand proxybestanden opnemen op de microSD-kaart en de bestanden afspelen onafhankelijk van Ronin 4D. Opname- en afspeelfuncties worden later ondersteund met een firmware-update van de monitor op afstand. Raadpleeg de releaseopmerkingen op de officiële DJI-website voor actuele informatie.

5. HDMI-poort

De monitor op afstand kan worden gebruikt als een onafhankelijke monitor wanneer deze niet wordt gebruikt met een videozender. Het video-ingangssignaal kan worden ontvangen via de HDMI-poort en de instellingen voor framegids en veiligheidszone, belichtingsassistent en scherpstelassistent zijn beschikbaar. HDMI-ingang wordt later ondersteund met een firmware-update van de externe monitor. Raadpleeg de releaseopmerkingen op de officiële

DJI-website voor actuele informatie.

6. USB-C-poort

Maak verbinding met de DJI Assistant 2-software (Ronin-serie) via een USB-C-kabel voor apparaatactivering en firmware-update.

7. Stroomindicator

De indicator licht op wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en gaat uit wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

8. Aan-/uitknop

Eenmaal indrukken om in te schakelen. Ingedrukt houden om uit te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop om het aanraakscherm te vergrendelen. Alle aanraakbewerkingen worden dan uitgeschakeld. Druk opnieuw op om het touchscreen te ontgrendelen.

9. Accusleuf

De WB37 Intelligent Battery wordt standaard gebruikt voor de stroomvoorziening. De accu's uit de NP-F-serie kunnen worden gebruikt als voeding wanneer de NP-F-accu-adaptor is gemonteerd.

10. WB 37 accu-ontgrendelknop

11. Deksel uitbreidingsplaatpoort


De uitbreidingsplaatpoort onder het deksel wordt gebruikt om de uitbreidingsplaat van de externe monitor te monteren om de DC- en CAN-ingang en HDMI- en SDI-uitgang uit te breiden.

12. Kooi

Accessoires kunnen op de kooi worden gemonteerd met behulp van de 1/4" schroefgaten, 1/8" schroefgaten en de handgreep (13 op de overzichtsafbeelding).

De accu monteren/verwijderen

1. Plaats de WB37-accu in de accusleuf en duw deze tot het einde. Zorg ervoor dat de WB37 accu-ontgrendelingsknop omhoog springt, wat aangeeft dat de accu stevig op zijn plaats zit.

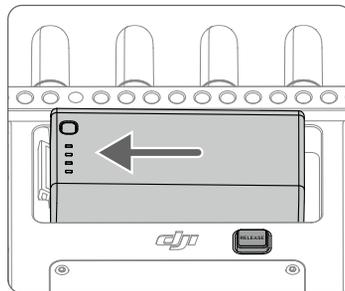


Houd de WB37 accu-ontgrendelknop ingedrukt en druk de accu in de tegenovergestelde richting om deze te verwijderen.

 Zorg ervoor dat u de WB37-batterij binnen het bedrijfstemperatuurbereik gebruikt. Demonteer of doorboor een accu NIET. Het kan gaan lekken, in brand vliegen of exploderen. Raadpleeg de richtlijnen voor de WB37 Intelligent Flight Battery voor meer informatie.

 Gebruik de WB37 accu-oplaadhub (USB-C) om de WB37-accu's op te laden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de WB37-accu-oplaadhub (USB-C) voor meer informatie.

2. Bij gebruik van de accu¹ uit de NP-F-serie verwijdert u de vier verzonken M2×5-schroeven aan de achterkant van de externe monitor, bevestigt u de NP-F-accu-adapter aan de accuseuf en draait u de vier MM2×6-dopschroeven vast. Plaats de accu en duw deze met de connector naar het uiteinde. Zorg ervoor dat de NP-F accu-ontgrendelingsknop omhoog springt, wat aangeeft dat de accu stevig op zijn plaats zit.

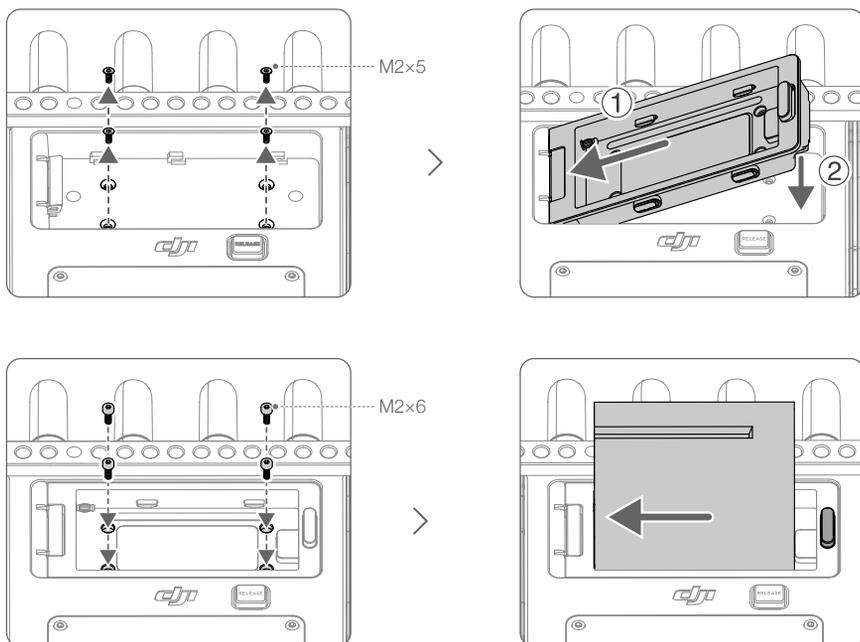

Houd de accu-ontgrendelingsknop op de accu-adapter ingedrukt en druk de accu in de tegenovergestelde richting om deze te verwijderen.

Activering

Wanneer de externe monitor voor het eerst wordt gebruikt is activering vereist. Schakel de monitor in en sluit deze aan op de computer. Start DJI Assistant 2 (Ronin-serie), klik op het bijbehorende apparaatpictogram en volg de instructies op het scherm om het apparaat te activeren. Download de software van:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>


-  Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit op de DJI Assistant 2-software en log in met uw DJI-account om ervoor te zorgen dat het correct wordt herkend wanneer het apparaat wordt gebruikt in een land of regio dat/die verschilt van waar het is geactiveerd.

Koppelen

De monitor en de videozender moeten vóór gebruik worden gekoppeld. Zorg ervoor dat de videozender op een compatibel apparaat is gemonteerd voordat u deze koppelt. Het videotransmissiesysteem van de externe monitor biedt de bedieningsmodus en de uitzendmodus, die verschillende koppelingsmethoden gebruiken.

Besturingsmodus


1. Schakel de externe monitor in. Tik op ●●● om Systeeminstellingen en vervolgens Verbindingsinstellingen in te voeren. Selecteer Control Mode, stel de monitor in als Control Monitor A of Control Monitor B en tik op Link to Control Monitor A/B om de koppelingsstatus in te voeren.

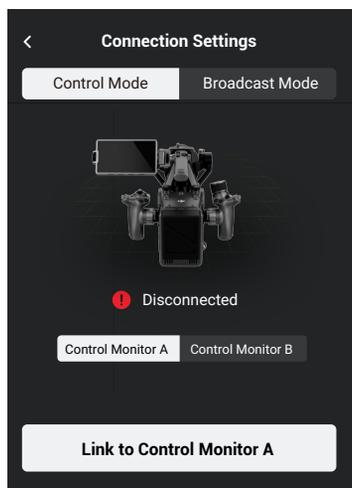


2. Om koppelen, houdt u de koppelingsknop op de videozender ingedrukt of gaat u naar menu's op de Ronin 4D High-Bright hoofdmonitor, tikt u op Transmissie en Koppel apparaat. De statusindicator voor koppelen op de videozender knippert afwisselend rood en groen, wat aangeeft dat het apparaat aan het koppelen is.
3. Na het koppelen toont de externe monitor een aangesloten status, de besturingsmonitor A/B op de Ronin 4D-hoofdmonitor heeft een aangesloten status en de koppelingsstatusindicator op de videozender brandt continu groen.

Uitzendmodus


1. Schakel de uitzendmodus in bij de instellingen voor Transmissie op de Ronin 4D High-Bright hoofdmonitor. Zorg ervoor dat ten minste één monitor op afstand is ingeschakeld en aangesloten op Ronin 4D voordat u de uitzendmodus inschakelt.
2. Schakel de high-bright externe monitor in. Tik op ●●● om Systeeminstellingen en vervolgens Verbindingsinstellingen in te voeren. Selecteer Uitzendmodus en de monitor zoekt automatisch naar apparaten in de buurt met ingeschakelde uitzendmodus. Tik op een apparaat om te controleren en het livebeeld van het bijbehorende apparaat wordt weergegeven op de externe monitor. Tik op het cameranummer aan de rechterkant van het scherm om de liveweergave te vernieuwen of om te schakelen tussen de bewaakte apparaten.

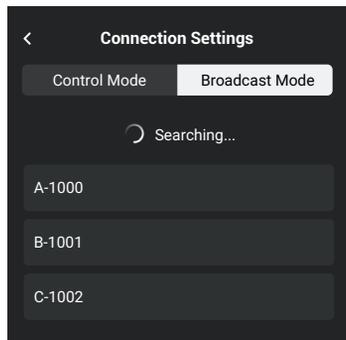


Bewakingsinterface

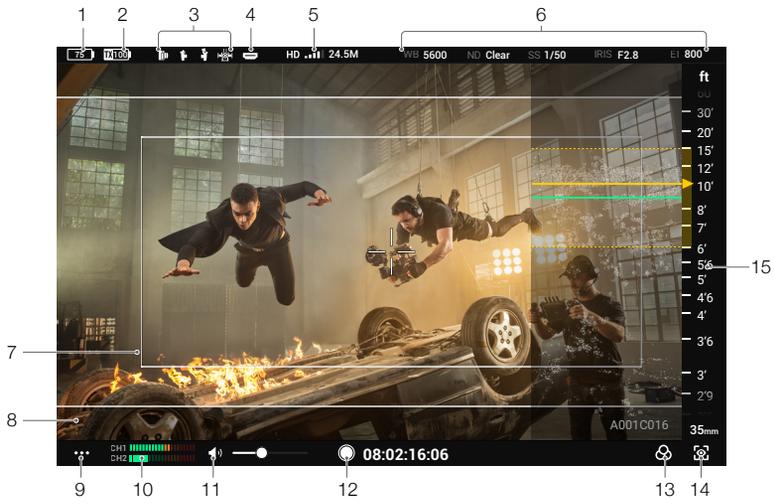

Besturingsmodus

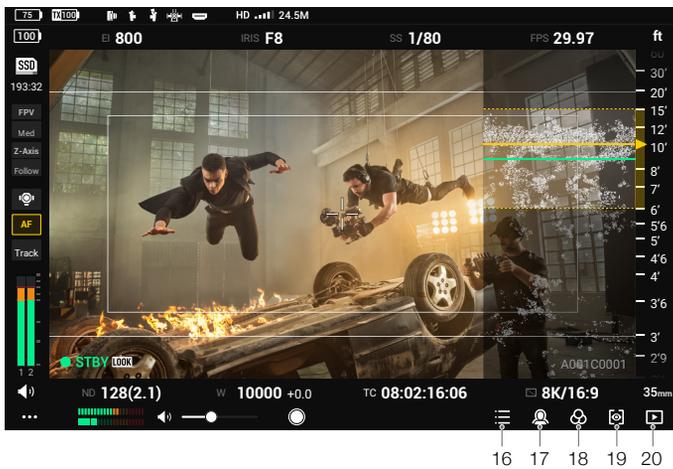

Spiegelbesturingsmodus op Ronin 4D ingeschakeld

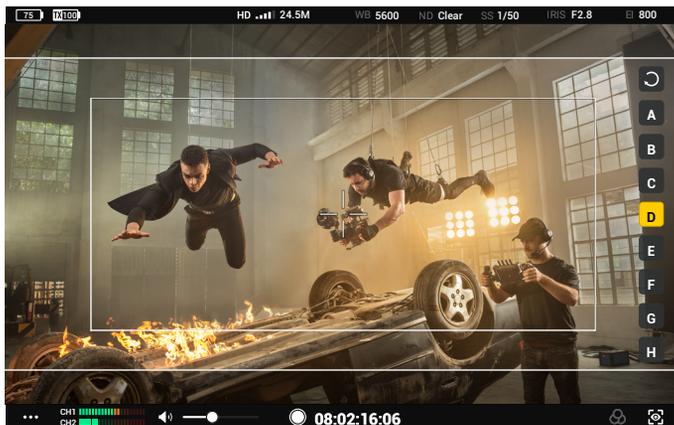

Uitzendmodus

De interface varieert voor de besturingsmodus en de uitzendmodus. Hieronder wordt de interface voor de besturingsmodus beschreven. In de uitzendmodus kunnen bewerkingen zoals het aanpassen van opnameparameters en het schakelen van LUT niet worden uitgevoerd.

1. Accuniveau en externe voedingsspanning

Het accuniveau wordt weergegeven wanneer een accu wordt gebruikt als voedingsbron, terwijl de spanning wordt weergegeven wanneer een externe gelijkstroomvoeding wordt gebruikt. Het accupictogram wordt rood [10] wanneer het accuniveau lager is dan 10%. Het accupictogram wordt weergegeven [D] wanneer het accuniveau kritiek laag is. Laad de accu onmiddellijk op.

2. TX accuniveau en externe voedingsspanning

Geeft het accuniveau of de externe voedingsspanning weer van de zendapparatuur die is aangesloten op de externe monitor. Het accuniveau wordt weergegeven wanneer een accu wordt gebruikt als voedingsbron, terwijl de spanning wordt weergegeven wanneer een externe gelijkstroomvoeding wordt gebruikt.

3. Afstandsbedieningsapparaten

Toont de aangesloten afstandsbedieningsapparaten. Zie hieronder voor het bijbehorende apparaat voor elk pictogram.

 : Driekanaals volgfocus

 : Hoofdwielen

 : Linker handgreep

 : Rechter handgreep

4. HDMI-ingangsapparaten

Dit pictogram verschijnt wanneer de HDMI-poort is aangesloten op een videobron.

5. Signaalsterkte en bitsnelheid van videotransmissie

Tik hierop om de kanaalinstellingen voor videotransmissie in te voeren om de kanaalmodus te schakelen, de signaalkwaliteit te controleren en het kanaal en de downlink-bandbreedte te selecteren.

Kanaalmodus: tik hierop om te schakelen tussen Automatisch en Handmatig.

In de automatische modus worden kanalen met sterke interferentie automatisch vermeden en wordt het kanaal met de minste interferentie en de beste signaalkwaliteit geselecteerd. In de handmatige modus kunnen gebruikers het kanaal handmatig selecteren met de beste signaalkwaliteit en downlink-bandbreedte. Als de externe monitor zich in de buurt van aangesloten apparaten bevindt in een omgeving met zwakke interferentie, wordt aanbevolen om de bandbreedte in te stellen op 40M voor de beste transmissiekwaliteit. Als de externe

monitor ver uit de buurt van aangesloten apparaten bevindt in een omgeving met sterke interferentie, wordt aanbevolen om de bandbreedte in te stellen op 20M voor een langere transmissieafstand en betere anti-interferentie.

6. Opnameparameters

Opnameparameters worden weergegeven bij gebruik met Ronin 4D, inclusief witbalans, ND, diafragma, EI en diafragmahoek of sluitertijd (afhankelijk van de 4D-instellingen van Ronin). Tik om de bijbehorende parameter aan te passen.

7. Veiligheidszone

De veiligheidszone kan worden gebruikt om te helpen bij de compositie en ook om vooraf ruimte te reserveren voor overlappende informatie, zoals tv-zenderlogo's en programmapictogrammen die aan de video moeten worden toegevoegd. Gebruikers kunnen de veiligheidszone in- of uitschakelen en de verhouding van de veiligheidszone instellen in Algemene instellingen. De verhouding van de veiligheidszone is slechts een referentie voor bewaking en heeft geen invloed op de werkelijke registratie.

8. Framegeleider

Geef de vooraf ingestelde framegeleider weer. Gebruikers kunnen de framegidsverhouding en transparantie selecteren in Algemene instellingen. Aanpassing van de framegeleiderverhouding wordt momenteel niet ondersteund. Houd er rekening mee dat de framegeleiderverhouding alleen een referentie is voor bewaking en geen invloed heeft op de werkelijke opname.

9. Systeeminstellingen

Verbindingsinstellingen: koppel apparaten en schakel tussen de besturingsmodus en de uitzendmodus.

Uitgangsinstellingen: schakel de weergave op het scherm op het HDMI/SDI-uitgangsaparaat in of uit.

Algemene instellingen: reset de fabrieksinstellingen, schakel de weergave van de veiligheidszone en de middelste markering in of uit en stel de transparantie van de framegeleiderverhouding, de verhouding van de veiligheidszone, de helderheid en de schermtaal in.

Info en hulp: bekijk informatie zoals de firmwareversie en het serienummer onder Info en scan de QR-code om instructievideo's onder Help te bekijken.

10. Volumeniveau

Geef het huidige volumeniveau weer. Groen betekent dat het volume veilig is, geel betekent dat het bijna overbelast is en rood betekent dat het overbelast is.

11. Controleren van het volume

Verplaats de schuifregelaar om het volume van de 3,5 mm audio-uitgang aan te passen. De externe monitor heeft geen ingebouwde luidspreker. Gebruikers kunnen het volume alleen controleren met behulp van de 3,5 mm audio-uitgang.

12. Opnameknop en tijdcode

Tik om de opname op Ronin 4D op afstand te starten of te stoppen.

13. LUT

Tik hierop om het LUT-effect van de SDI- en HDMI-video-uitgang van de monitor op afstand of de uitbreidingsplaat van de monitor op afstand te schakelen naar Rec.709, D-log, HLG en LOOK. Om LUT aan te passen voor bewaking, stelt u de functie voor LOOK in de Ronin 4D High-Bright Main Monitor in op de geïmporteerde aangepaste LUT. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Ronin 4D voor meer informatie.

14. Instellingen voor belichtingsassistent/focusassistent

LiDAR-golfvorm: indien ingeschakeld, worden de afstandspunten binnen het focusgebied van de LiDAR-bereikzoeker rechts op het scherm weergegeven in een vereenvoudigde top-down-weergave.



Afbeelding LiDAR-golfvormeffect

Zebrastrепен: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de overbelichte gebieden in het beeld weergegeven in zebrastrепен. Pas het percentage van het zebra-niveau aan met de schuifregelaar onder de optie.




Afbeelding Zebrastrепен-effect

Golfvorm: indien ingeschakeld, toont de onderkant van het scherm de relatie en de mate van het licht en de schaduw in het huidige scherm met een golfvorm.



Afbeelding Golfvormeffect

Onjuiste kleur: als deze optie is ingeschakeld, worden kleuren die de belichtingswaarden van verschillende objecten vertegenwoordigen aan het beeld toegevoegd. Schakel 'False Color Reference' (Verkeerde kleurenreferentie) in om de 'False Color Chart' (Verkeerde kleurentabel) onder aan het scherm weer te geven.

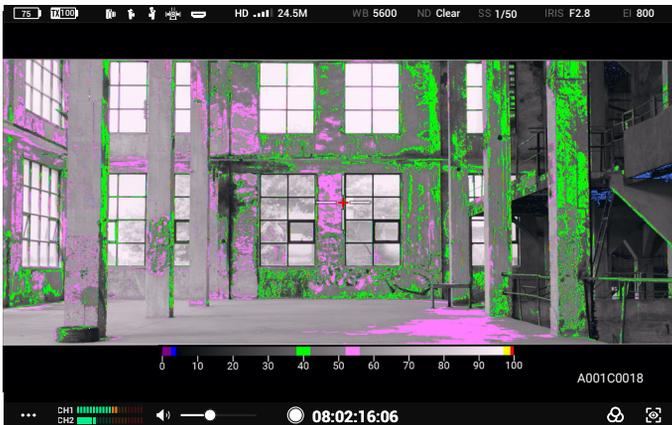

Afbeelding Verkeerd kleureffect

Focuspiek: indien ingeschakeld, kunnen gebruikers de weergavekleur en het percentage voor kleurpieken of het percentage voor diafragma pieken instellen.

15. MF-waarden

Deze worden alleen weergegeven als hulp bij de focus wanneer de DJI driekanaals volgfocus wordt gebruikt. De scherptediepte (gebied binnen gele stippellijnen) kan worden weergegeven in MF-metingen en LiDAR-golfvorm wanneer de diafragma waarde wordt gelezen.

Wanneer de modus Spiegelbesturing is ingeschakeld op de Ronin 4D-hoofdmonitor, hebben gebruikers toegang tot de volledige liveweergave van de Ronin 4D-hoofdmonitor op de externe monitor en kunnen ze de parameters aanpassen. De aanraakfuncties op de livebeeldweergave zijn dezelfde als die op de Ronin 4D-hoofdmonitor. De onderstaande pictogrammen komen overeen met de fysieke knoppen op de Ronin 4D-hoofdmonitor. Tik op de pictogrammen op het scherm om dezelfde functies van de knoppen uit te voeren.

16. HOME-knop

Tik om het menuscherm te openen.

17. Focuspiek-knop

Tik om de focushulpweergave in of uit te schakelen. De functie is standaard ingesteld op Focus Peaking. Ga naar het menu, selecteer Display (Weergave) en vervolgens Focus Assistant (Scherpstelassistent) en stel de functie PEAK Button (PIEKknop) in op LiDAR Waveform (Lidar-golfvorm) en Focus Mag (Scherpstelmag). De functie van het pictogram op het scherm van de externe monitor wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.

18. LUT-knop

Tik om de LUT-weergave in of uit te schakelen. LUT's kunnen worden aangepast. Ga naar het menu en selecteer Weergeven en vervolgens LOOK om LOOK in te stellen als een geïmporteerde aangepaste LUT. Raadpleeg het hoofdstuk LOOK in de gebruikershandleiding van de Ronin 4D voor meer informatie.

19. EXP-knop

Tik om de belichtingsweergave in of uit te schakelen. De functie ondersteunt zebra's, golfvorm en verkeerde kleur. Ga naar het menu en selecteer Display (Weergave) en vervolgens Exposure Assistant (Belichtingsassistent) om de instellingen toe te passen.

20. Afspeelknop

Tik hierop om de laatste opgenomen video af te spelen en af te spelen.

Bijlage

Firmware-update

Update de monitor met behulp van de DJI Assistant 2 (Ronin-serie) software.

1. Schakel het apparaat in en sluit het met een USB-C-kabel aan op een computer.
2. Start DJI Assistant 2 (Ronin Series) en meld u aan met een DJI-account.
3. Selecteer het apparaat en klik op Firmware Update aan de linkerzijde van het scherm.
4. Selecteer de firmwareversie.
5. De firmware wordt automatisch gedownload en geüpdatet.
6. Nadat de firmware-update is voltooid wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.


Technische gegevens

Model	RXD2
Gewicht	Inclusief kooi van de externe monitor: 768 g Exclusief kooi van de externe monitor: 496 g
Afmetingen	Inclusief kooi van de externe monitor: 214×52×166 mm (L×B×H) Exclusief kooi van de externe monitor: 184×26×158 mm (L×B×H)
Resolutie touchscreen	1920×1200
Helderheid touchscreen	1500 cd/m ²
Beeldtransmissiesysteem	O3 Pro
Kwaliteit rechtstreekse weergave	1080p 60 fps
Bandbreedte communicatie	Max 40 MHz
Max. zendafstand (Vrij van obstakels en interferentie)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
Videocoderingsformaat	H.264
Max. bitrate	50 Mbps
Latentie	68 ms (1080p 60fps), 100 ms (1080p 24fps)
Bedieningsfrequentie*	2,4000-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,250-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Ondersteunde accu's	WB37 Intelligent Battery, NP-F series accu
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 40 °C (14 tot 104 °F)

* Vanwege lokale regelgeving zijn de frequenties van 5,1/5,2/5,8 GHz in sommige landen verboden en de frequenties van 5,1/5,2 GHz in sommige landen alleen toegestaan voor gebruik binnenshuis. 5.600-5.650 GHz wordt niet gebruikt.

De kap van de externe monitor monteren

Vouw de kap van de externe monitor open, voer het klittenband op de kap door de bevestigingsgaten op de kooi van de externe monitor zoals afgebeeld en bevestig het klittenband stevig.

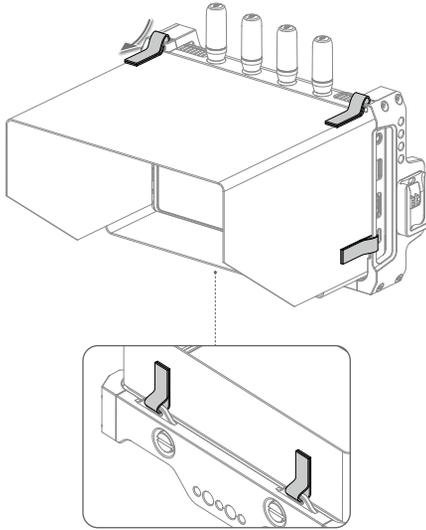


Declaração de exoneração de responsabilidade e aviso

Leia atentamente este documento na íntegra e todas as práticas seguras e legais indicadas antes de utilizar o produto.

Introdução

Apresentando a tecnologia de transmissão de vídeo O3 Pro da DJI, o monitor remoto de alto brilho da DJI™ pode ser ligado sem fios ao Ronin 4D quando utilizado com o transmissor de vídeo Ronin 4D. O monitor permite que os utilizadores sigam em direto a visualização da câmara e controlem a câmara remotamente. Pode ser montada uma placa de expansão no monitor para expandir a entrada CC e CAN e a saída HDMI e SDI. As portas da pega manual na caixa do monitor remoto podem ser utilizadas para montar os punhos para controlo remoto. O monitor remoto suporta baterias DJI WB37 e também baterias da série NP-F quando utilizado com o adaptador de bateria NP-F.

Visão geral

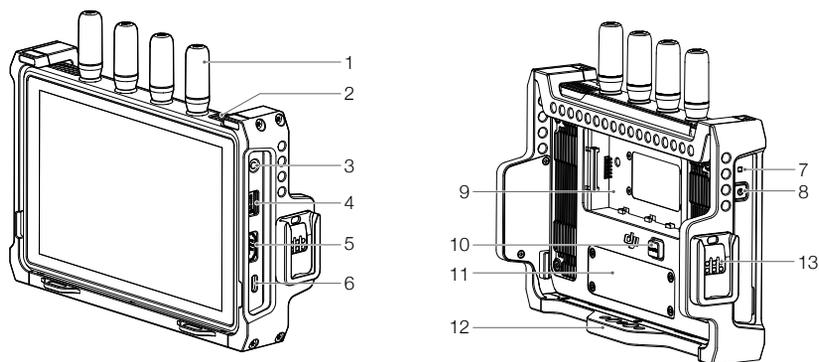

- 1. Antenas amovíveis**
- 2. Orifícios de ventilação**
- 3. Ficha de saída áudio de 3,5 mm**
Monitoriza o áudio gravado pelo Ronin 4D quando um dispositivo de monitorização está ligado. A saída de áudio sincroniza com a entrada de áudio nas definições de áudio no Ronin 4D.
- 4. Ranhura para cartão microSD**
A ranhura suporta um cartão microSD de até 512 GB. Ao utilizar com o Ronin 4D, o monitor remoto pode gravar ficheiros proxy no cartão microSD e reproduzir os ficheiros independentemente do Ronin 4D. As funções de gravação e reprodução serão suportadas posteriormente com uma atualização de firmware do monitor remoto. Consulte as notas de lançamento no website oficial da DJI para obter informações atualizadas.
- 5. Porta HDMI**
O monitor remoto pode ser utilizado como um monitor independente quando não utilizado com um transmissor de vídeo. O sinal de entrada de vídeo pode ser recebido através da porta HDMI e as definições de guia de enquadramento e zona de segurança, o assistente de exposição e o assistente de focagem estão disponíveis. A entrada HDMI será suportada posteriormente com uma atualização de firmware do monitor remoto. Consulte as notas de lançamento no website oficial da DJI para obter informações atualizadas.

6. Porta USB-C

Ligue-se ao software DJI Assistant 2 (série Ronin) utilizando um cabo USB-C para ativar o dispositivo e atualizar o firmware.

7. Indicador de alimentação

O indicador acende-se quando for ligado e apaga-se quando for desligado.

8. Botão de alimentação

Prima uma vez para ligar. Prima continuamente para desligar. Quando estiver ligado, prima o botão de alimentação uma vez para bloquear o ecrã tátil e todas as operações táteis serão desativadas. Prima novamente para desbloquear o ecrã tátil.

9. Ranhura para bateria

A bateria inteligente WB37 é utilizada por predefinição para a fonte de alimentação. As baterias da série NP-F podem ser utilizadas para alimentação quando o adaptador de bateria NP-F está montado.

10. Botão de libertação da bateria WB37

11. Tampa da porta da placa de expansão


A porta da placa de expansão sob a tampa é utilizada para montar a placa de expansão do monitor remoto para expandir a entrada CC e CAN e a saída HDMI e SDI.

12. Caixa

Os acessórios podem ser montados na caixa utilizando os orifícios de parafuso de 1/4", os orifícios de parafuso de 1/8" e a porta das pegas manuais (13 na ilustração de visão geral).

Montagem/remoção da bateria

1. Insira a bateria WB37 na ranhura da bateria e empurre-a até à extremidade. Certifique-se de que o botão de libertação da bateria WB37 se eleva, indicando que a bateria está firmemente no lugar.

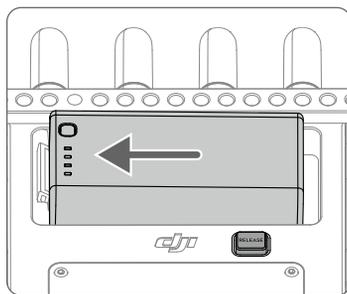


Prima continuamente o botão de libertação da bateria WB37 e prima a bateria na direção oposta para a remover.

 Certifique-se de que utiliza a bateria WB37 dentro do intervalo de temperatura de funcionamento. NÃO desmonte ou perfure a bateria de forma alguma; caso contrário, esta pode apresentar fugas, incendiar-se ou explodir. Consulte as diretrizes de segurança da bateria inteligente WB37 para obter mais informações.

 Utilize o terminal de carregamento da bateria WB37 (USB-C) para carregar as baterias WB37. Consulte o Manual do Utilizador do terminal de carregamento da bateria (USB-C) WB37 para obter mais informações.

2. Quando utilizar as baterias da série NP-F, retire os quatro parafusos de cabeça escareada M2×5 na parte de trás do monitor remoto, monte o adaptador de bateria NP-F na ranhura para a bateria e aperte os quatro parafusos de cabeça cilíndrica M2×6. Insira a bateria e empurre-a até à extremidade com o conector. Certifique-se de que o botão de libertação da bateria se eleva, indicando que a bateria está firmemente colocada no lugar.

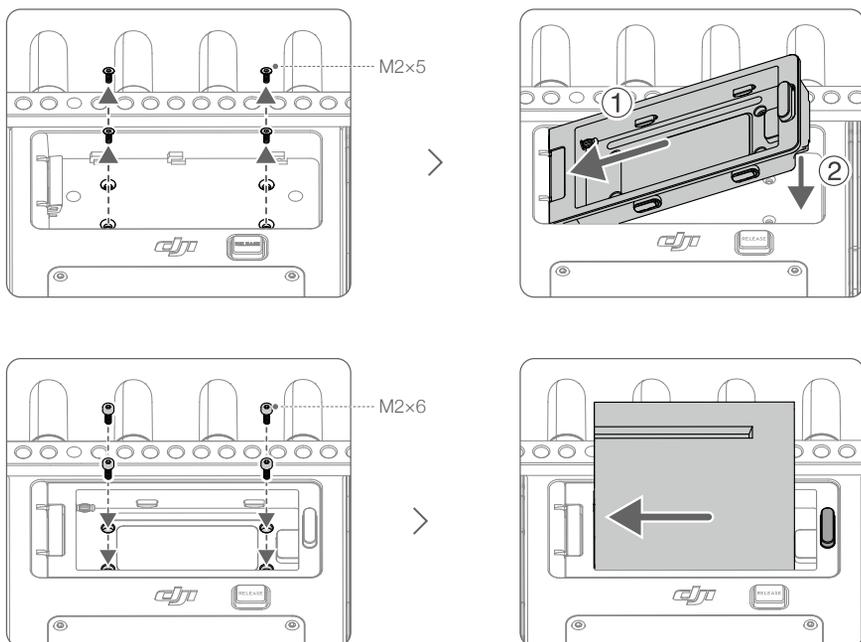

Prima continuamente o botão de libertação da bateria no adaptador da bateria e empurre a bateria na direção oposta para a remover.

Ativação

É necessária a ativação quando utilizar o monitor remoto pela primeira vez. Ligue o monitor e ligue-o ao computador. Inicie o DJI Assistant 2 (série Ronin), clique no ícone do dispositivo correspondente e siga as instruções no ecrã para ativar o dispositivo. Transfira o software a partir de:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>




Certifique-se de que liga o dispositivo ao software DJI Assistant 2 e inicie sessão na sua conta DJI para se certificar de que é corretamente reconhecido quando o dispositivo é utilizado num país ou região diferente do local onde foi ativado.

Ligação

O monitor e o transmissor de vídeo têm de ser ligados antes da utilização. Certifique-se de que o transmissor de vídeo está montado num dispositivo compatível antes de ligar. O sistema de transmissão de vídeo do monitor remoto disponibiliza o modo de controlo e o modo de emissão, que utilizam diferentes métodos de ligação.

Modo de controlo


1. Ligue o monitor remoto. Toque em ●●● para aceder às Definições do sistema e, em seguida, em Definições de ligação. Selecione Modo de controlo, defina o monitor como Monitor de controlo A ou Monitor de controlo B e toque em Ligar ao Monitor de controlo A/B para introduzir o estado da ligação.

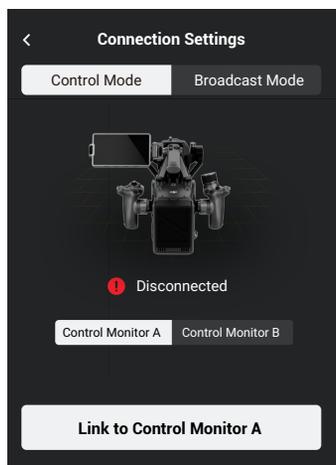


2. Para iniciar a ligação, mantenha premido o botão Ligação no transmissor de vídeo ou vá para os menus no Monitor principal de alto brilho Ronin 4D, toque em Transmissão e Ligar dispositivo. O indicador de estado da ligação no transmissor de vídeo pisca a vermelho e verde alternadamente, indicando que o dispositivo está a ligar.
3. Depois de ligado, o monitor remoto mostra o estado de ligado, o monitor de controlo A/B no monitor principal do Ronin 4D apresenta o estado de ligado e o indicador de estado de ligação no transmissor de vídeo acende-se a verde fixo.

Modo de emissão


1. Ative o Modo de emissão nas definições de transmissão no Monitor principal de alto brilho do Ronin 4D. Certifique-se de que, pelo menos, um monitor remoto está ligado e conectado ao Ronin 4D antes de ativar o Modo de emissão.
2. Ligue o monitor remoto de alta luminosidade. Toque em ●●● para aceder às Definições do sistema e, em seguida, em Definições de ligação. Selecione o Modo de emissão e o monitor irá procurar automaticamente dispositivos próximos com o Modo de emissão ativado. Toque num dispositivo para monitorizar e a visualização em direto do dispositivo correspondente será apresentada no monitor remoto. Toque no número da câmara no lado direito do ecrã para atualizar a visualização em direto ou alternar entre os dispositivos monitorizados.

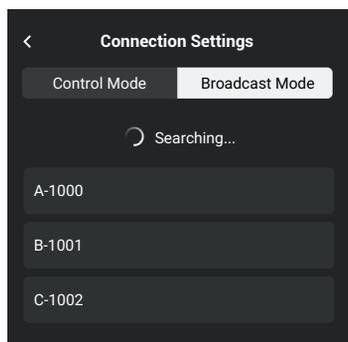


Interface de monitorização

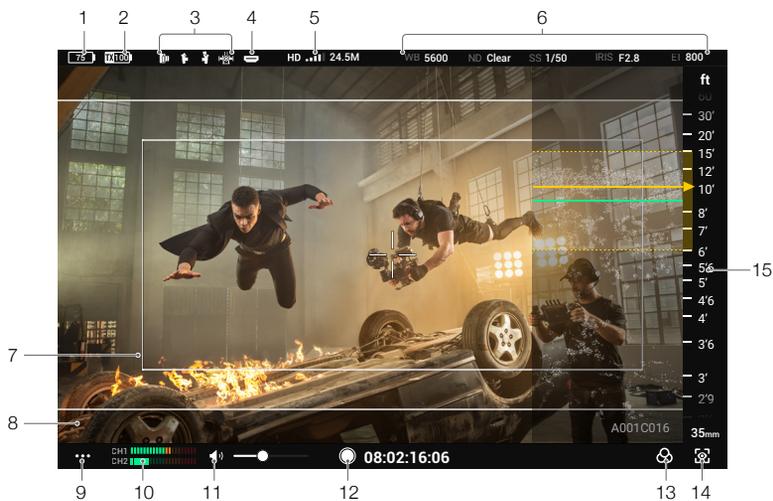

Modo de controlo

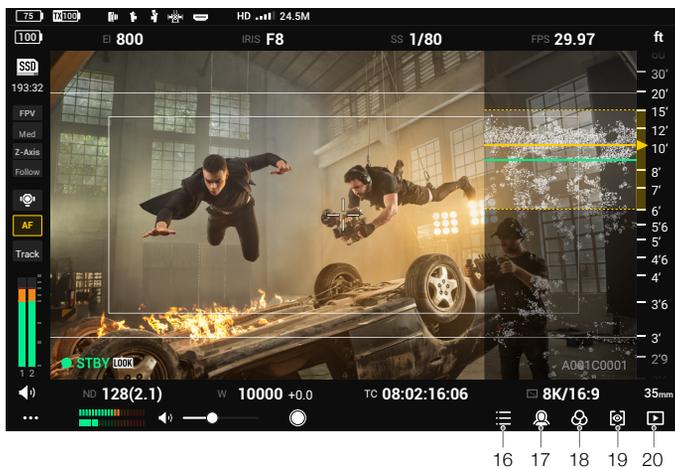

Modo de controlo de espelho ativado no Ronin 4D

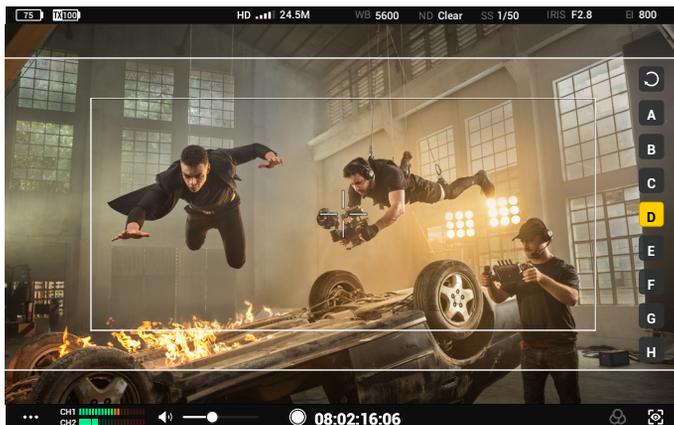

Modo de emissão

A interface varia consoante o Modo de controlo e o Modo de emissão. Segue-se uma descrição da interface para o Modo de emissão. No Modo de emissão, não é possível efetuar operações como ajustar os parâmetros de gravação e alternar a LUT.

1. Nível da bateria e tensão de alimentação externa

O nível da bateria será apresentado quando uma bateria for utilizada como fonte de alimentação, enquanto a tensão será apresentada quando for utilizada uma fonte de alimentação CC externa. O ícone da bateria ficará vermelho quando o nível da bateria for inferior a 10%. O ícone da bateria ficará quando o nível da bateria estiver criticamente baixo. Carregue a bateria imediatamente.

2. Nível da bateria TX e tensão de alimentação externa

Apresenta o nível da bateria ou a tensão de alimentação externa do dispositivo de transmissão ligado ao monitor remoto. O nível da bateria será apresentado quando uma bateria for utilizada como fonte de alimentação, enquanto a tensão será apresentada quando for utilizada uma fonte de alimentação CC externa.

3. Dispositivos de controlo remoto

Apresenta os dispositivos de controlo remoto ligados. Consulte abaixo o dispositivo correspondente a cada ícone.

- : Focagem de seguimento de três canais
- : Rodas principais
- : Pega manual esquerda
- : Pega manual direita

4. Dispositivos de entrada HDMI

Este ícone será apresentado quando a porta HDMI estiver ligada a uma fonte de vídeo.

5. Intensidade do Sinal de Transmissão de Vídeo e Taxas de Bits

Toque para introduzir as definições do canal de transmissão de vídeo para alternar entre o modo de canal, verificar a qualidade do sinal e selecionar o canal e a largura de banda de downlink.

Modo de canal: toque para alternar entre Automático e Manual.

No modo Automático, os canais com interferência forte serão evitados automaticamente e o canal com menor interferência e melhor qualidade de sinal é selecionado. No modo Manual, os utilizadores podem selecionar manualmente o canal com a melhor qualidade de sinal e largura de banda de downlink. Se o monitor remoto estiver próximo de dispositivos ligados num ambiente com interferência fraca, recomenda-se que defina a largura de banda para 40M para uma

melhor qualidade de transmissão. Se o monitor remoto estiver longe de dispositivos ligados num ambiente com interferência forte, recomenda-se que defina a largura de banda para 20M para uma distância de transmissão mais longa e melhor anti-interferência.

6. Parâmetros de gravação

Os parâmetros de gravação serão apresentados quando utilizado com o Ronin 4D, incluindo equilíbrio de brancos, ND, abertura, EI e ângulo de abertura ou velocidade do obturador (dependendo das definições do Ronin 4D). Toque para ajustar o parâmetro correspondente.

7. Zona de segurança

A zona de segurança pode ser utilizada para ajudar na composição e também para reservar espaço para informações sobrepostas antecipadamente, tais como logótipos de estações de TV e ícones de programas que têm de ser adicionados ao vídeo. Os utilizadores podem ativar ou desativar a zona de segurança e definir a relação da zona de segurança nas Definições gerais. Tenha em atenção que a relação da zona de segurança é apenas uma referência para monitorização e não irá afetar a gravação real.

8. Guia de enquadramento

Mostra o guia de enquadramento predefinido. Os utilizadores podem selecionar a relação do guia de enquadramento e a transparência nas Definições gerais. De momento, a personalização da relação do guia de enquadramento não é suportada. Tenha em atenção que a relação do guia de enquadramento é apenas uma referência para monitorização e não irá afetar a gravação atual.

9. Definições do sistema

Definições de ligação: ligue dispositivos e alterne entre o Modo de controlo e o Modo de emissão.

Definições de saída: ative ou desative o ecrã no dispositivo de saída HDMI/SDI.

Definições gerais: efetue a reposição de fábrica, ative ou desative a zona de segurança e o visor do marcador central e defina a transparência da relação do guia de enquadramento, a relação da zona de segurança, o brilho e o idioma do ecrã.

Acerca de e Ajuda: veja informações como a versão do firmware e o número de série em Acerca de e efetue a leitura do código QR para ver tutoriais em vídeo em Ajuda.

10. Nível de volume

Mostra o nível de volume atual. Verde significa que o volume é seguro, amarelo significa que se está a aproximar de estar em sobrecarga e vermelho significa que está em sobrecarga.

11. Volume de monitorização

Mova o controlo deslizante para ajustar o volume a partir da ficha de saída de áudio de 3,5 mm. O monitor remoto não tem um altifalante incorporado. Os utilizadores apenas podem monitorizar o volume utilizando a ficha de saída de áudio de 3,5 mm.

12. Botão de Gravação e Código de tempo

Toque para iniciar ou parar a gravação no Ronin 4D remotamente.

13. LUT

Toque para alternar o efeito LUT da saída de vídeo SDI e HDMI do monitor remoto ou da placa de expansão do monitor remoto para Rec.709, D-log, HLG e LOOK. Para personalizar a LUT para monitorização, defina a função para LOOK no monitor principal Ronin 4D High-Bright para a LUT personalizada importada. Consulte o manual do utilizador do Ronin 4D para obter mais informações.

14. Definições do assistente de exposição/assistente de focagem

Forma de onda LiDAR: quando ativada, os pontos de alcance dentro da área de focagem do localizador de alcance LiDAR serão apresentados à direita do ecrã numa vista de cima para baixo simplificada.



Imagem de efeito de forma de onda LiDAR

Riscas de zebra: quando ativadas, as áreas sobre-expostas na imagem serão apresentadas nas riscas de zebra. Ajuste a porcentagem do nível de zebra utilizando o controle deslizante sob a opção.



Imagem de efeito de riscas de zebra

Forma de onda: quando ativada, a parte inferior do ecrã mostrará a relação e o grau da luz e da sombra no ecrã atual com uma forma de onda.



Imagem de efeito de forma de onda

Cor falsa: quando ativada, as cores que representam os valores de exposição de diferentes objetos serão adicionadas à imagem. Ative a referência de cor falsa para apresentar o gráfico de cor falsa na parte inferior do ecrã.



Imagem de efeito de cor falsa

Pico de focagem: quando ativado, os utilizadores podem definir a cor de exibição e a percentagem para o pico de cor ou a percentagem para o pico de abertura.

15. Leituras MF

Estas são apresentadas para ajudar a focar quando é utilizada a focagem do seguimento de três canais DJI. A profundidade de campo (área dentro das linhas tracejadas amarelas) pode ser apresentada nas leituras de MF e na forma de onda LIDAR quando o valor da abertura é lido.

Quando o Modo de controlo de espelho é ativado no monitor principal do Ronin 4D, os utilizadores podem aceder à vista em direto completa do monitor principal do Ronin 4D no monitor remoto e ajustar os parâmetros. As operações de toque na visualização em direto são as mesmas que as do monitor principal do Ronin 4D. Os ícones abaixo correspondem aos botões físicos no monitor principal do Ronin 4D. Toque nos ícones no ecrã para executar as mesmas funções dos botões.

16. Botão Início

Toque para entrar no ecrã do menu.

17. Botão de pico de focagem

Toque para ativar ou desativar a visualização da assistência de focagem. A função está definida para Pico de focagem por predefinição. Vá para o menu, selecione Ecrã e depois Assistente de focagem e defina a função do botão PICO para Forma de onda LiDAR e Foco Mag. A função do ícone no ecrã do monitor remoto será atualizada em conformidade.

18. Botão LUT

Toque para ativar ou desativar o ecrã LUT. As LUT são personalizáveis. Vá para o menu e selecione Ecrã e depois LOOK para definir LOOK como uma LUT personalizada importada. Consulte a secção LOOK no Manual do utilizador do Ronin 4D para obter mais informações.

19. Botão EXP

Toque para ativar ou desativar o ecrã de exposição. A funcionalidade suporta riscas de zebra, forma de onda e cor falsa. Vá para o menu e selecione Ecrã e depois Assistente de exposição para aplicar as definições.

20. Botão de reprodução

Toque para aceder à reprodução e reproduzir o último vídeo gravado.

Apêndice

Atualização de firmware

Atualize o monitor utilizando o software DJI Assistant 2 (série Ronin).

1. Ligue o dispositivo e conecte-o a um computador com um cabo USB-C.
2. Inicie o DJI Assistant 2 (série Ronin) e inicie sessão numa conta DJI.
3. Selecione o dispositivo e clique em Atualizar firmware no lado esquerdo do ecrã.
4. Selecione a versão de firmware.
5. O firmware será transferido e atualizado automaticamente.
6. O dispositivo será reiniciado automaticamente após a atualização do firmware estar concluída.


Especificações

Modelo	RXD2
Peso	Caixa para monitor remoto incluída: 768 g Caixa do monitor remoto excluída: 496 g
Dimensões	Caixa para monitor remoto incluída: 214×52×166 mm (C×L×A) Caixa para monitor remoto incluída: 184×26×158 mm (C×L×A)
Resolução do ecrã tátil	1920×1200
Brilho do ecrã tátil	1500 cd/m ²
Sistema de transmissão de vídeo	O3 Pro
Qualidade de visualização ao vivo	1080p 60fps
Largura de banda de comunicação	Máximo 40 MHz
Distância máxima de transmissão (desobstruída, sem interferências)	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC)
Formato de codificação de vídeo	H.264
Taxa de bits máxima	50 Mbps
Latência	68 ms (1080 p 60 fps), 100 ms (1080 p 24 fps)
Frequência de funcionamento*	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,150 - 5,250 GHz, 5,250 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Potência de emissão do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 23 dBm (SRRC)
Baterias suportadas	Bateria inteligente WB37, bateria da série NP-F
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)

* Devido aos regulamentos locais, as frequências de 5,1/5,2/5,8 GHz são proibidas em alguns países e as frequências de 5,1/5,2 GHz só podem ser utilizadas em espaços interiores em alguns países. As frequências de 5,600-5,650 GHz não são utilizadas.

Montagem da cobertura do monitor remoto

Desdobre a cobertura do monitor remoto, passe o Velcro na cobertura através dos orifícios de montagem na caixa do monitor remoto, conforme ilustrado, e fixe o Velcro firmemente.

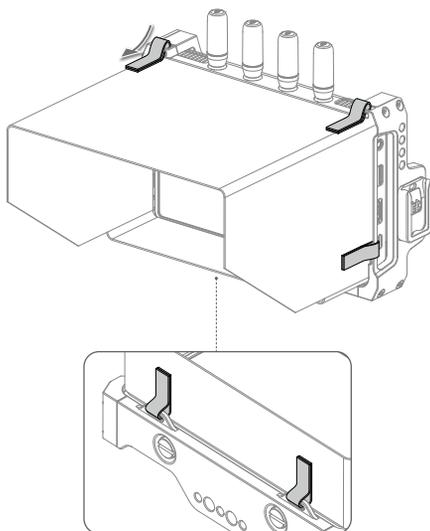


Отказ от ответственности и предупреждение

Внимательно ознакомьтесь с данным документом и правилами техники безопасности перед использованием продукта.

Введение

Технология передачи изображения O3 Pro от DJI обеспечивает возможность беспроводного подключения удаленного монитора высокой яркости DJI™ к Ronin 4D при использовании видеопередатчика 4D Ronin. Монитор позволяет управлять камерой на расстоянии при помощи предпросмотра. Расширяющую пластину можно установить на монитор, чтобы добавить входы DC и CAN, а также HDMI и SDI. Гнезда для рукояток на защитном корпусе монитора можно использовать для установки рукояток для удаленного управления. Удаленный монитор поддерживает аккумуляторы WB37 DJI, а также аккумуляторы серии NP-F, если используется адаптер аккумулятора NP-F.

Общий вид

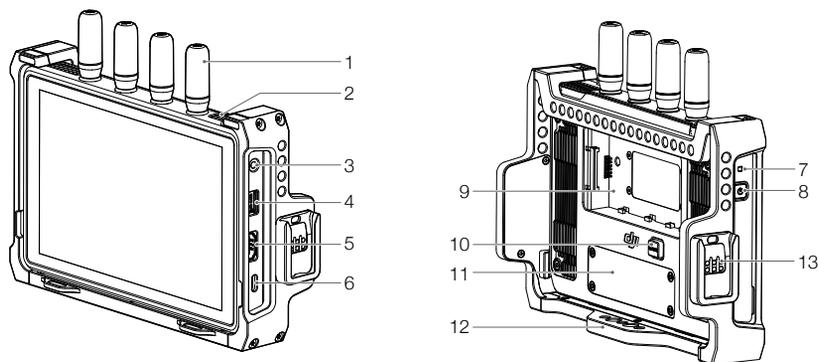

1. Съемные антенны
2. Вентиляционные отверстия
3. Аудиовыход 3,5 мм
Отслеживает звук, записанный Ronin 4D, при подключении устройства для мониторинга. Аудиовыход синхронизируется с аудиовходом, установленным в настройках Ronin 4D.
4. Слот для карты памяти microSD
Слот поддерживает карту памяти microSD до 512 Гбайт. При использовании Ronin 4D удаленный монитор может записывать прокси-файлы на карту памяти microSD и воспроизводить их независимо от Ronin 4D. Функции записи и воспроизведения будут поддерживаться позже с помощью обновлений ПО удаленного монитора. Для получения актуальной информации обратитесь к пояснительной записке на официальном веб-сайте DJI.
5. Порт HDMI
Удаленный монитор может использоваться в качестве независимого монитора, если он не используется с видеопередатчиком. Входной видеосигнал может быть получен через порт HDMI; доступны настройки направляющей кадра и зоны безопасности,

вспомогательные инструменты экспозиции и фокуса. Поддержка входа HDMI появится позже, с обновлением ПО удаленного монитора. Для получения актуальной информации обратитесь к пояснительной записке на официальном веб-сайте DJI.

6. Порт USB-C

Подключитесь к ПО DJI Assistant 2 (серия Ronin) с помощью кабеля USB-C для активации устройства и обновления ПО.

7. Индикатор питания

Индикатор загорается при включении и гаснет при выключении.

8. Кнопка питания

Нажмите один раз для включения. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить. Когда устройство включено, нажмите кнопку питания один раз, чтобы заблокировать сенсорный экран; при этом все действия, совершаемые с его помощью, будут недоступны. Нажмите еще раз, чтобы разблокировать сенсорный экран.

9. Аккумуляторный отсек

Аккумулятор Intelligent Battery WB37 используется для питания по умолчанию. Аккумуляторы серии NP-F могут использоваться для питания, если установлен адаптер NP-F.

10. Кнопка отсоединения аккумулятора WB37

11. Крышка для разъема расширяющей пластины


Расположенный под крышкой разъем расширяющей пластины используется для установки расширяющей пластины удаленного монитора, чтобы получить возможность расширения входов DC и CAN, а также выходов HDMI и SDI.

12. Защитный корпус

На защитный корпус могут быть установлены аксессуары с помощью 1/4-дюймовых и 1/8-дюймовых отверстий для винтов, а также гнезда для рукоятки (13 на обзорной иллюстрации).

Установка/снятие аккумулятора

1. Установите аккумулятор WB37 в аккумуляторный отсек и нажмите на него, чтобы вставить до упора. Убедитесь, что кнопка отсоединения аккумулятора WB37 выскочила, показывая, что аккумулятор надежно установлен.


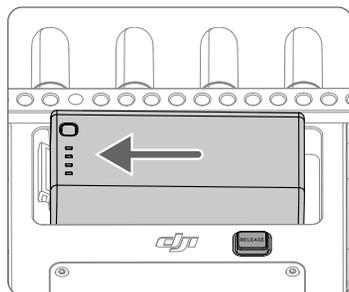


Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения аккумулятора WB37 и протолкните аккумулятор в противоположном направлении, чтобы снять его.

 При использовании аккумулятора WB37 убедитесь, что он находится в диапазоне рабочих температур. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать или прокалывать аккумулятор. Это может привести к течи, возгоранию или взрыву. Более подробная информация приведена в Инструкции по технике безопасности аккумулятора WB37 Intelligent Battery.

 Для зарядки аккумуляторов WB37 используйте зарядный концентратор WB37 (USB-C). Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя зарядного концентратора для аккумуляторов WB37 (USB-C).

2. При использовании аккумуляторов серии NP-F удалите четыре винта с потайными головками M2×5 в задней части удаленного монитора, установите адаптер для аккумуляторов NP-F в аккумуляторный отсек и затяните четыре торцевых винта M2×6. Установите аккумулятор в аккумуляторный отсек так, чтобы он примкнул к коннектору. Убедитесь, что кнопка отсоединения аккумулятора NP-F выскочила, показывая, что аккумулятор надежно установлен.

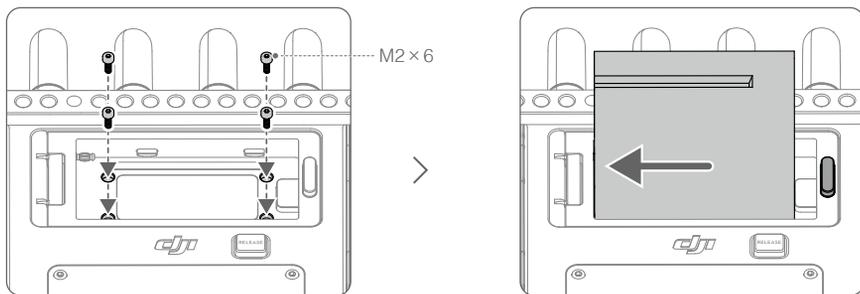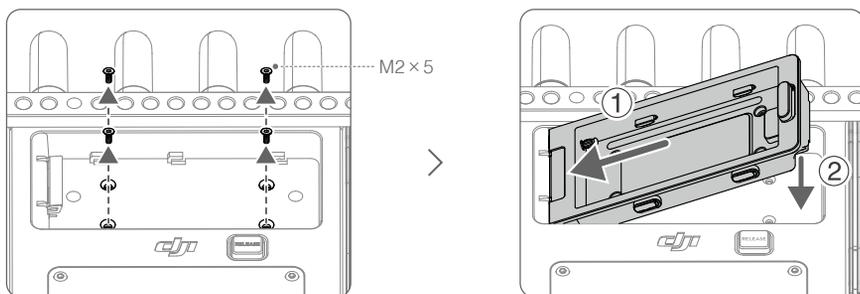

Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения аккумулятора на адаптере для аккумулятора и протолкните аккумулятор в противоположном направлении, чтобы снять его.

Активация

При первом использовании удаленного монитора его необходимо активировать. Включите монитор и подключите его к компьютеру. Запустите DJI Assistant 2 (серия Ronin), нажмите на значок соответствующего устройства и следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать устройство. Скачайте ПО по ссылке:

<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-ronin-series>

 Убедитесь, что подключили устройство к ПО DJI Assistant 2 и выполните вход, используя данные вашей учетной записи DJI. Проверьте, правильно ли распознано устройство, если оно используется в стране или регионе, отличном от региона активации.


Сопряжение

Монитор и видеопередатчик должны быть сопряжены перед использованием. Перед сопряжением убедитесь, что видеопередатчик установлен на совместимое устройство. Система видеопередачи удаленного монитора работает в режиме управления или в телевещательном режиме, которые используют различные методы сопряжения.

RU

Режим управления

1. Включите удаленный монитор. Коснитесь ●●● для перехода в «Настройки системы», а затем в «Настройки подключения». Выберите «Режим управления», установите монитор как «Контрольный монитор А» или «Контрольный монитор В», коснитесь «Сопряжение с монитором А/В», чтобы перейти в состояние сопряжения.

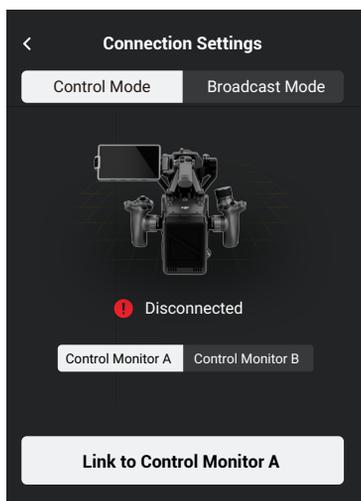


2. Чтобы начать сопряжение, удерживайте кнопку сопряжения на видеопередатчике или перейдите в меню на главном мониторе высокой яркости Ronin 4D, коснитесь «Передача», а затем «Сопряжение устройства». Индикатор статуса сопряжения на

видеопередатчике начнет поочередно мигать красным и зеленым. Это означает, что идет сопряжение устройства.


3. После завершения сопряжения на удаленном мониторе отобразится состояние подключения, контрольный монитор A/B на главном мониторе Ronin 4D перейдет в состояние подключения, а индикатор статуса сопряжения на видеопередатчике загорится зеленым.

Телевещательный режим


1. Активируйте телевещательный режим в настройках передачи на главном мониторе высокой яркости Ronin 4D. Перед активацией телевещательного режима убедитесь, что хотя бы один удаленный монитор включен и подключен к Ronin 4D.
2. Включите удаленный монитор высокой яркости. Коснитесь ●●● для перехода в «Настройки системы», а затем в «Настройки подключения». Выберите «Телевещательный режим», и монитор автоматически начнет поиск расположенных неподалеку устройств с включенным телевещательным режимом. Коснитесь устройства, которым вы хотите управлять, и на удаленном мониторе будет отображаться трансляция в реальном времени с соответствующего устройства. Коснитесь номера камеры на правой стороне экрана, чтобы обновить трансляцию или переключиться на другое управляемое устройство.

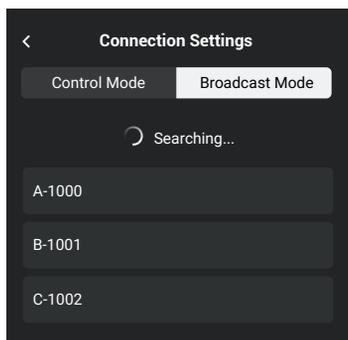


Интерфейс мониторинга

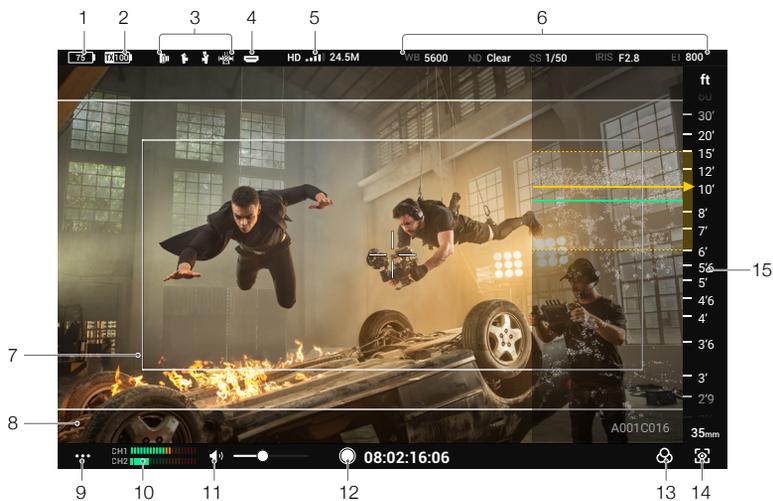

Режим управления

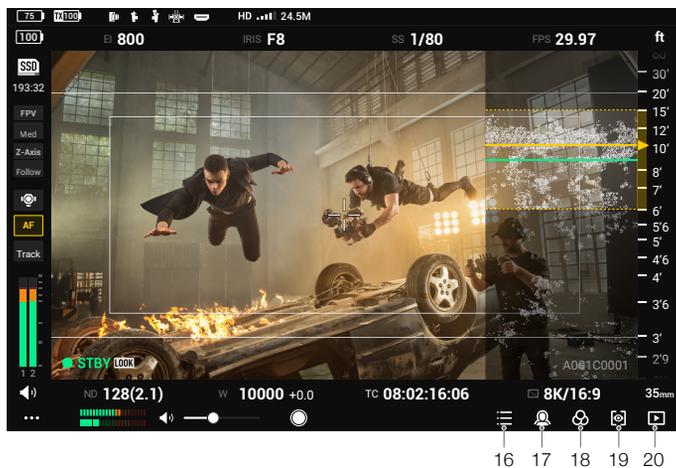

На Ronin 4D активирован зеркальный режим управления

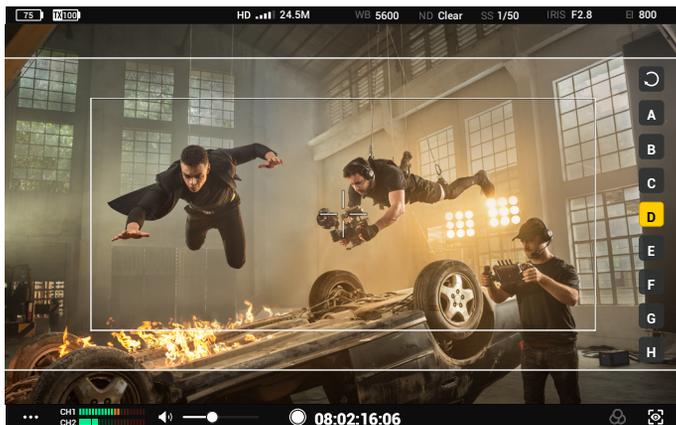

Телевещательный режим

В режиме управления и в телевещательном режиме интерфейс отличается. Ниже представлено описание интерфейса для режима управления. В телевещательном режиме не могут быть произведены такие действия, как изменение параметров записи и переключение LUT.

1. Уровень заряда аккумулятора и напряжение внешнего источника питания

При питании от аккумулятора отображается уровень заряда аккумулятора, а при питании от внешнего источника постоянного тока отображается его напряжение. Значок аккумулятора загорается красным , когда уровень заряда аккумулятора снижается до 10%. Этот значок аккумулятора  означает, что уровень заряда аккумулятора критически низок. Незамедлительно зарядите аккумулятор.

2. Уровень заряда аккумулятора TX и напряжение внешнего источника питания

Отображает уровень заряда аккумулятора или напряжение внешнего источника питания передающего устройства, подключенного к удаленному монитору. При питании от аккумулятора отображается уровень заряда аккумулятора, а при питании от внешнего источника постоянного тока отображается его напряжение.

3. Устройства удаленного управления

Отображает подключенные устройства удаленного управления. Каждый из представленных ниже значков соответствует одному из устройств.



: трехканальная система фоллоу-фокус DJI



: Master Wheels



: левая рукоятка



: правая рукоятка

4. Устройства ввода HDMI

Этот значок появляется при подключении порта HDMI к источнику видео.

5. Мощность сигнала и битрейт видеопередачи

Коснитесь, чтобы войти в настройки канала видеопередачи для переключения режима канала, проверки качества сигнала, а также выбора канала и пропускной способности нисходящего канала.

Режим канала: коснитесь, чтобы переключиться между автоматическим и ручным режимами.

В автоматическом режиме каналы с сильными помехами будут избегаться автоматически; будут выбираться каналы с наименьшим уровнем помех и наивысшим качеством сигнала.

В ручном режиме пользователи могут вручную выбрать канал с наивысшим качеством сигнала и пропускной способностью нисходящего канала. Если удаленный монитор находится рядом с подключенными устройствами в среде с низким уровнем помех, для получения наилучшего качества рекомендуется установить пропускную способность на 40М. Если удаленный монитор находится далеко от подключенных устройств в среде с сильными помехами, для увеличения дальности передачи сигнала и защиты от помех рекомендуется установить пропускную способность на 20М.

6. Параметры записи

При использовании с Ronin 4D отображаются следующие, а также другие параметры записи: баланс белого, нейтральная плотность, диафрагма, EI и угол диафрагмы или выдержка (в зависимости от настроек Ronin 4D). Коснитесь параметра, который вы хотите изменить.

7. Безопасная область

Безопасную область можно использовать при построении кадра, а также для заблаговременного резервирования места под дополнительную информацию, которую необходимо добавить к видео, например логотипы ТВ-станций и значки программ. Пользователи могут активировать или деактивировать безопасную область и установить соотношение ее сторон в общих настройках. Обратите внимание, что соотношение сторон безопасной области — лишь референс для мониторинга, оно не влияет на саму запись.

8. Направляющие кадра

Отображает заранее установленные направляющие кадра. Пользователи могут выбрать соотношение и прозрачность направляющих кадра в общих настройках. В данный момент персональные настройки соотношения направляющих кадра не поддерживаются. Обратите внимание, что соотношение направляющих кадра — лишь референс для мониторинга, оно не влияет на саму запись.

9. Настройки системы

Настройки подключения: подключайте устройства и переключайтесь между режимом управления и телеведущим режимом.

Настройки выхода: включение или выключение отображения экранного индикатора на выходном устройстве HDMI/SDI.

Общие настройки: сброс настроек до заводских, включение или выключение отображения безопасной области и центрального маркера, установка соотношения и прозрачности направляющих кадра, соотношения сторон безопасной области, яркости и языка экрана.

Сведения об устройстве и помощь: ознакомьтесь с такой информацией, как версия ПО и серийный номер, в разделе «Сведения об устройстве», и отсканируйте QR-код для просмотра учебных видеороликов в разделе «Помощь».

10. Уровень громкости

Отображает текущий уровень громкости. Зеленый цвет означает безопасный уровень громкости, желтый означает, что уровень приближается к предельному, а красный — перегрузки.

11. Монитор громкости

Передвиньте ползунок, чтобы отрегулировать громкость аудиовыхода 3,5 мм. Удаленный монитор не оснащен встроенным динамиком. Пользователи могут контролировать громкость только с помощью аудиовыхода 3,5 мм.

12. Кнопка записи и адресно-временной код

Коснитесь, чтобы начать или остановить запись на Ronin 4D удаленно.


13. LUT

Коснитесь, чтобы переключить эффект LUT видеовыхода SDI и HDMI с удаленного

монитора или расширяющей пластины удаленного монитора на Rec.709, D-log, HLG и LOOK. Чтобы настроить LUT для мониторинга, на главном мониторе высокой яркости Ronin 4D укажите в качестве функции для LOOK импортированную LUT пользователя. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя Ronin 4D.

14. Настройки вспомогательных инструментов экспозиции/фокуса

График сигнала лидара: когда эта функция включена, точки фокусировки в области фокусировки лазерного дальномера лидара будут отображаться в правой части экрана в упрощенном виде сверху вниз.

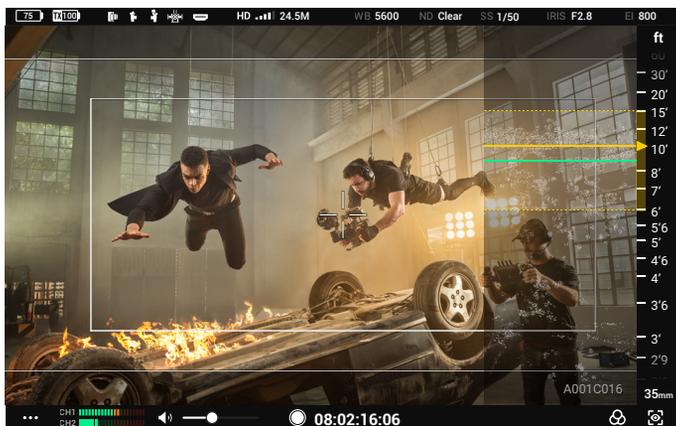

Изображение эффекта «График сигнала лидара»

Полоски зебры: когда эта функция включена, пересвеченные области изображения будут отображаться в виде черно-белых полосок. Вы можете изменить процентное представление уровня полос зебры с помощью ползунка.



Изображение эффекта «Полоски зебры»

График сигнала: когда эта функция включена, в нижней части экрана в виде графика будет показано соотношение и уровень света и тени текущего изображения.



Изображение эффекта «График сигнала»

Условный цвет: когда эта функция включена, в изображение будут добавлены цвета, представляющие значения экспозиции различных объектов. Активируйте референс условного цвета для отображения диаграммы условного цвета в нижней части экрана.



Изображение эффекта «Условный цвет»

Подсветка фокуса: когда эта функция включена, пользователи могут установить цвет и процентное значение для подсветки фокуса или подсветки диафрагмы.

15. Данные MF

Отображаются только для помощи при фокусировке, когда используется трехканальная система фоллоу-фокус DJI. После считывания значения диафрагмы глубина резкости (область в пределах желтой прерывистой линии) может отображаться на данных MF и на графике сигнала лидара.

При активации зеркального режима управления на главном мониторе Ronin 4D пользователи могут получить на удаленном мониторе доступ к полному виду с главного монитора Ronin 4D в реальном времени и регулировать параметры. Действия с сенсорным экраном в режиме предпросмотра в реальном времени те же, что и на главном мониторе Ronin 4D. Представленные ниже значки соотносятся с физическими кнопками на главном мониторе Ronin 4D. Коснитесь значков на экране для выполнения тех же функций кнопок.

16. Кнопка «Главная»

Коснитесь для перехода к экрану меню.

17. Кнопка подсветки фокуса

Коснитесь для включения или выключения экрана помощника фокусировки. Функция по умолчанию установлена на «Подсветка фокуса». Перейдите в меню, выберите «Дисплей», затем «Вспомогательные инструменты фокусировки» и установите функцию кнопки РЕАК на «График сигнала лидара» и «Фокусирующая лупа». Функция значка на экране удаленного монитора будет обновлена соответственно.

18. Кнопка LUT

Коснитесь, чтобы включить или выключить LUT. LUT настраиваемы. Перейдите в меню и выберите «Дисплей», затем «LOOK», чтобы указать в качестве функции для LOOK импортированную LUT пользователя. Для получения дополнительной информации см. раздел «LOOK» в руководстве пользователя Ronin 4D.

19. Кнопка EXP

Коснитесь, чтобы включить или выключить отображение экспозиции. Функция поддерживает режимы «Полоски зебры», «График сигнала» и «Условный цвет». Перейдите в меню и выберите «Дисплей», затем «Вспомогательные инструменты экспозиции» для применения настроек.

20. Кнопка воспроизведения

Коснитесь, чтобы открыть меню воспроизведения и выбрать последнее записанное видео.

Приложение

Обновление ПО

Обновите монитор с помощью ПО DJI Assistant 2 (серия Ronin).


1. Включите устройство и подсоедините его к компьютеру с помощью кабеля USB-C.
2. Запустите DJI Assistant 2 (серия Ronin) и войдите в учетную запись DJI.
3. Выберите устройство и нажмите «Обновить ПО» с левой стороны экрана.
4. Выберите версию ПО.
5. ПО будет автоматически загружено и обновлено.
6. Устройство автоматически выполнит перезагрузку после обновления ПО.

Технические характеристики

Модель	RXD2
Масса	С защитным корпусом удаленного монитора: 768 г Без защитного корпуса удаленного монитора: 496 г
Размеры	С защитным корпусом удаленного монитора: 214 × 52 × 166 мм (Д×Ш×В) Без защитного корпуса удаленного монитора: 184×26×158 мм (Д×Ш×В)
Разрешение сенсорного экрана	1920×1200
Яркость сенсорного экрана	1500 кд/м ²
Система передачи изображения	O3 Pro
Качество трансляции	1080p со скоростью 60 кадров/с
Полоса пропускания систем связи	Макс. 40 МГц
Макс. дальность передачи сигнала (при отсутствии препятствий и помех)	6 км (FCC), 4 км (CE/SRRC/MIC)
Формат кодирования видео	H.264
Макс. битрейт	50 Мбит/с
Задержка сигнала	68 мс (1080p со скоростью 60 кадров/с), 100 мс (1080p со скоростью 24 кадра/с)
Диапазон рабочих частот	2,4000–2,4835 ГГц
Мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)
Совместимые аккумуляторы	Аккумулятор Intelligent Battery WB37, аккумулятор серии NP-F
Диапазон рабочих температур	от –10 до 40 °С

Установка козырька удаленного монитора

Разложите козырек удаленного монитора, проденьте застёжки Velcro на козырьке через монтажные отверстия на защитном корпусе удаленного монитора, как показано на рисунке, и надёжно закрепите застёжки.

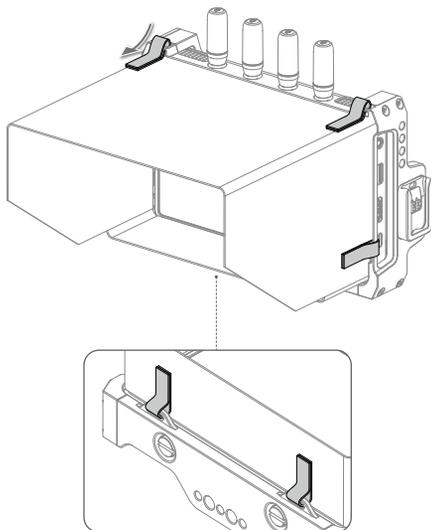

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity

Product name: DJI High-Bright Remote Monitor

Model Number: RX2

Responsible Party: DJI Technology, Inc.

Responsible Party Address: 201 S. Victoria Blvd., Burbank, CA 91502

Website: www.dji.com

We, DJI Technology, Inc., being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue, and the highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

ISED Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils sans licence. L'exploitation de cet appareil est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Le dispositif portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par le développement réglementaire DURABLE.

No operation is permitted for the frequency "5600-5650MHz".
No license operation is permitted for the frequency "5600-5650MHz".
These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit as appropriate.

The gain maximal d'antenne permise (pour les dispositifs utilisant la bande 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz, 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifique pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

注意：
應避免影響附近雷達系統之操作。
應避免指向性天線只將應用於固定式點對點系統。
使用指向性天線會損害視力。

注意事項：

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。



EU Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI High-Bright Remote Monitor) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance
EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI High-Bright Remote Monitor) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.

A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance
Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. por la presente declara que este dispositivo (DJI High-Bright Remote Monitor) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji.com/euro-compliance
Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-veklaring van overeenstemming: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat (DJI High-Bright Remote Monitor) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

De EU-veklaring van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance
Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. declara, através deste documento, que este dispositivo (DJI High-Bright Remote Monitor) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance
Endereço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. dichiara che il presente dispositivo (DJI High-Bright Remote Monitor) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/UE.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo www.dji.com/euro-compliance
Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE: Par la présente, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. déclare que cet appareil (DJI High-Bright Remote Monitor) est conforme aux principes exigés et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/UE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance
Adresse de contact pour l'UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL
N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des interférences qui peuvent produire des interférences

• Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

Éloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
Éloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour le membre.

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des RX02: DAS tronc: 0.02 W/kg
EU-Compliance: Hieml! erklärt SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät (DJI High-Bright Remote Monitor) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/ES entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dji.com/euro-compliance
Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на ЕС: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство (DJI High-Bright Remote Monitor) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Копие от декларацията за съответствие на ЕС ще намерите онлайн на адрес www.dji.com/euro-compliance
Адрес за контакт за ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení (DJI High-Bright Remote Monitor) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici online na webu www.dji.com/euro-compliance
Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-oversenstemmeliseerklæring: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. erklærer hermed, at denne enhed (DJI High-Bright Remote Monitor) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EF.

Der er en kopi af EU-oversenstemmeliseerklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance
EU-kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: Η SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. δήλωσε το παρόντος προϊόν (DJI High-Bright Remote Monitor) ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.dji.com/euro-compliance
Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

EU vastavastavõtteavaldus: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ei seadnud, et see seade (DJI High-Bright Remote Monitor) on kooskõlas direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetega.

EU vastavastavõtteavalduse koopia on kättesaadav veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance
Kontaktadress EUs: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

Præmisdel af atklæringens ES rekvirativs Bemødning: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd.'s tvirtina, kan disse præmisdel (DJI High-Bright Remote Monitor) atklæring præcisere 2014/53/ES direktivets væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EF.

Der er en kopi af EU-oversenstemmeliseerklæringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance
ES kontakliniens adresse: „DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany (Vokietis)“

ES atbilstības paziņojums: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. ir šādi apliecināta, ka šis ierīce (DJI High-Bright Remote Monitor) atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārējām

部件名称	有害物质						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
线路板	x	o	o	o	o	o	o
外壳	x	o	o	o	o	o	o
液晶屏	x	o	o	o	o	o	o
金属部件 (铜合金)	x	o	o	o	o	o	o
内部线材	x	o	o	o	o	o	o
其他配件	x	o	o	o	o	o	o

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 x: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合 GB/T 26572 规定的限量要求。
 o: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品符合欧盟 RoHS 指令环保要求)



RoHS Compliance Notice
"RoHS 무선설비는 유해 물질 6종(납, 수은, 카드뮴, 크롬 6가, 폴리브로민화합물, 폴리브로민화디옥신)을 사용하지 않으며, 유해 물질 6종(납, 수은, 카드뮴, 크롬 6가, 폴리브로민화합물, 폴리브로민화디옥신)을 사용하지 않습니다."

NCC Compliance Notice
取得特種輸送之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更发射之性質及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有上述行為時，應即停止使用，並改裝符合電波防護標準時方得繼續使用。前述各款係指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信工業、科學及醫療用電波防護性之電機設備之干之。

bővebb információknak.

ES általános deklarációs kópia, pleasejara telkessávet vnetno www.dji.com/euro-compliance
ES kontaktadresa: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vácija

EU-n vaalimustenukaiusavakutuks: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. Imollat tainn, että tainn lattu (DJI High-Bright Remote Monitor) on direktivän 2014/53/EU olemlaisten vaalimustien jua muiden assaavakuitien etin mukainen. Kopia EU:n vaalimustenukaiusavakutuksista on saatavana verkossa osoitteessa www.dji.com/euro-compliance
Yhteistyökumppanit: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

RATEAS Conformita on AE: Dearsharhinon SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. Iles suo go www.dji.com/euro-compliance (DJI High-Bright Remote Monitor) de rir on goaspangias riastannan aqius na bifloridaha abhartha olio sa Teor 2014/53/AE.
Ta copo de Dearshu Comreñmacha on AE ar far lin aqo na www.dji.com/euro-compliance
Socidán Iteagmairia sen AE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-lappazari ta Konformita ta UE: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. Iteawhik tidkikera li ma' d'apazari ta Konformita ta UE High-Bright Remote Monitor) huva konformi marnekviti esenzalju a ma' dispozisjonijer relevanti olva tar-Diretiva 2014/53/AE.
Kopja ta Deklarazjoni ta' Konformita ta UE hija disponibbli onlinejn fis- www.dji.com/euro-compliance

Indirizz ta' kuntant ta' UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Deklarazija UE de conformitate: Prin prezenta, SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. dectarã faptul cã acest dispozitiv (DJI High-Bright Remote Monitor) este conform cu cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
Un exemplar al Declarației UE de conformitate este disponibil online, la adresa www.dji.com/euro-compliance

Adresa de contact pentru UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Izjava EU o skladnosti: Družba SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. izjavlja, da ta naprava (DJI High-Bright Remote Monitor) ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU.
Kopija izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni na www.dji.com/euro-compliance
Kontaktirajte naslov: EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemčija

EU Izjava o skladnosti: Tivrtka SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. izjavjuje da je ovaj uređaj (DJI High-Bright Remote Monitor) izradan u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kopija EU Izjave o skladnosti dostupna je na mrežnoj stranici www.dji.com/euro-compliance
Kontaktirajte EU kontakt: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Njemačka

Vyhlašení o zhode EU: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. tímto vyhlasuje, ze toto zarizeni (DJI High-Bright Remote Monitor) je zhode so zakladnymi podavkami a dalšimi relevantnymi ustanoveniami smernice 2014/53/EU.
Kopiu tohoto vyhlaseni a zhode EU je moznost online na www.dji.com/euro-compliance
Kontaktirajte adresu: EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Nemecko

Deklaracja zgodności UE: Firma SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. niniejszym oświadczaj, że przedmiotowe urządzenie (DJI High-Bright Remote Monitor) jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Kopię deklaracji zgodności UE można znaleźć w Internecie na stronie www.dji.com/euro-compliance

Adresa de contactu în UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Niemcy

EU megjelölési nyilatkozat: A DJI Osmo Technology Co., Ltd. ezúton megjelöi, hogy ez az eszköz (DJI High-Bright Remote Monitor) megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseknek.
Az EU megjelölési nyilatkozat másolata elérhető a www.dji.com/euro-compliance oldalon
EU kapcsolattartó: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Németország

EU-förskäran om efterlevnad: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. härmed förklarar att denna enhet (DJI High-Bright Remote Monitor) uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.
En kopia av EU-förskäran om efterlevnad finns att tillgå online på adressen www.dji.com/euro-compliance
Kontaktadress: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Yfirringun um Yigrni við reglur ESB: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. lýsir hér með yfir að þetta tækni (DJI High-Bright Remote Monitor) hilt mikilvægum kröfum og öðrum viðgáandi ákvæðum tiskipunar 2014/53/ESB.
Nálágst má finna á ESB-samnefnyfirringunni á netinu www.dji.com/euro-compliance
Heimfangstfang: ESB-tengiliður: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

AB Yulgunkı Beyan: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. bu belge le bu cihazın (DJI High-Bright Remote Monitor) temel gerekliliklere ve 2014/53/EU sayılı Direktifin diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
AB Yulgunkı Beyanları burda www.dji.com/euro-compliance adresinden çevrim içi olarak ulaşabilirsiniz.

AB için iletişim adresi: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Almanya

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to the designated collecting point or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektró-Ágérátek dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind verpflichtet, die den Sammelstellen verantwortungsvoll, durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos no pueden clasificarse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estamos contribuyendo a reciclar valiosos materiales primos y al tratamiento de sustancias tóxicas.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels, ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. L'incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso i punti di raccolta pubblici è gratuito. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuite al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

Miljøvennlig behandling af søren

De gamle elektriske apparater må ikke blive smidt sammen med det restaffald, men må smides adskilt ved et særligt opbevaringspunkt. Afvoeren via det gemeentelike inzeamupnt is gratis for partikulæren. De egeren av oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op deze of vergelijkbare inzamepunten. Met deze kleine persoonlijke inspanning levert u een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminarea ecologica

Os aparatos eléctricos antiguos no poden ser eliminados juntamente con os materiais residuais. Tím de ser eliminados separadamente. A eliminación no punto de recolla pública através de entidades particulares é gratuíta. É responsabilidade do propietario de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de recolla similares, ou a pontos de recolla similares. Com este pequeno esforço pessoal, contribuí para o reciclado de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias tóxicas.

Изохранене с оглед опазване на околната среда

Старите електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а трябва да бъдат изхвърляни отделно. Изхвърлянето трябва да се извършва на открито или в близост до близост. Собственикът на старите уреди е отговорен за отвозенето на уредите до тези или до подобни събирателни пунктове. С това малко собствено усилие допринасяте за рециклирането на ценни суровини и за обработката на токсични вещества.

Ökologicky setravné likvidace

Starší elektrické přístroje nelze likvidovat spolu se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidovány samostatně. Likvidace na komunálních sběrných místech prostřednictvím soukromých osob je bezplatná. Vlastník starých zařízení odpovídá za to, že je donese do těchto sběrných míst nebo do obdobných sběrných míst. Tímto můžete přispět k recyklaci hodnotných surovin a zpracování toxických látek.

Miljøvennlig bortskaffelse

Gamle elektriske apparater skal ikke bortskaffes sammen med restaffald, men skal bortskaffes separat. Bortskaffelse på et fælles indsamlingssted er gratis for privatpersoner. Ejere af gamle apparater er ansvarlige for at bringe apparater hen til disse indsamlingssteder eller til lignende indsamlingssteder. Med denne lille personlige indsats bidrager du til genanvendelse af værdifulde råvarer og behandling af giftige stoffer.

Απορρίψτε φιλικά προς το περιβάλλον

Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με τα υπολειμμένα απόβλητα, αλλά να απορριφθούν χωριστά. Η απορρίψση πρέπει να γίνεται σε ειδικούς χώρους ή κοντά σε αυτούς. Ο κάτοχος παλιών συσκευών είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των συσκευών σε αυτού ή παρόμοια σημεία συλλογής. Μετά τη στοιχειώδη και προσβάσιμη, συμβάλλετε στην ανακύκλιση πολύτιμων πρώτων υλών και τη επεξεργασία των τοξικών υφιστά.

Keesekkonastitık kasutuseel hõivamine

Vana elektrilise seadme ei saa hävitada koos jäätmega, vaid tuleb koguaga ja kasutuseel hõivada eraldi. Kohaliku kogumispunkti elektroonikaavastuste kogumispunkti on ärandamine tasuta. Vanade seadmete salvestuse või samastesse kogumispunktidesse toimetamise eest vastutavad kasutajad iseendad. Selle väikesel pingel panustate alati kaasa väärtuslike toorme kogumisele ja nende jäätmete töötlemisele.

Utilizavimas nenekiant aplinkai

Seny elektrinį prietaisų negalima išmesti kartu su buitiniams atliekamis; juos būtina utilizuoti atskirai. Tokių prietaisų utilizavimas per komunalinius atliekų surinkimo punktus yra nemokamas. Elektroninį prietaisų surinkimo užlopusius prietaisus privačių produktų atliekamais arba analogniškiu atliekų surinkimo punktu. Tokiu būdu, įdėjus nedidelį pastangų, prisidate prie vertingų medžiagų perdavimo ir aplinkos apsaugano nuo toksinių medžiagų.

Videi draudzīga atkritumu likvidācija

Viecas elektriskās ierīces nedrīkst likvidēt kopā ar pārējiem atkritumiem, bet tās jādāvā atsevišķi. Privatpersonām atliekās likvidācija komunālajās savākšanas punktos ir bez maksas. Veco ierīču patērētājs ir atbildīgs par to, lai nogādātu šajos savākšanas punktos vai līdzīgos savākšanas punktos. Ar šīm nelielām personiskajām pūlēm jūs veicināt vērtīgu izstrādātāju pārstrādi un toksisko veļu apstrādi.

Hattivittinen ympäristövastuullisuus

Vanha sähkölaite ei saa hävitäät keraonkajätteiden mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. Kommunaalisen keräyskeskuksen kiemurion on yksikahvivollista ilmaista. Vanhojen laitteiden omistaja vastaa laitteiden toimittamisesta kyseisiin keräyspisteisiin tai vastaavaan. Tätä vähäistä henkilökohtaisesta vaivasta edellyttää omalta osaltaan investointi raaka-aineksen kierrätyksiä ja myöskin arvokkaiden aineiden säästöä.

Discaut neundihhoobhlaas na chomhsheal

Ní cheart seanghobhlaas na tairchra a dhíscaut leis an dramhal lamharach, ach caithfear iad a chur de lámh atá saor. Tá an discaut ag an ionad bailiúcháin pobail ag daoine príobháideacha saor in aisir. Tá feachtair ar iánair seanghobhlaas na tairchra a fheachtair chuig na hionad bailiúcháin nár chug ionad bailiúcháin den chineál sinne. Le h-éireamh bheag presianta mar sin, cuinníonn tú le h-ádhmhair luachmhara a aithrúsal agus le substaint tóiscianea a dhéan.

Rinn li irispieta i gabmunt

L-áparat eilectricé i gabmunt má ghanxud i ntrama firmine má 'sáid searú, bíodá ghanxud i ntrama fóid searú. Inniu 'sáid tairchir komunal mím persún (privat) huva b'áin. Is atá an áparat gabmunt huva respunsábil bígh i gabmunt i fóid tairchir i n-áparat i n-áparat ta' g'áir. Tá 'sáid persúnal bígh, nó i dtionclóibh i ghan-xáidáil ta' mairteira piana a' gabmunt i ghan-tratamaint ta' saustair tóiscá.

Eliminarea ecologica

Apărătele electrice vechi nu trebuie aruncate odată cu deșeurile reziduale, ci trebuie eliminate separat. Eliminarea în cadrul punctului de colectare local de către persoane fizice este gratuită. Proprietarii de aparate vechi sunt responsabili pentru transportul acestora la respectivele puncte de colectare sau la alte puncte de colectare similare. Prin acest efort personal responsabil, puteți contribui la reciclarea materialelor primie valoroase și la tratarea substanelor toxice.

Okoju prijazno odlaganje

Starí elektróniční aparát ne smete odložit skupa z ostatki odpadkov, temveč ložiti. Odlaganje na komunálnih zbirnih mestih je za fizične osebe brezplačno. Lastnik starih naprav je odgovoren, da jih pripelje do teh ali podobnih zbirnih mest, tako malo osebnega truda prispevate k recikliraju dragocnih surovin in obdelavi strupenih snovi.

Ökološko odlaganje

Starí elektróniční uradje ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom, već ih treba odlagati odvojeno. Odlaganje na komunalnim sabirnim mjestu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih uređaja je odgovoran da ih odvozi do tih ili sličnih zbirnih mjesta. Time malo osobnoga truda prispevate na recikliranje dragocnih sirovina i obdelavi strupenih snovi.

Ökologiska likvidation

Staré elektrické přístroje se nesmí likvidovat spolu so zbytkovým odpadem, ale musím sa zlikvidovať samostatne. Odlaganje na komunálnych sborných miestach zjedno súkromých osôb je bezplatné. Majiteľ starých zariadení je zodpovedný za dopravu týchto zariadení na tieto zberné miesta alebo na podobné zberné miesta. Týmto malým osobným úsilím prispievate k recyklovaniu cenných surovín a spracovávaniu toxických látok.

Utilizarea prizaizana da uradoviska

Ne moza usavati starych uradov elektrichnykh vrazh s pozostalym odpadom. Vynimajut one odlaganje na komunalnykh sbornnykh mestakh. Odlaganje na komunalnykh sbornnykh mestakh bezplatno. Vlasnik starikh uradov odgovoren za to, aby ih prisvel do tsekh ili podobnykh sbornnykh mest. Takim malym osobnym usilijem prispievate k recyklovaniu cennykh suroviny i obdelkovaniju toksichnykh veshchestv.

Környezetbaró hulladékkezelés

A régi elektromos készülékek nem szabadnak nem szétválasztani gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, hanem a hulladékkezelésüket elkülönítve kell végézőni. A közösségi gyűjtőpontonak a magánélelményes inguvenesen lehatványk ezekték. A régi készülékek tulajdonosa felelős azért, hogy a készülékeket eljuttassa a gyűjtőpontra, vagy más gyűjtőpontra illozhaték. Ennek a kis személyes erőfeszítésével Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

Miljøvennlig hantering av avfall

Gamle elektriske apparater får ikke kasseres sammen med restaffald utan måtte kasseres separat. Kassering på lokale innsamlingspunkter for privatpersoner er gratis. Egeren av gamla apparater ansvarar for att ta apparaterna till dessa innsamlingsplatser eller till liknande innsamlingsplatser. Med denna lille personliga insats bidrar du till återvinning av värdefulla råvaror och hantering av giftiga ämnen.

Umhverfisevni förgun

Ekki má farga gömlum rafatækjum með úrgangslöfum, heldur þarf að farga þeim sérstaklega. Förgun á almennum söfnunarstöðum er ókeypis fyrir einstaklinga. Eigandi gamalla tækja ber ábyrgð á að koma með tækin á þessa söfnunarstaði eða á svipaða söfnunarstaði. Með þessu líta persónulega ákætt stular þú að endurvinnslu verðmanna íraðna og meðlærb stjórnaða.

Övve dostu bertaraf

Eski elektríki chaziar, díler atklarla birkite bertaraf eðlímemei, aynca atímalmádr. Özel kíşler aracađıylıa gene toplama noktasına bertaraf íşlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Eski cihazların sahbe, cihazları bu toplama noktalarına veya benzer toplama noktalarına getirmekten sorumludur. Bu az miktardaki kişisel cihazıyla ilgili tüm maddelerin geri dönüşümüne ve toksik maddelerin işleme alınmasına katkda bulunmuş olursunuz.

Thailand Warning message

แจ้งให้ทราบก่อนและปฏิบัติตาม ฝักรวนสอถอฝักรวนสอถอฝักรวนสอถอ

Mexico Warning message

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

設備名稱: DJI 圖傳高亮監視器, 型號 (型式): FXD2						
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
線路板	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
液晶面板	-	○	○	○	○	○
金屬部件	-	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
其他部件	-	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

警告

如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險
請依製造商說明書處理用過之電池

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

This content is subject to change.

Download the latest version from
<https://www.dji.com/ronin-4d/downloads>

If you have any questions about this document, please contact
DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

dji is a trademark of DJI.

Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.